



ميكانيكا إنتاج

الرسم بمساعدة الحاسب

٢٢٦ ميك



الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

"وتتناول هذه الحقيقة التدريبية "الرسم بمساعدة الحاسوب" لمتدربى قسم ميكانيكا إنتاج" للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالزمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيقة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه: إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونتوب إليه ، ونعود بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهدى الله فلا مضل له ، ومن يضل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد :

الرسم بالحاسب الآلي له برامج عدّة تختلف هذه البرامج فيما بينها باختلاف الهدف الذي من أجله صُمِّمت له ، فحاجة المهندس الميكانيكي تختلف عن حاجة المهندس المعماري وتختلف أيضاً عن حاجة مهندس الإلكترونيات وهكذا ، لذا أتت فكرة تطوير برنامج الرسم AutoCAD بحيث يتم تخصيصه حسب حاجة الاستخدام .

سوف يقدم لك هذا الكتاب في وحدته الأولى فكرة مختصرة عن الفرق بين الرسم والتصميم بواسطة اليد وبين الرسم بواسطة الحاسب الآلي ومنها ننطلق لنعرف على واجهة برنامج (AutoCAD 2002) ، وسنكتسب في كل وحدة من وحداته السبع مجموعة جديدة من المعارف والمهارات ، بأسلوب التعليم التدريسي خطوة خطوة مع العلم أننا حرصنا أن تكون كل مهارة وكل وحدة غير مرتبطة أمثلتها بالمهارة أو الوحدة السابقة ثم قمنا في نهاية المطاف بوضع أمثلة شاملة ومحولة لربط جميع الوحدات في مثال شامل أعقبناها بعد ذلك بأسئلة تدريبية لزيادة المهارات وتنميتها .

فبعد أن تعرفنا في الوحدة الأولى على واجهة (AutoCAD 2002) سوف نتدرج في الوحدة الثانية على أنواع الأبعاد ثم نأخذ أوامر الرسم الأساسية في المستوى ثانٍ للأبعاد مثل (الخط ، الدائرة ، ... الخ) والرسم بالشبكة (Grid) وذلك عبر أمثلة بسيطة ، بعد ذلك ننطلق لنتدريب في الوحدة الثالثة على عمليات التعديل من مسح وتكرار وغيرها وبدأ نكون قد أكملنا التدرب على الرسوم ثنائية البعد ، بعد ذلك سوف نتدرج في الوحدة الرابعة على كيفية الاستفادة من مركز التصميم في إنشاء الكتل (Block) للرسوم المتكررة كثيراً مثل التروس ورموز الدوائر البنيوماتية والميدروليكية .. الخ بقى أن نتعرف على كيفية إضافة النصوص والأبعاد للرسوم وهذا ما سنتدريب عليه في الوحدة الخامسة .. ثم ننطلق في الوحدة السادسة للتدريب على الرسم ثلاثي الأبعاد ونتعرف على مفاهيمه وأنواعه وكيفية إنشائه سواءً للرسوم المصممة أو الرسوم السلكية وكيفية نقل مستوى الرسم (UCS) لإكمال رسم أي نموذج بنجاح وإضافة الأبعاد إليه ، ومن ثم نتعرف على كيفية إضفاء الظل على هذه النماذج وصبغها .

أما الوحدة الأخيرة فقد خصصناها للطباعة وإخراج الرسوم في AutoCAD وذلك لأنها تحتاج إلى خبرة وممارسة.



الرسم بمساعدة الحاسوب

التعريف ببرنامج وواجهات أوتوكاد

التعريف ببرنامج وواجهات أوتوكاد

١

الوحدة الأولى	٢٦ ميك	تخصص
التعريف ببرنامج وواجهات أوتوكاد	الرسم بمساعدة الحاسوب	إنتاج

الجدارة : التعرف على برامج الرسم بالحاسوب وخاصة برنامج الأوتوكاد وكيفية التعامل مع أدواته ونوافذه

الأهداف :

عندما تكمل هذه الوحدة تكون قادرًا على :

- ١ - أن تُعدد أغلب مزايا الرسم باستخدام الحاسوب الآلي بالمقارنة مع الطريقة التقليدية للرسم.
- ٢ - أن تُعدد بعض برامج الرسم الشائعة .
- ٣ - أن تحدد المكونات الأساسية للنظام ومتطلبات تشغيله .
- ٤ - أن تُنشط أدوات الأشرطة الأساسية وتقوم بنقلها وإخفائها .

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ١٠٠ % .

الوقت المتوقع للتدريب : أربع ساعات .

الوسائل المساعدة :

- ١ - استخدام التعليمات في هذه الوحدة وتطبيقاتها .
- ٢ - جهاز حاسب آلي مُحمل عليه برنامج الأوتوكاد .
- ٣ - جهاز عرض Data Show .

متطلبات الجدارة :

اجتياز مقرر الرسم الهندسي (١١١ميك).

❖ برامج الرسم والتصميم بالحاسوب

هناك العديد من برامج الرسم والتصميم بالحاسوب سواء كانت هذه البرامج عامة تنتجأغلب الرسوم وال تصاميم سواءً كانت هذه الرسوم ، رسوم معمارية أو رسوم ميكانيكية أو رسوم إلكترونية ... الخ ، مثل برنامج AutoCAD (الذي نحن بصدده الكتابة عنه ، وبرامج رسم متخصصة تنتج رسوم ذلك التخصص مثل برنامج Solid Edge) والذي ينتج رسوم ميكانيكية معقدة سواءً كانت هذه الرسوم محركات أو أجزاء ملحومة أو أسطح حقيقة أو عمليات برشام وهذه البرامج المتخصصة تكون ذات إمكانيات هائلة وخيارات واسعة .

و كذلك برنامج Pro/Engineer (Pro/Engineer) والمختص في رسم الأجزاء الميكانيكية أيضاً ، تجدر الإشارة إلى أن أي برنامج متخصص باستطاعته اختبار صحة الرسم من عدمه فلو نظرنا إلى برنامجي (Solid Edge ، Pro/Engineer ، Edge) نجد أنه بإمكانه مثلاً عمل محاكاة لحركة بساتم السيارة أو حركة ذراع رافعة وهذه المحاكاة مفيدة في معرفة مدى توافق أجزاء التصميم مع بعضها البعض قبل عملية الإنتاج ، ومثل ذلك يقال أيضاً عن برامج رسم الدوائر البنيوماتية أو الكهربائية أو الإلكترونية ، وهناك برامج ملحقة وخاصة بهذه البرامج تعطينا البُعد الهندسي في التصميم مثل (القدرة ، السرعة ، حساب الاجهادات ، .. الخ).

الشركات التي تنتج برامج الرسم عادة تُنشئ مكتبات ضخمة لجميع الرموز والعناصر والكائنات التي يحتاجها المصمم لإتمام رسمه وهذه المكتبات تكون مستقلة عن البرنامج الأساسي بحيث يمكن تحميلها لاحقاً سواءً عن طريق موقع الشركة على web ، أو عن طريق الموزعين المعتمدين لمنتجاتها هذه الشركة ، وبهذه الطريقة فإن حجم البرنامج يكون أقل بكثير علاوة على توفير وقت المصمم والرسام في آن واحد وذلك بإدراج هذه الرسوم من تلك المكتبات دون الحاجة إلى إنشائها من جديد ، فلو أخذنا مثلاً بسيطاً لوجدنا أن المهندس المعماري الذي يستخدم برنامج AutoCAD يحتاج أن يدخل على موقع شركة Autodesk لإدراج الشجر ومجسمات السيارات .

❖ مزايا الرسم بالحاسوب

لاشك أن الرسم بمساعدة الحاسوب يفوق طريقة الرسم التقليدية وذلك من عدة نواحي وهي :

الرسم بالطريقة التقليدية	الرسم بالحاسوب
١ - يحتاج إلى مساحة كبيرة لإنتاج الرسوم	١ - لا يحتاج إلى مساحة كبيرة لإنتاج الرسوم
٢ - يحتاج إلى أدوات عديدة (طاولة ، أوراق ، أقلام ، مساحة ، فرشة ، أخبار ، إضاءة ... الخ)	٢ - يحتاج إلى جهاز حاسب آلي وطابعة وورق فقط.
٣ - يحتاج في الغالب إلى أكثر من شخص	٣ - ينتج الرسومات شخص واحد فقط.
٤ - إمكانية التعديل والإضافة صعبة وبطيئة	٤ - إمكانية التعديل والإضافة سهلة وسريعة
٥ - إنتاج الرسوم وال تصاميم يستغرق وقتاً طويلاً	٥ - إنتاج الرسوم وال تصاميم سريع ومرن
٦ - الفاقد (أوراق ، أخبار ، أقلام ... الخ)	٦ - ليس هناك فاقد يذكر سوى أوراق الطباعة
٧ - لا توجد قاعدة بيانات لبيانات يمكن الاستفادة منها	٧ - يوجد قاعدة بيانات لرسوم وال تصاميم السابقة مما يقلل في وقت إنتاج الرسوم المشابهة
٨ - يجب وجود فريق التصميم في مكان واحد لإنتاج أي تصميم .	٨ - إمكانية مشاركة عدة مصممين في أنحاء متفرقة من العالم في وقت واحد بواسطة web
٩ - يجب تحديد مقياس الرسم قبل تنفيذ أي رسم .	٩ - إمكانية الرسم بمقياس رسم (١:١) والطباعة بالمقاييس المناسب .

❖ المكونات الأساسية للنظام ومتطلبات تشغيله

- ١ - جهاز حاسب آلي متواافق مع (IBM).
- ٢ - معالج (Pentium٢) بما فوق أو ما يوازيه في الأداء و السرعة .
- ٣ - ذاكرة بحد أدنى ٦٤ ميقيابايت .
- ٤ - برنامج تشغيل Windows98 بما فوق .
- ٥ - شاشة عرض عالية الدقة ، وال الخيار القياسي هو SVGA مع دقة تبلغ (٧٦٨١٠٢٤ X) أو أكبر من ذلك ، مع العلم أن أغلب الشاشات التي تبع في هذا الوقت ملائمة لـ AutoCAD ، ولكن يجب أن تضبط عند الدقة السابقة أو أعلى من ذلك لكي تكون قادراً على رؤية الرسومات بدقة ووضوح عالي .

٦ - طابعة .

❖ ❖ كيف تنشط (فتح) برنامج AutoCAD2002

سوف تجد على سطح المكتب الأيقونة التالية شكل (1-1) انقر عليها مرتين متتاليتين سريعيتين.




(۱ - ۱) شکل

أو اذهب إلى قائمة ابدأ ← ببرامج ← نشط برنامج AutoCAD2002


❖❖ واجهة AutoCAD2002

عندما تنشط برنامج AutoCAD سوف تبدو لك الصورة التالية شكل (2-1)
أغلق في الوقت الحاضر النافذة AutoCAD2002Today وذلك بالنقر على

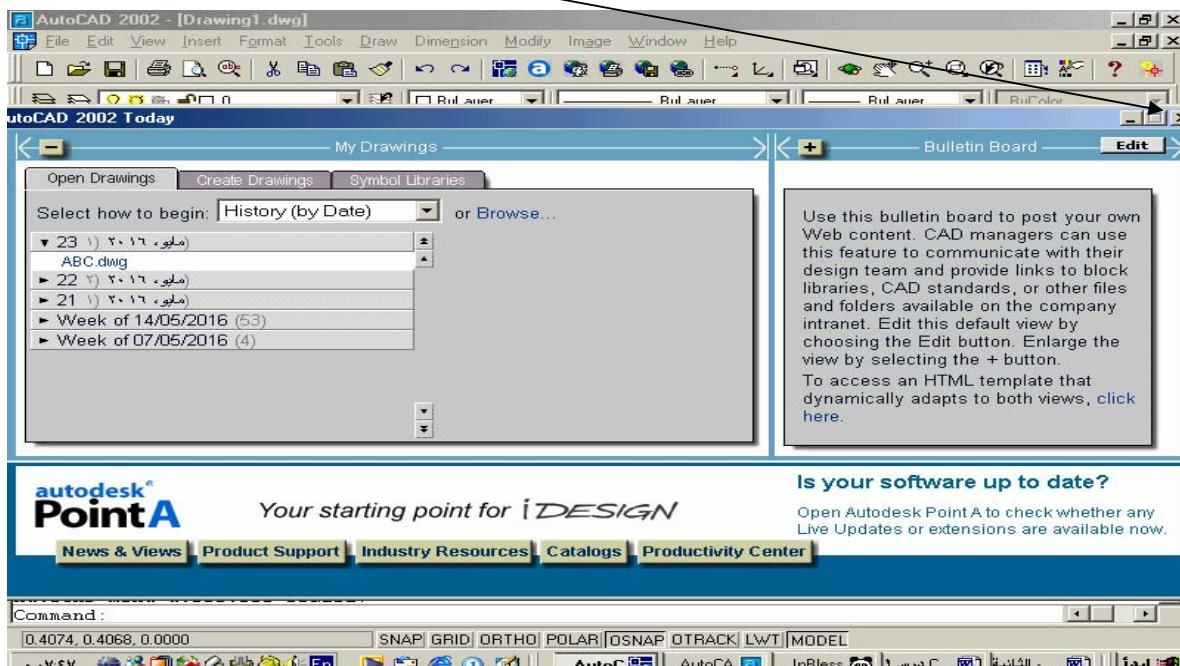

شكل (2-1)

عندما تغلق النافذة Today سوف تبدو الواجهة الأساسية لـ AutoCAD كما في الشكل (١ - ٣) .

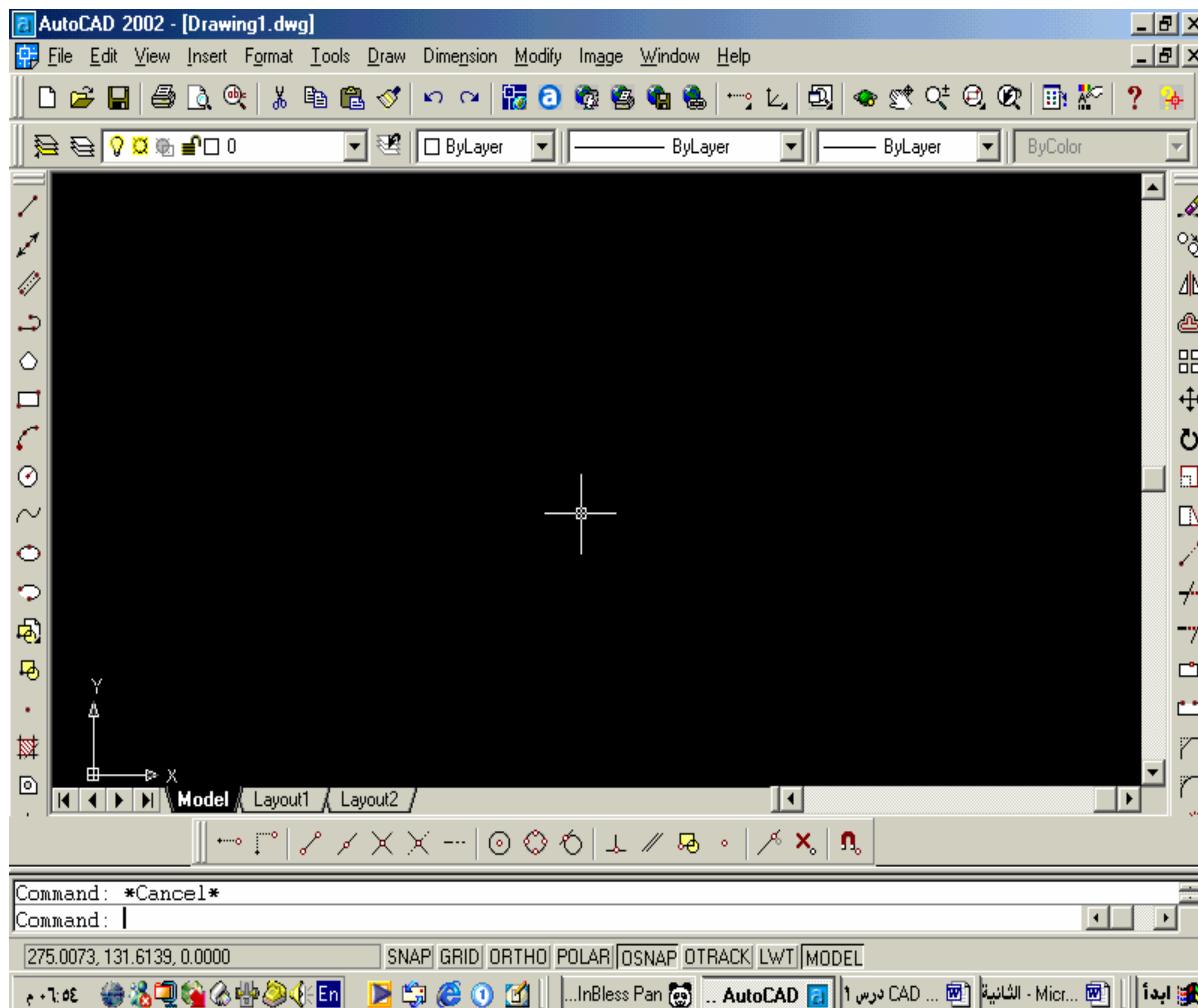


الشكل (٣-١)

عندما تفتح AutoCAD لأول مرة سوف تحتاج إلى تنشيط قوائم معينة وإخفاء البعض بل وتنبيتها في مكان من الشاشة يتسع لها ، لذا سوف نقوم في الخطوة القادمة بإخفاء جميع أشرطة الأدوات (Toolbars) ، وتنشيط فقط أشرطة الأدوات الأساسية والتي لا غنى لمستخدم AutoCAD عنها .
فعندما تقوم بإخفاء بعض أشرطة الأدوات التي لا نستخدمها في الوقت الحاضر ، توفر مساحة كبيرة للرسم على الشاشة بالإضافة إلى أن إخفاء أشرطة الأدوات يسبق إظهارها ، لأن بعض الأشرطة يكون منطبقاً فوق الآخر وبذلك يبدو اسم شريط الأدوات نشط ولكنها غير ظاهرة على الشاشة .


❖ إخفاء أشرطة الأدوات

انقر في الشريط الثابت على :

View ← ثم أزل علامة الصع بالضغط على المربع المطلوب ، انظر الشكل (٤ - ١) ، والشكل (٥ - ١).

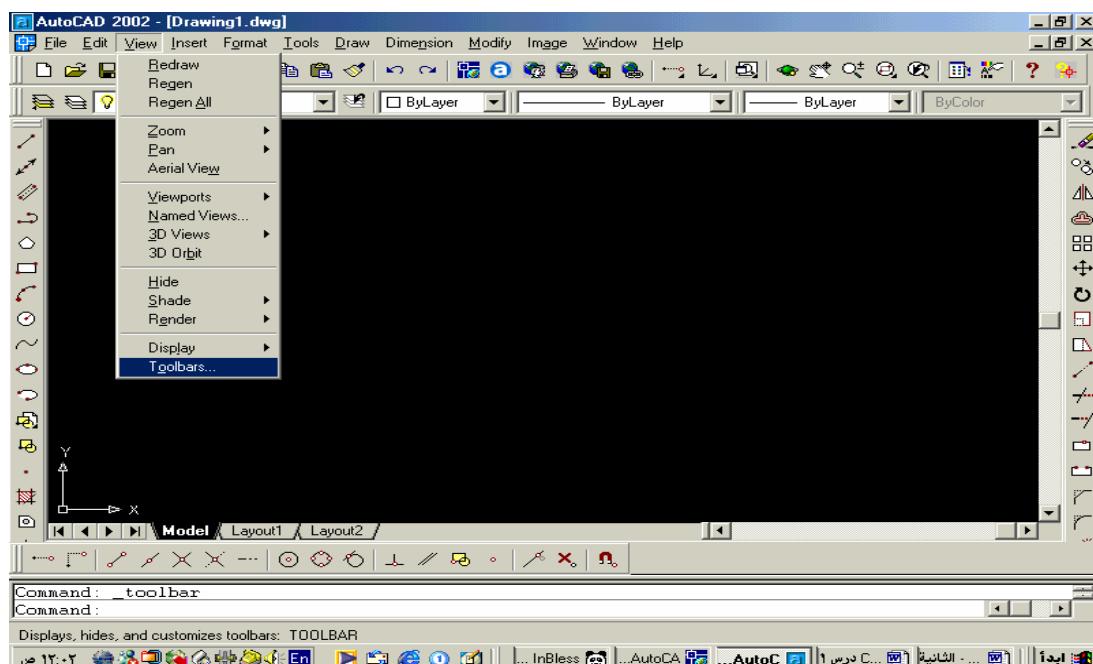


الشكل (٤ - ١)

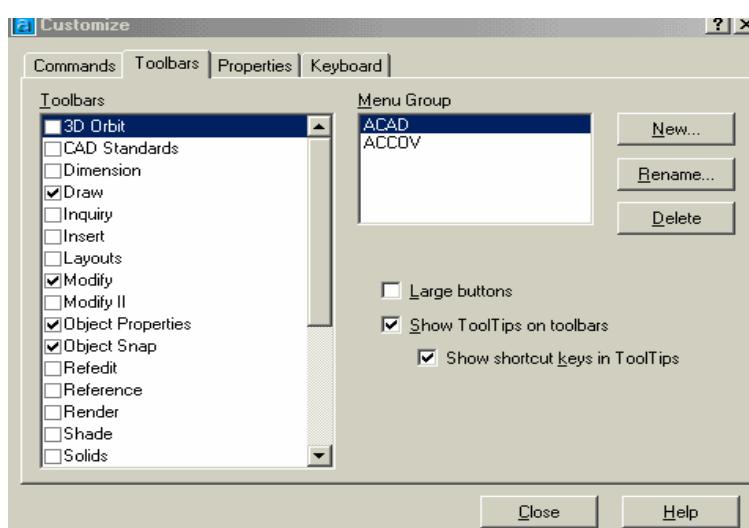

أي مربع عليه علامة ✓
يعني أن هذا الشريط نشط
والعكس صحيح .

الشكل (٥ - ١)

وكلما قلنا يجب لمستخدم AutoCAD لأول مرة ، أن يخفي جميع أشرطة الأدوات لتبدو الشاشة كما في الشكل (١-٦) ثم يقوم بتنشيط أشرطة الأدوات التي يستخدمها باستمرار .
ملحوظة: الأشرطة التي تبدو في الصورة أدناه تعتبر من الأشرطة الثابتة .

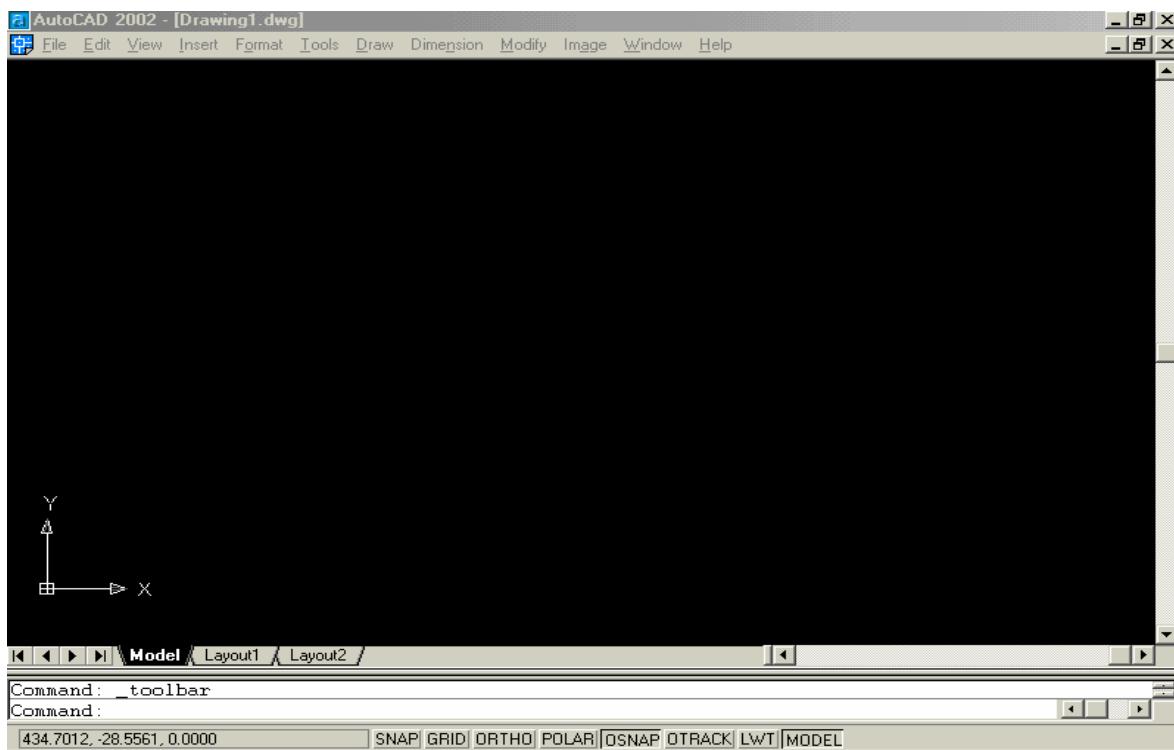

الشكل (٦-١)

❖ تنشيط أشرطة الأدوات

انقر في الشريط الثابت على :

Toolbars ← View ← ← ثم انقر بالمؤشر على المربع المطلوب لتنشيط الشريط المطلوب كما في الشكل (٦-٧) ، والأشرطة المراد تنشيطها دائمًا هي :

١- شريط أدوات القياس Standard Toolbars .

٢- شريط أدوات الخصائص Object Properties .

٣- شريط أدوات الرسم Draw .


٤- شريط أدوات التعديل Modify .

٥- شريط أدوات القفز (الوثب) Object Snap .




❖ تنشيط أيقونة

عندما نريد أن ننشط أيقونة ونظهرها على سطح أدوات AutoCAD نذهب إلى :
 ← سوف يبدو مربع الحوار Customize ، انظر الشكل ٨ - (١) .

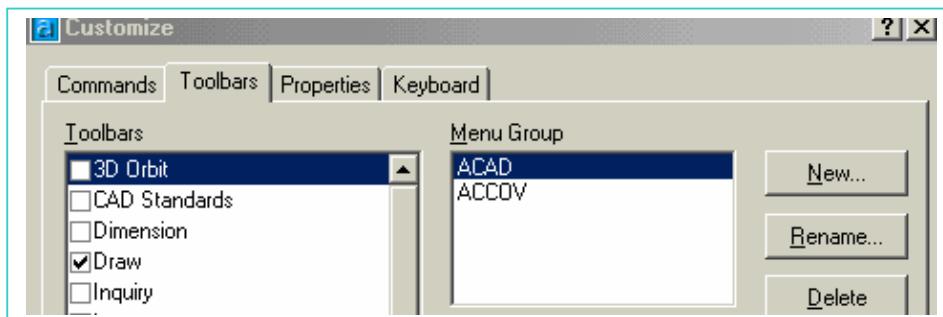


الشكل (٨ - ١)

عند ظهور مربع الحوار أعلاه انقر على commands سوف تبدو لك الصورة كما في الشكل (٩ - ١)

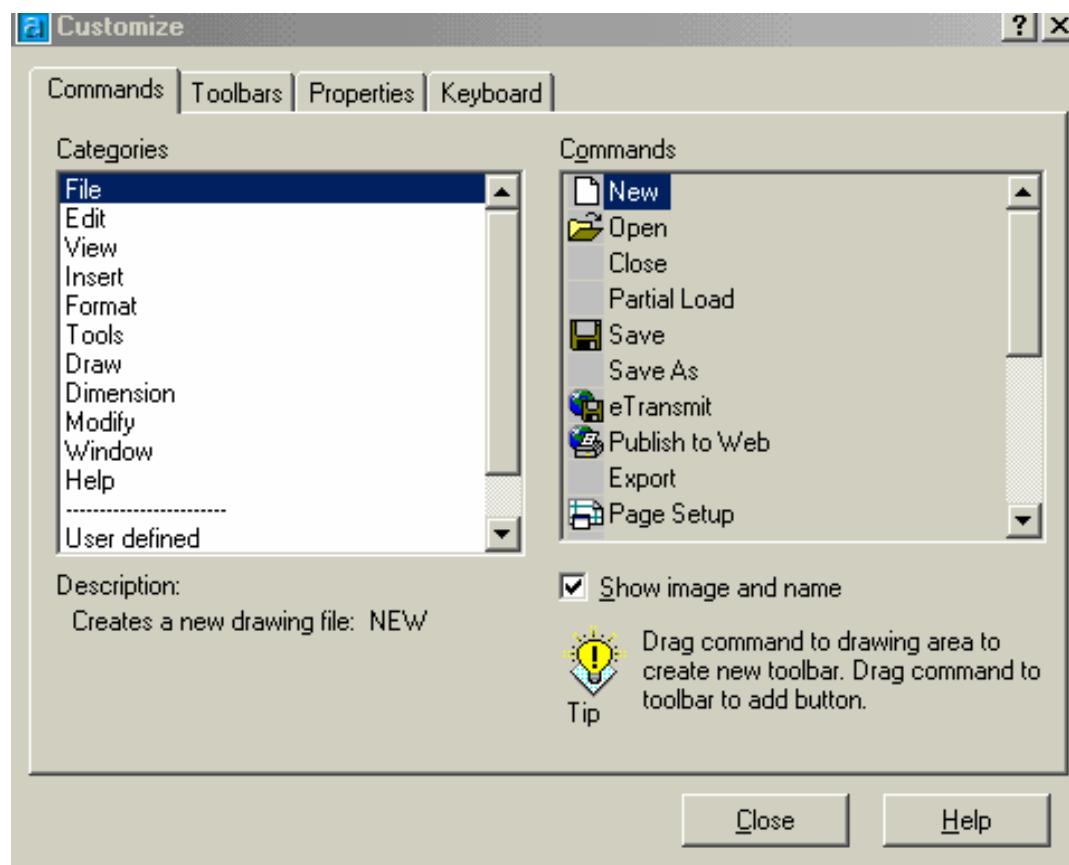

الشكل (٩ - ١)


ففرض أننا نريد أن ننشط أيقونة رسم دائرة بمعلومية القطر ، إذاً نقر على Draw يسار المربع السابق ، سوف يبدو مربع الحوار كما في الشكل (10-1) أدناه.

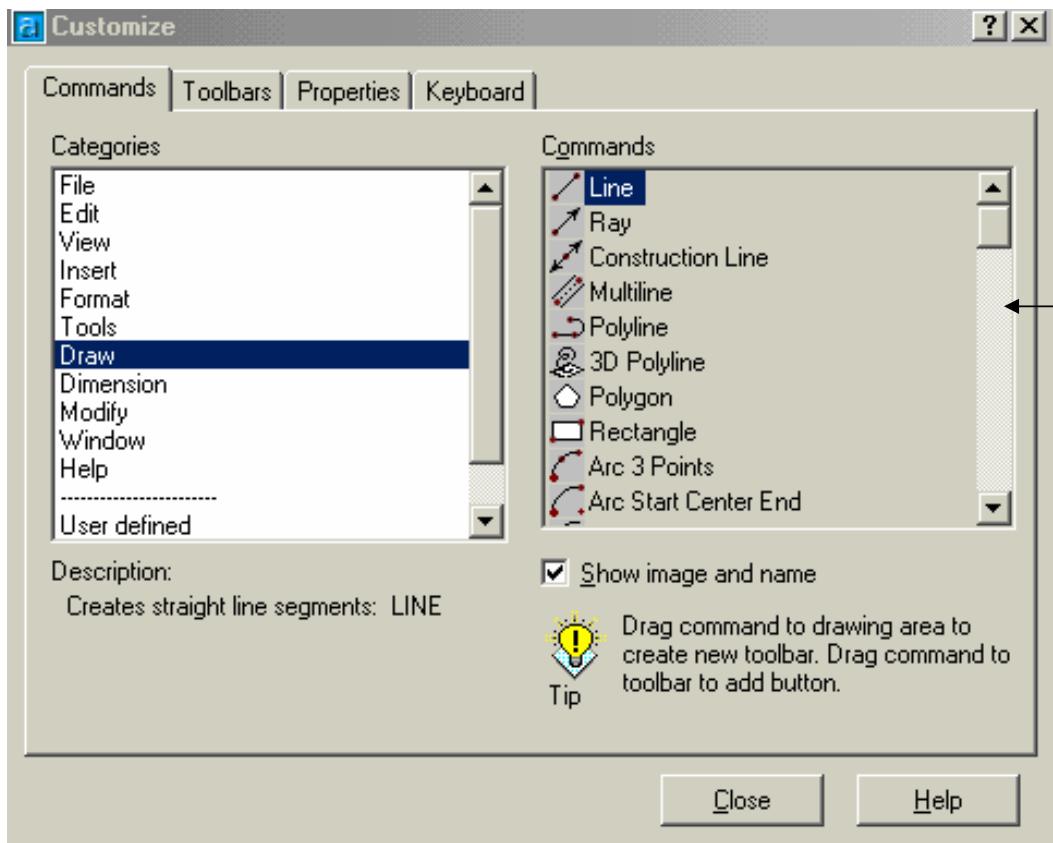

الشكل (10-1)


شريط التمرير

عندما نقرنا على Draw ، ظهرت يمين الشكل (10-1) جميع أدوات الرسم فقط ، اسحب شريط التمرير قليلاً حتى تبدو أيقونات رسم الدوائر كما في الشكل (11-1).

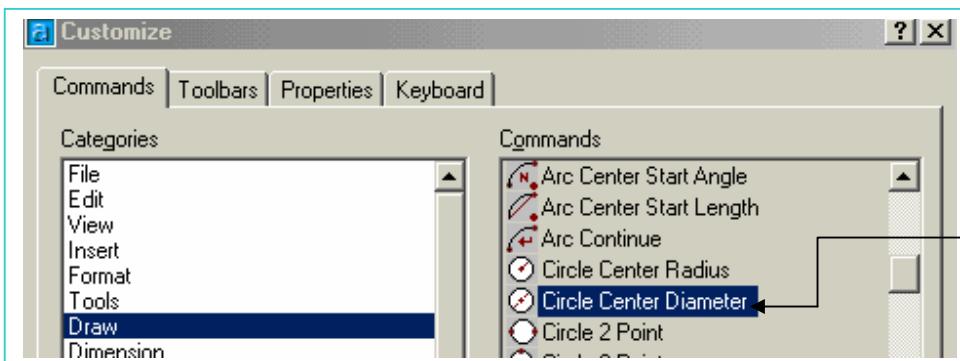

الشكل (11-1)

انقر واسحب في نفس الوقت على رمز الأيقونة واستمر بالضغط على الفأرة - كما هو موضح في الشكل (١١-). حتى تضعها على شريط Draw ويبدو مؤشر أفقي ، عندها أطلق الفأرة سوف ترى شريط Draw في الشكل (١٢-) ، موجودة عليه الأيقونة .

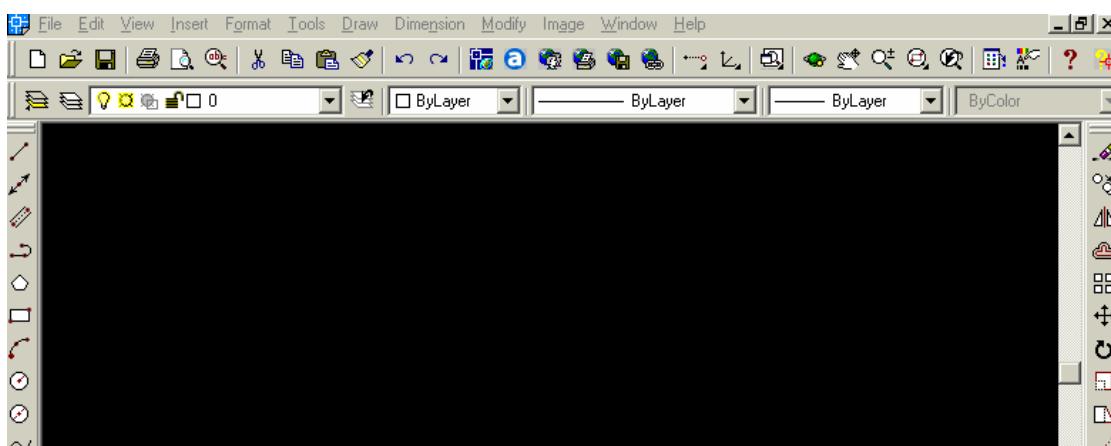


الشكل (١٢-)

❖ إخفاء أيقونة

خطوات إخفاء أيقونة هي عكس خطوات تشيشيط أيقونة وإليك الطريقة :

- ١- يجب أن يكون مربع الحوار Customize نشط كما في الشكل (٩-).
- ٢- افرض أننا نريد إخفاء الأيقونة السابقة ، إذا انقر على أدوات الرسم . Draw
- ٣- عندما تقر على Draw سوف تظهر جميع أدوات الرسم فقط ، عندها اذهب إلى شاشة الرسم كما في الشكل (١٢-) وانقر واسحب في نفس الوقت على الرمز حتى تضعه على الجهة اليمنى من الشكل (١٠-) ، عندها أطلق الفأرة وبذلك فإن هذه الأيقونة سوف تختفي من الشكل (١٢-) ، وتبدو شاشة الرسم كما في الشكل (١٣-).

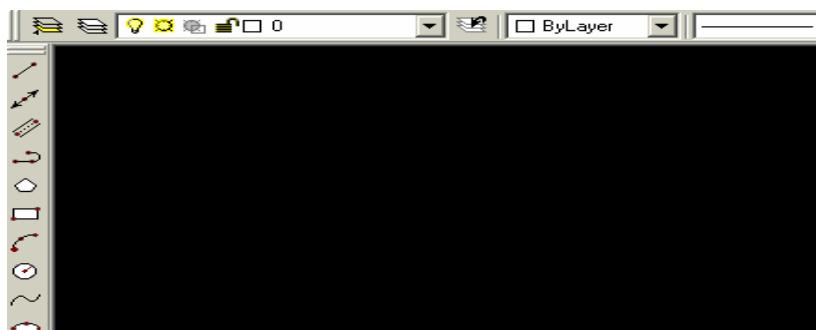

الشكل (١٣-)

❖ النافذة AutoCAD 2002 Today ...Auto CAD

ذكرنا سابقاً أننا سوف نعود لهذه النافذة لمعرفة بعض فوائدها انظر الشكل (١٤ - ١).




الشكل (١٤ - ١)

i. فتح رسوم محفوظة .

عندما ننقر على فتح رسوم محفوظة (Open Drawings) كما في الشكل (١٤ - ١)، تقدم هذه الواجهة جميع الرسومات التي قمت بحفظها ، بل وتحدد بالتاريخ أسماء الرسومات التي أنشأت في أسبوع معين ، ما عليك سوى تمرير المؤشر فوق أسماء الرسومات والتي سوف يظهرها بشكل مصغر يمين أسماء الرسومات ، فإذا ما عثرت على الرسمة المطلوبة ما عليك سوى النقر على اسم الرسمة الظاهر وبالتالي سوف يقوم AutoCAD بفتح الرسمة ليتم التعامل معها .

.ii. إنشاء رسوم جديدة .


دعنا الآن نتعرف على كيفية إنشاء رسمة جديدة وذلك بالنقر على Create Drawings سوف تبدو الواجهة كما في الشكل (١٥-).

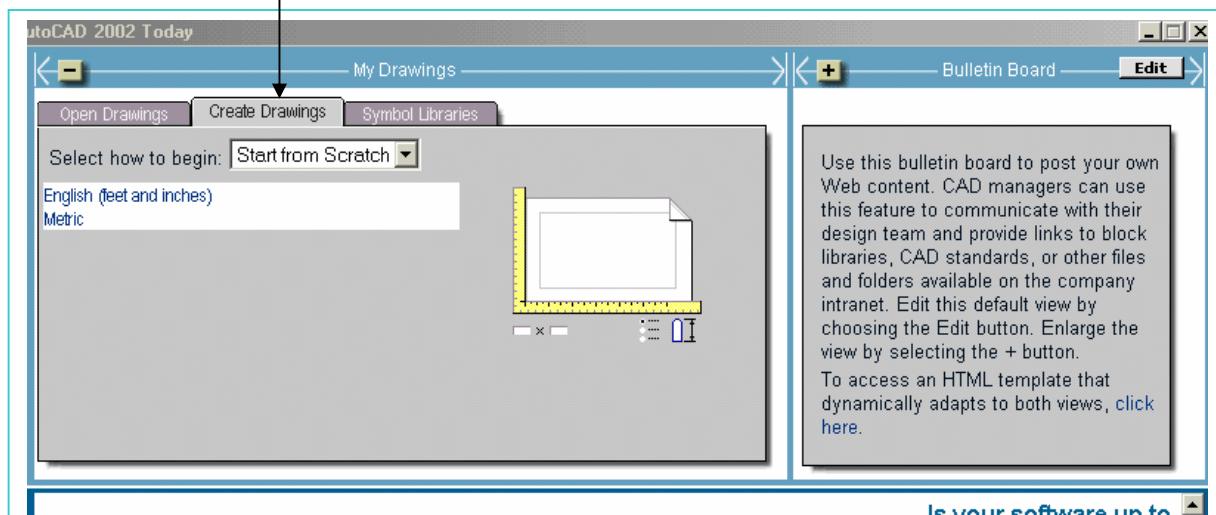

الشكل (١٥-)

- ❖❖ عندما يكون start from scratch نشطاً ، فإنه يعني الرسم بالإعدادات الافتراضية للبرنامج ، و تبدو الواجهة كما في الشكل (١٥-).
- ١ - Metric يشير إلى استخدام النظام المترى كأساس للتعامل مع الرسومات ، سواء في العمليات الحسابية أو الرسمية.
- ٢ - English يشير إلى استخدام النظام الإنجليزي سواءً البوصة (الانش) أو القدم كأساس للتعامل مع الرسومات ، سواء في العمليات الحسابية أو الرسمية .


عندما ننقر على السهم سوف تتبثق قائمة منسدلة كما هو واضح في الشكل (١٦-)

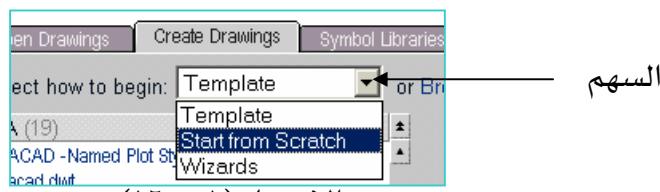

الشكل (١٦-)

❖ الواجهة Template .

هي قوالب جاهزة ومرسمة مسبقاً حسب النظام والشكل المراد ، بحيث تحتوي على جداول وبيانات يتم فقط تعيينها من قبل مستخدم AutoCAD ، ويقوم بالرسم على المساحة الحرة من القالب ، وبذلك فإن القوالب المعدة مسبقاً تختصر طباعة وتجهيز الرسومات .
وعندما نختار Template ، فإنه سوف تبدو الواجهة كما في الشكل (١٧-) ، محتوية على العديد من قوالب الرسم ، عندها انقر على اسم القالب الذي تريد الرسم عليه .

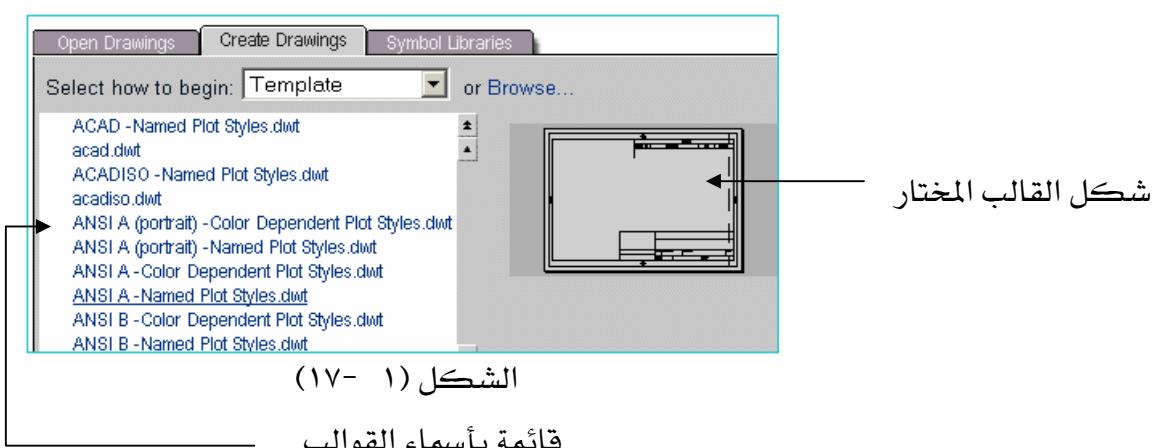


❖ الواجهة Wizards .

عندما تكون تعليمات التشغيل أو الإعدادات (Wizards) نشطة ، فإن الواجهة سوف تبدو كما في الشكل (١٨-).




الشكل (١٨-)

١ - Quick Setup : وتعني الإعدادات السريعة ، والتغيير في هذه الإعدادات لا يشمل سوى وحدة الرسم (Area Unit) ، ومساحة الرسم () فقط أما بقية الإعدادات فتبقي كما هي عليه ، فعندما ننقر على Quick Setup سوف تبدو الواجهة كما في الشكل (١٩-).

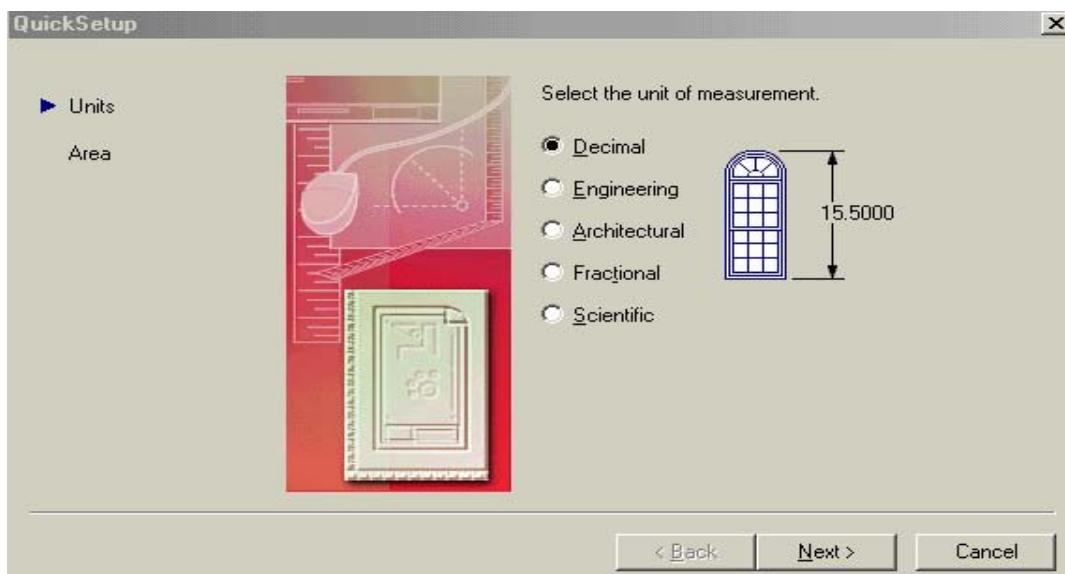

الشكل (١٩ -)

٢ - Advanced Setup : وتعني الإعدادات المقدمة ، ويهم هذا الاختيار بكل جوانب الرسم الإعدادية سواء الوحدات أو اتجاه الزوايا ، أو مساحة الرسم ... الخ . وبالنقر على الاختيار Advanced Setup سوف تبدو الواجهة كما في الشكل (٢٠ -).

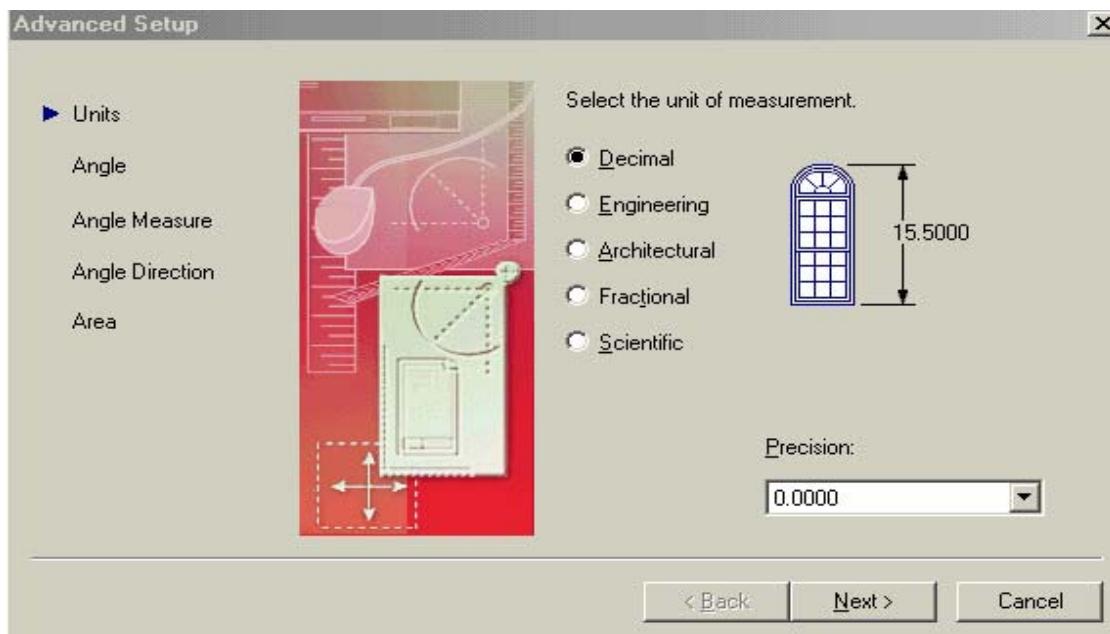


الشكل (٢٠ -)

.iii .فتح مكتبة AutoCAD القياسية.

تعتبر مكتبة مركز التصميم في AutoCAD من الإضافات الجديدة في الإصدار ٢٠٠٢ وذلك بكثرة الرموز والرسومات المدرجة فيها عدا تنويعها ، فنجد أغلب عناصر تصميم المنازل مدرجة مثل (الأبواب ، النوافذ ، أدوات السباكة ... الخ) ، وأيضاً عندما نبحث في مكتبة الأنظمة الهيدروليكيه أو البنيوماتية نجد هناك العديد من العناصر المدرجة مثل (الصمامات ، المضخات ، المفاتيح ... الخ) ، وكذلك مكتبة الدوائر الالكترونية والدوائر الكهربائية ... الخ .

وأنا أكتب على **Symbol Libraries** سدو الشكل (١ - ٢١).

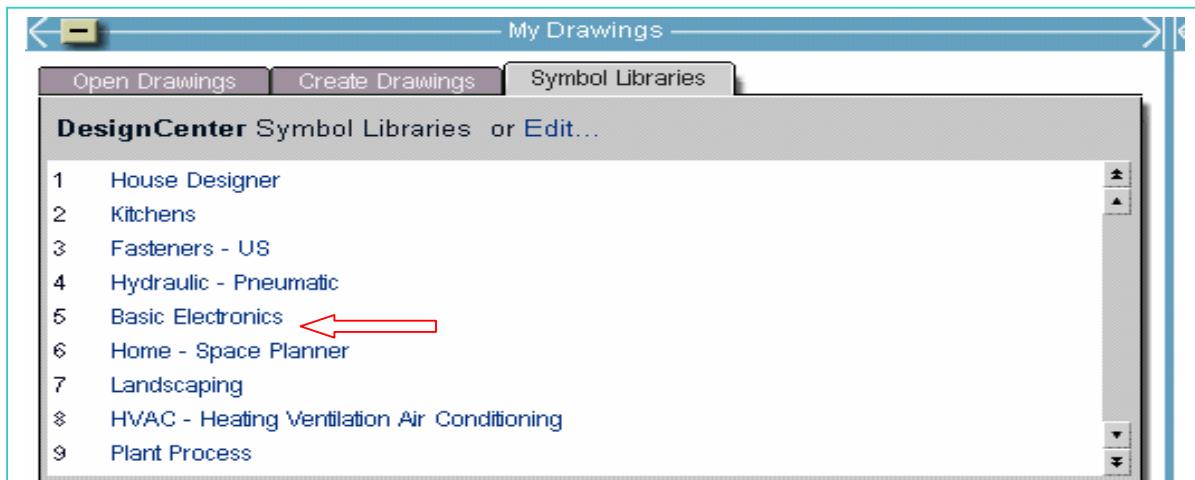

(٢١ - ١) الشكل

فعندها اختر الرمز الذي تريد إدراجه بالنقر عليه مرتين متتاليتين .
بعض الرموز الإلكترونية كـ (الدايود أو المكثف) أو أي عنصر آخر من
عناصر الرموز الإلكترونية فما عليك إلا النقر على قائمة Basic Electronics في القائمة السابقة والتي
بدورها سوف تنتقل بك مباشرة إلى شاشة الرسم ويجانبها أغلب الرموز الإلكترونية ، عندها اختر الرمز

❖ تحريك أشرطة الأدوات .

تحريك أي شريط من أشرطة الأدوات يحتاجه لسببين وهما :


١ - انطباق شريط أدوات (Toolbars) على شريط أدوات آخر بحيث يبدو غير نشط وذلك لعدم ظهوره على شاشة الرسم .

٢ - وجود شريط أدوات في مكان غير مناسب من شاشة الرسم أو اختفاء بعض أيقوناته بسبب وجوده الغير مناسب .

وهناك طريقتان لتحريك أي Toolbars وهو كال التالي :


١ - إذا كان Toolbars موجوداً على أحد جوانب شاشة الرسم فما عليك سوى النقر على علامة الـ (يساوي) الموجودة في نهاية طرف ذلك الشريط ، مع سحب الشريط إلى المكان المناسب ثم إفلات الفأرة ، ليستقر في المكان المحدد ، انظر الشكل (١-٢٢).

٢ - إذا كان Toolbars موجوداً في وسط شاشة الرسم السوداء أو ظهر تعريف ذلك الشريط باللون الأزرق ، فما عليك سوى النقر على تلك المنطقة الزرقاء أعلى الشريط (عنوان شريط الأدوات) وسحب Toolbars مع الاستمرار في الضغط على الفأرة ومن ثم وضع Toolbars في المكان المناسب وبعده يتم إفلات الفأرة ، انظر الشكل (١-٢٣).

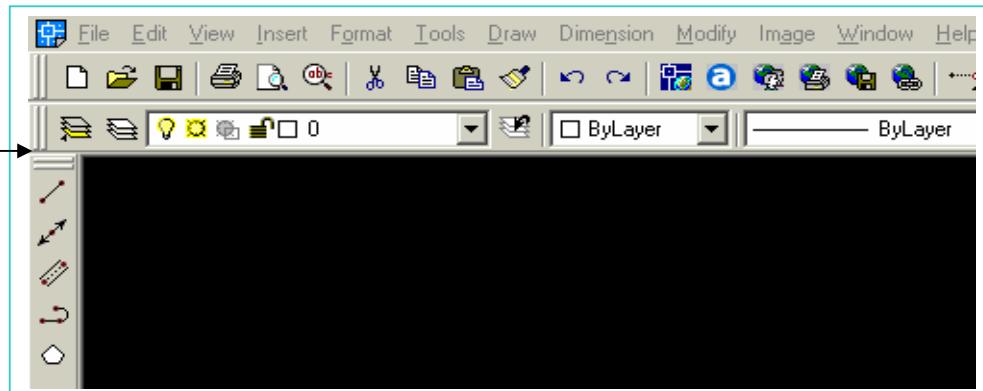

شكل (١-٢٢)

علامة الـ (يساوي) التي يتم تحريك ونقل Toolbars بواسطتها

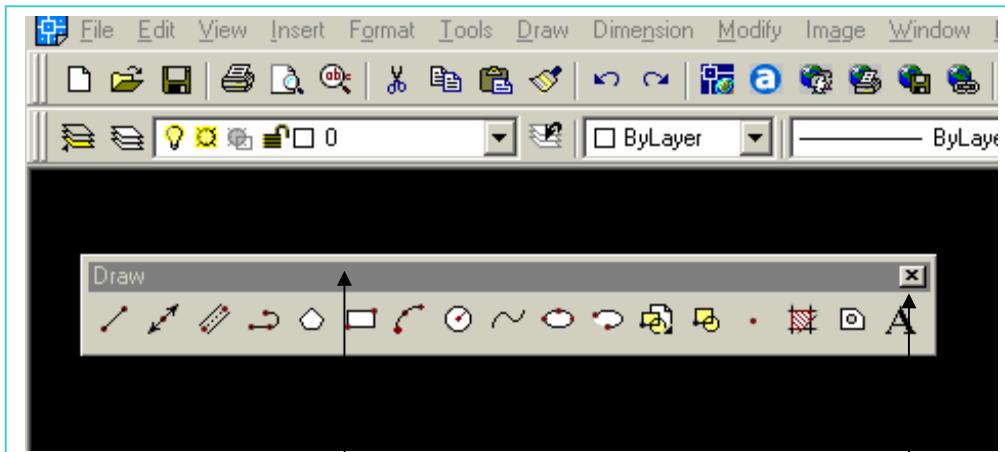

الشكل (١ - ٢٣)

علامة إلغاء (إلغاء)

منطقة تعريف (اسم) شريط الأدوات التي

شريط الأدوات

يتم تحريك ونقل Toolbars بواسطتها



الرسم بمساعدة الحاسوب

إنشاء الرسوم ثنائية البعد

الجدارة : إنشاء رسوم ثنائية البعد في صورة متکاملة وذلك باستخدام أدوات 2D و الشبكة .

الأهداف :

عندما تکمل هذه الوحدة تكون قادرًا على أن :

- ١ - ترسم أشكال بسيطة ومعقدة بواسطة الأبعاد المطلقة والأبعاد التزايدية .
- ٢ - تقوم بتغيير إعدادات الشبكة ومن ثم الرسم بها .
- ٣ - تقوم بتغيير إعدادات أدوات القفز (Osnap) ومن ثم إعداد رسوم بواسطتها .

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ١٠٠ % .

الوقت المتوقع للتدريب : ست عشرة ساعة .

الوسائل المساعدة :

- ١ - استخدام التعليمات في هذه الوحدة وتطبيقاتها .
- ٢ - جهاز حاسب آلي مُحمل عليه برنامج الأوتوكاد .
- ٣ - جهاز عرض Data Show .


متطلبات الجدارة :

- ١ - اجتياز مقرر الرسم الهندسي (١١١ ميك).
- ٢ - اجتياز الوحدة الأولى .

في هذه الوحدة سوف نتعرف على أنواع الأبعاد وطريقة كتابة كل نوع ، ثم ننتقل إلى أوامر الرسم سواءً رسم (خط ، دائرة ، مربع الخ) ، وأساليب الرسم بها مجتمعة في رسمة واحدة ، وكيفية تشیط هذه الأوامر سواءً من الأيقونات أو من القوائم المنسدلة ، علماً أن هذه الأوامر لا يمكن تنفيذها بسهولة ، في رسمة شاملة مالم نتعرف على أوامر Modify و أوامر Zoom والتي سوف نتطرق لها في الوحدة اللاحقة بشيء من التفصيل ، بعد ذلك سوف نقوم بتشييط الشبكة ونறد على كيفية تغيير إعداداتها ، ثم نتعرف على أوامر الوثب أو الالتقاط (Object Snap) .

الأبعاد قسمان :**١ - أبعاد مطلقة Absolute**

وهيأخذ جميع الأبعاد من نقطة المرجع الأصلية (٠,٠) Refrains point

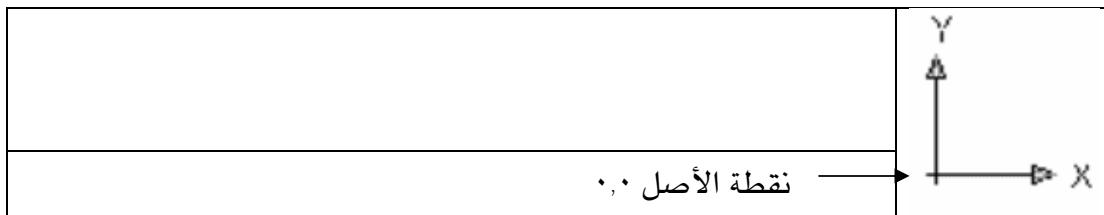**٢ - أبعاد تزايدية Incremental**

وهيأخذ جميع الأبعاد من آخر نقطة تم رسمها ، ويجب أن تسبق بالعلامة التالية @ .

الأبعاد التزايدية تسهل عملية الرسم وتلغي الكثير من حساب الإحداثيات وبالتالي يقل وقت إنجاز

الرسومات ولا غنى لـ كل مصمم أو رسام عن بعد التزايدية خاصة في الرسومات المعقدة .

ملحوظة / ١ - الأبعاد التزايدية يجب أن تسبق بأبعاد مطلقة.

- الأبعاد التزايدية لا تعمل إذا لم تكون نقطة البداية نشطة .

٢ - لا يمكن الاستغناء عن الرسم بأحد البعدين (المطلق ، التزايد) في أغلب

الرسومات.

❖❖ مثال على كتابة بعد المطلق :

لرسم خط محدد بنقطتين تكون صورة كتابته كالتالي :

١ - أدخل نقطة البداية ولتكن افتراضياً 50,60 ثم Enter

٢ - أدخل نقطة نهاية الخط ولتكن افتراضياً 100,120 ثم Enter



❖❖ مثال: على كتابة البعد التزايدية :

افرض أنتا تريدين أن ترسم خطًا بين نقطتين تكون صوره كتابته كالتالي :

- ١ - أدخل نقطة البداية ولتكن افتراضًا (٥٠,٦٠) ثم Enter
- ٢ - أجعل النقطة السابقة يكون أحدثيها (٠,٠) وذلك بكتابة العلامة @ ثم أدخل النقطة الثانية (٥٠,٦٠) ثم اضغط Enter

Command: _line Specify first point: 50,60
Specify next point or [Undo]: @50,60
line ❖❖ أمر رسم خط

يعتمد أمر رسم الخط على نوع الخط وهي كالتالي :

i. أمر رسم خط line ❖❖ أفقي أو رأسي .

- ١ - انقر على الأمر line ❖❖ ثم أدخل الإحداثي (٠,٠) أمام الرسالة التالية :

point: Command: _line Specify first: (0,0)

٢ - اضغط Enter


- ٣ - أدخل النقطة (٠,٠) أمام الرسالة التالية :


Specify next point or [Undo]: 100,0	Enter
-------------------------------------	-------

- ٤ - أدخل النقطة (@٠,٨٠) أمام الرسالة التالية

Specify next point or [Undo]: @0,80	Enter
-------------------------------------	-------

سوف يبدو رسمك كما بالشكل (٢ - ١) .

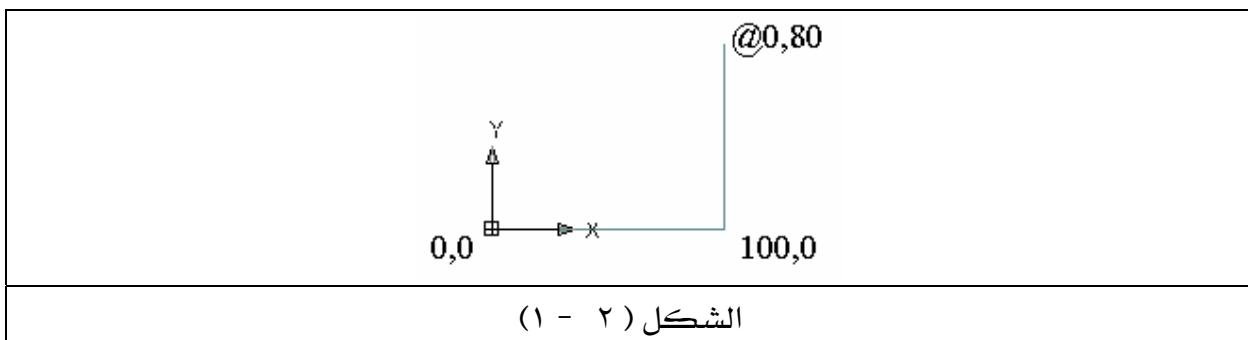

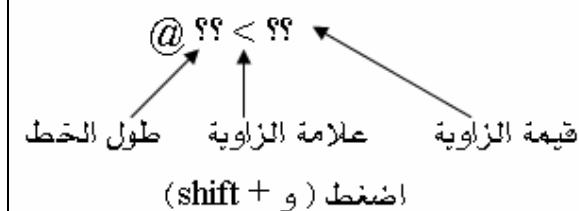

ii . رسم خط مائل

١ - يجب أن تكون نقطة البداية نشطة أو معلومة.

٢ - كتابة معادلة الخط المائل على النحو التالي:

- ١ - انقر على الأمر line ، ثم أدخل الإحداثي مثال : ارسم خط طوله ٩٠ وزاويته ٤٥ درجة .
(٠,٠) أمام الرسالة التالية :


(Command: _line Specify first point: (0,0

٢ - اضغط Enter

٣ - أدخل المعادلة (٤٥<٩٠) أمام الرسالة التالية ثم اضغط Enter


Specify next point or [Undo]: 90<45

سوف يبدو رسمك كما بالشكل (٢ -

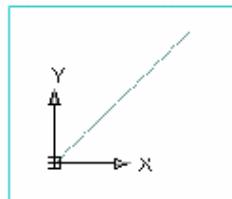

الشكل (٢ -

❖ مثال شامل لرسم خطوط أفقية ورأسية ومائلة

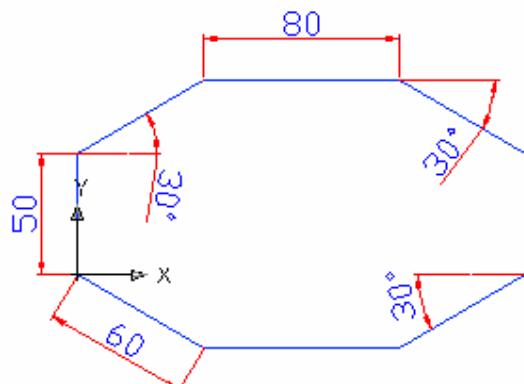

```
Command: _line Specify first point: 0,0
Specify next point or [Undo]: 0,50
Specify next point or [Undo]: @60<30
Specify next point or [Close/Undo]: @80,0
Specify next point or [Close/Undo]: @60<-30
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-50
Specify next point or [Close/Undo]: @60<210
Specify next point or [Close/Undo]: @-80,0
Specify next point or [Close/Undo]: 0,0
```

أو اضغط C أو التقط النهاية ب Osnap

بعد أن يتم اكتمال رسم الشكل اضغط على مفتاح الهروب Esc

❖ أمر رسم دائرة circle ، من قائمة Draw

رسم الدوائر له في AutoCAD ستة طرق أو (إمكانية) ، وستستخدم كل طريقة حسب وضع كل رسمة ، وهي كالتالي :

١ - رسم دائرة بمعرفة المركز ونصف القطر	Center, Radius
٢ - رسم دائرة بمعرفة المركز والقطر	Center, Diameter
٣ - رسم دائرة بتحديد نقطتين	2 Points
٤ - رسم دائرة بتحديد ثلاث نقاط	3 Points
٥ - رسم دائرة بمماسين وإدخال نصف القطر	Tan, Tan, Radius
٦ - رسم دائرة بثلاث مماسات	Tan, Tan, Tan



مثال : (١) ارسم الدائرة التالية :

١ - نشط القائمة Draw ← اختيار ← Circle ← اختيار ← Center, Radius

٢ - أدخل مركز الدائرة (٦٠,١٠٠) أمام الرسالة التالية :

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:100,60



٣ - اضغط Enter

٤ - أدخل نصف قطر الدائرة (٢٠) أمام الرسالة التالية : (ثم اضغط Enter)
Specify radius of circle or [Diameter]:20

مثال: (٢) ارسم دائرة نصف قطرها ١٨ و تلامس الضلعين في الشكل (٣ - ١) .




الشكل (٣ - ٢)


الحل:

١ - نشط القائمة Draw ← اختـر ← Circle ← اخـتر Tan, Tan, Radius


Specify point on object for first tangent of circle	٢ - نشط الخط الرأسي كمماس ، شكل (٢ - ٤)
Specify point on object for second tangent of circle	٣ - نشط الخط الأفقي كمماس ، شكل (٢ - ٥)
Specify radius of circle <20.0000>: 18	- أدخل نصف قطر الدائرة ، شكل (٢ - ٦)

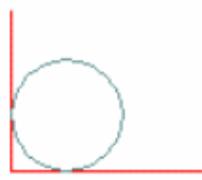

شكل (٢ - ٦)

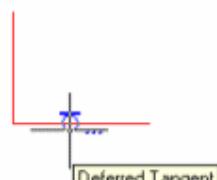


شكل (٢ - ٥)

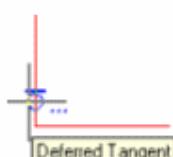

شكل (٢ - ٤)

❖❖ أمر رسم مستطيل أو مربع Rectangle

رسم المستطيل أو المربع يتم بخطوتين فقط وذلك بتحديد نقطتين فقط من أركان المستطيل .

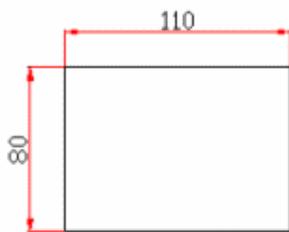

مثال : ارسم المستطيل الموضح بالشكل (٧ - ٢)

شكل (٢ - ٧)

الحل :

١ - انقر على Rectangle

Specify first corner point: ١٠٠,١٠٠

٢ - أدخل الركن (النقطة) الأولى. (ثم

)

Specify other corner point : ١١٠,٨٠ @

٣ - أدخل الركن (النقطة) الثانية. (ثم

(Enter

❖ أمر رسم قوس (Arc) من قائمة Draw

هناك إحدى عشرة طريقة لرسم الأقواس وسوف نتعرف على خمس طرق فقط أما بقية الطرق فسوف تكتشفها بنفسك أثناء ممارستك للتمارين وهي كالتالي :

نشط القائمة Draw ← ← اختر Arc ← سوف تظهر القائمة المنسدلة التالية :

١ - رسم قوس بمعرفة ثلاثة نقاط.		3 Points
٢ - رسم قوس بمعرفة نقطة البداية ومركز القوس ونهاية القوس		Start, Center, End Start, Center, Angle Start, Center, Length
٣ - رسم قوس بمعرفة نقطة البداية ونقطة النهاية ونصف قطر القوس		Start, End, Angle Start, End, Direction Start, End, Radius
٤ - رسم قوس بمعرفة مركز القوس وبدايته ونقطة النهاية.		Center, Start, End Center, Start, Angle Center, Start, Length
٥ - رسم قوس مستمر من آخر نقطة وبتحديد نقطة النهاية فقط		Continue

ملحوظة : ١ - يجب أن يكون رسم القوس في عكس اتجاه عقارب الساعة ماعدا الطريقة رقم (١).
٢ - يجب رسم القوس حسب ترتيب كل طريقة ، فمثلاً الطريقة (٢) والطريقة (٤) ، متشابهة ولكن تسلسل الترتيب يختلف.

٣ - غالباً تحدد نقاط البداية والنهاية والمركز من قائمة Object Snap دون الحاجة إلى إدخال النقاط من لوحة المفاتيح .



** رسم قوس بمعلومية ثلاثة نقاط.


١ - انقر على الأمر Arc

٢ - أمام الرسالة التالية أدخل النقطة الأولى

٣ - أمام الرسالة التالية أدخل النقطة الثانية

٤ - أمام الرسالة التالية أدخل النقطة الثالثة


سوف يبدو رسماً كما في الشكل (٨-٢)

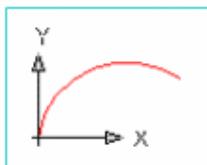

الشكل (٢-٨)

** رسم قوس بمعلومية نقطة (البداية ، المركز ، النهاية) .

	اختر	Draw	اختر	Start, Center, End
	النقطة (١)			١ - نشط القائمة
				٢ - التقط بالفأرة ، النقطة (١).
				٣ - التقط بالفأرة وسط الخط ، النقطة (٢)
				٤ - التقط بالفأرة نهاية الخط ، النقطة (٣)

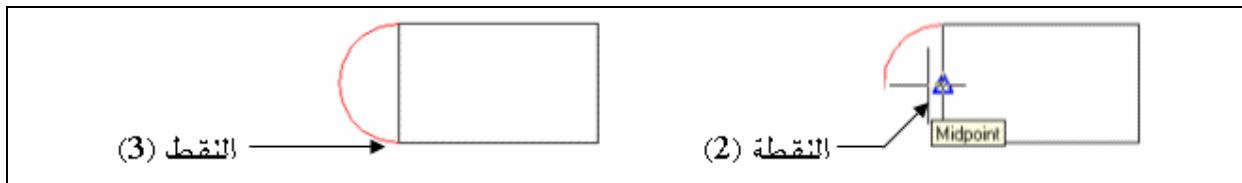

** رسم قوس بمعلومية نقطة (البداية ، والنهاية ، المركز).

١ - نشط القائمة Draw


٢ - التقط بالفأرة ، النقطة (١).

٣ - التقط بالفأرة نهاية الخط ، النقطة (٢).

٤ - أدخل القيمة (٢٥) وهي نصف قطر القوس ، ثم اضغط Enter



سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ - ١)

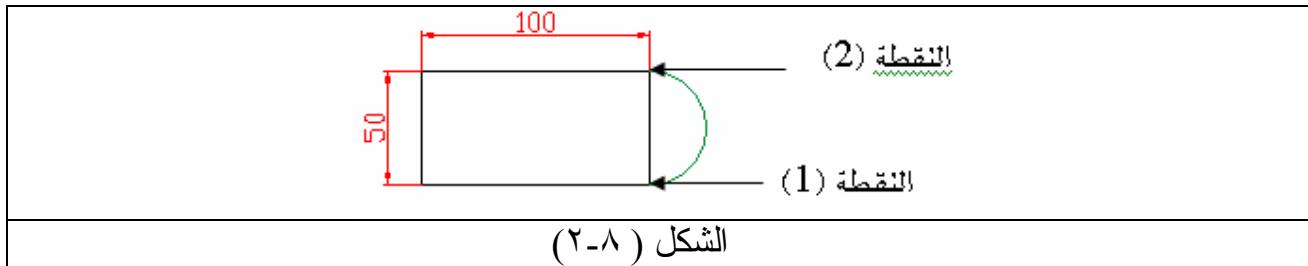

** أمر رسم مضلع polygon

يقوم هذا الأمر برسم مضلع سواءً رباعي أو خماسي أو سداسي ... الخ وذلك بثلاث طرق وهي كالتالي :

	<p>الطريقة الأولى :</p> <p>وهي رسم مضلع بمعرفة طول أحد أضلاعه</p> <p>مثال : ارسم المضلع الموضح بالشكل (٩-٢)</p>
<p>الشكل (٩-٢)</p>	<p>الحل :</p>

١ - انقر على polygon .

٢ - أدخل عدد أضلاع المضلع

٣ - أدخل الحرف e

٤ - أدخل النقطة 0,0

٥ - أدخل النقطة الثانية 50,0

سوف يبدو الرسم كما بالشكل (٩-٢) .

الطريقة الثانية :

وهي رسم مضلع بمعرفة مركز الدائرة الوهمية ونصف قطرها ، بحيث يلامس رؤوس المضلع الدائرة الوهمية .

ملحوظة / الدائرة الوهمية دائرة غير مشاهدة - لا تظهر في الرسم - يستعمل بمركزها ونصف قطرها لرسم أي مضلع .

مثال : ارسم مضلع سداسي مركزه (50,50) و (R= 50) بحيث يكون داخل الدائرة الوهمية .

polygon Enter number of sides <0>: 6
Specify center of polygon or [Edge]: 50,50

١ - انقر على  polygon .

٢ - أدخل عدد أضلاع المثلث

٣ - أدخل مركز الدائرة الافتراضية


٤ - أدخل الحرف I كما في الرسالة أدناه (الحرف I يدل على أن المثلث داخل الدائرة الافتراضية) .

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <C>: I

Specify radius of circle: 50

٥ - أدخل نصف قطر الدائرة الافتراضية

سيبدو رسمك كما هو واضح بالشكل (10-2).

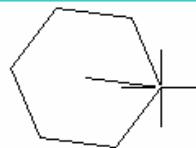

الشكل (10-2)

الطريقة الثالثة :

وهي رسم مضلع بمعرفة مركز الدائرة الوهمية ونصف قطرها ، بشرط أن تكون أضلاع المضلع مماسة للدائرة الوهمية .

مثال : ارسم مضلعاً سداسياً مركزه (R= 30,70) و (70,70) ، بحيث يكون خارج الدائرة الوهمية .

١ - انقر على polygon

polygon Enter number of sides <0> 6

٢ - أدخل عدد أضلاع المضلع

Specify center of polygon or
[Edge]:70,70

٣ - أدخل مركز الدائرة الوهمية


٤ - أدخل الحرف C كما في الرسالة أدناه (الحرف C يدل على أن المضلع خارج الدائرة الوهمية) .

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <C>:C

Specify radius of circle: 30

٥ - أدخل نصف قطر الدائرة الوهمية

سيبدو رسمك كما بالشكل (11-2)

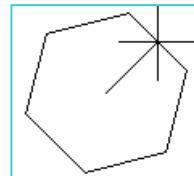

الشكل (11-2)

❖ ❖ أمر رسم Polyline (مجمع خطوط) .

أمر pline يختلف عن line في كون الأول يعتبر عنصراً واحداً مهما تعددت الخطوط حتى لو كان الرسم الناتج شكل عشوائي ف AutoCAD يتعامل معه وكأنه عنصر واحد ، حيث يمكن أن نرسم به خط ثم قوس ثم منحنى ثم زاوية وهكذا وعندما نريد مسح أحد العناصر السابقة نجد أنه يمسح جميع مكونات أمر (pline) ، بالإضافة إلى الميزة التي ينفرد بها وهي إمكانية تحويل أي شكل شائي بعد رسمه بـ pline إلى ثلاثي الأبعاد بشرط أن يكون الشكل مغلق وهذا سوف نتعرف عليه في الوحدة الخامسة .

يجدر الإشارة هنا إلى أن أمر line هو أمر رسم خط سواءً كان هذا الخط (أفقي ، رأسى ، مائل) فقط ولا يمكن تحويله إلى ثلاثي الأبعاد إلا بعد تحويل نوع الخط من line إلى pline .

طريقة عمل الأمر :

→ نشط الأمر -1 pline

Specify start point: 60,60

٦٠,٦٠ أدخل نقطة البداية ولتكن

٣ - أدخل النقطة الثانية أمام الرسالة التالية :

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @80,80


٤ - ننفرض أننا بعد رسم الخط السابق نريد أن نرسم قوس ، إذاً أدخل الحرف A وهو الحرف الأول من (Arc) رسم قوس ، أمام الرسالة التالية :

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A

Specify endpoint of arc:


٥ - أدخل النقطة الثانية لنهاية هذا القوس أو بالفارة

٦ - ثم اضغط على مفتاح الهروب Esc مرتين لإنتهاء هذا الأمر ، ليبدو رسمك كما في الشكل (١٢-٢).

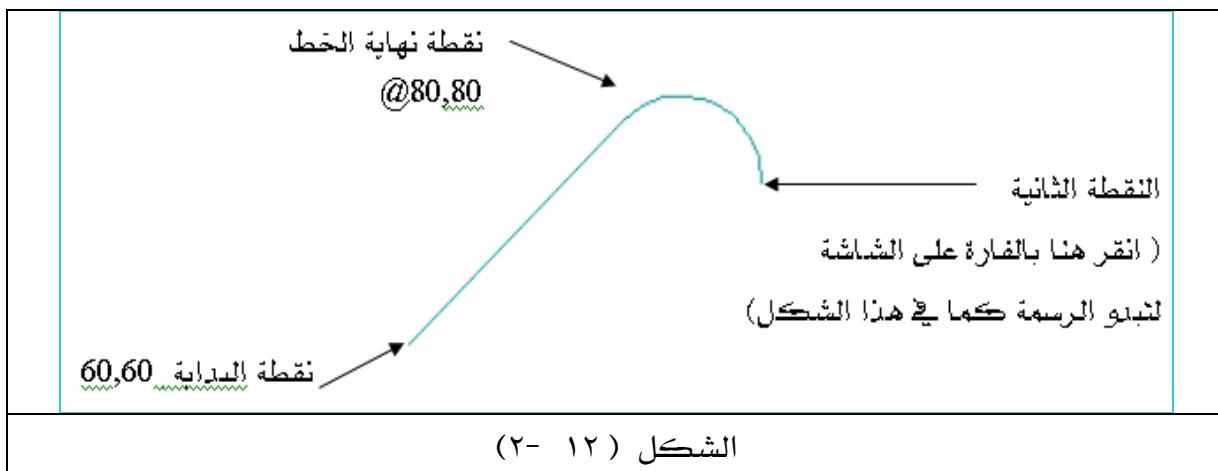


❖ شريط المعلومات status bar

شريط المعلومات – الكائن أسفل نافذة AutoCAD – يظهر الخصائص النشطة والمعطلة وكذلك موقع المؤشر على الرسم ، انظر الشكل (١٢-٢) أدناه.

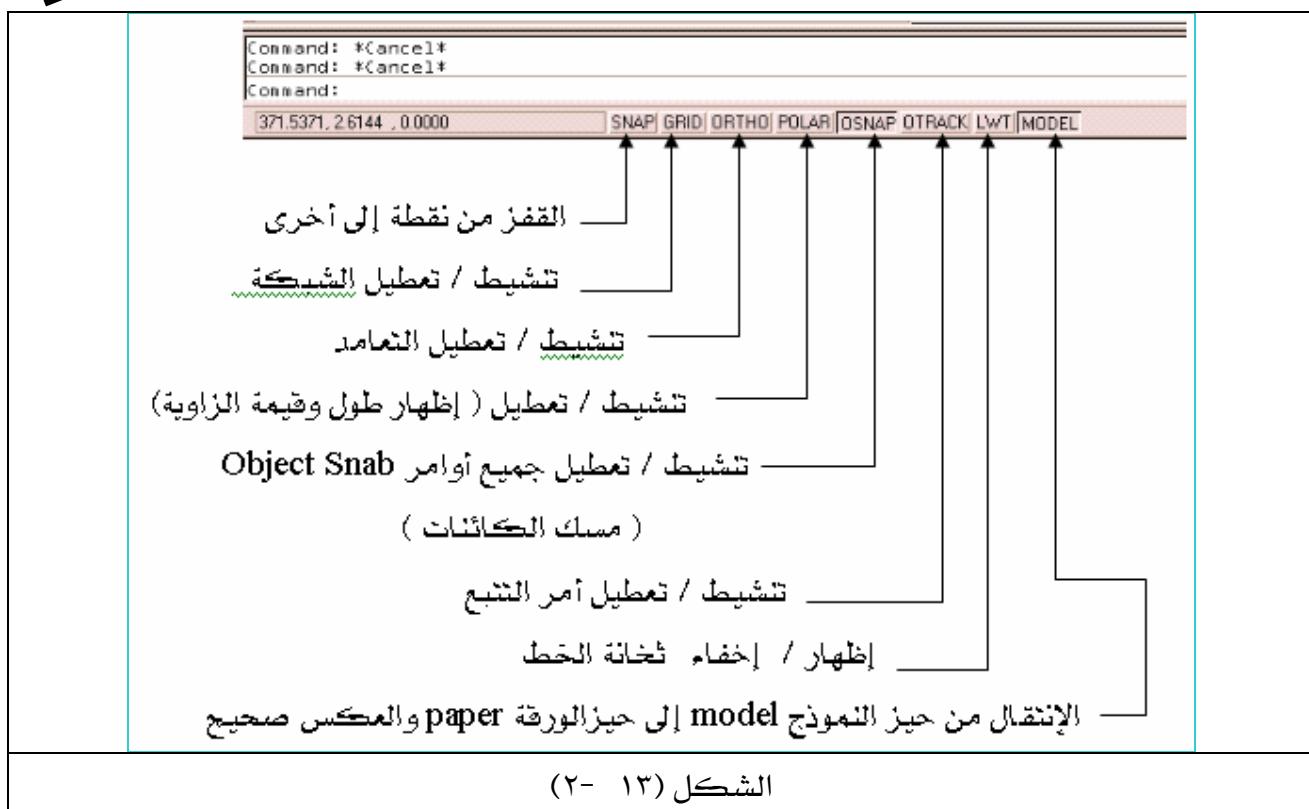

ملحوظة / تغيير الإعدادات لأي أمر من الأوامر أعلاه يتم عن طريق ما يلي:

- ١ - اضغط بزر الفأرة الأيمن على أي أيقونة من الأيقونات أعلاه .
- ٢ - اختر settings ، انظر الشكل (١٤ - ٢).
- ٣ - قم بتغيير الإعدادات.
- ٤ - اضغط على OK .

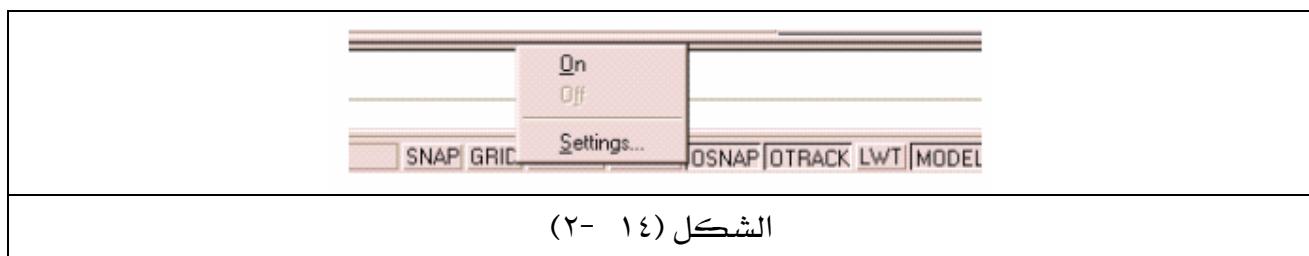


❖ تنشيط و تعطيل الشبكة Grid


الشبكة عبارة عن نقاط على مستوى الرسم (Y,X) يتم تغيير التباعد بين كل نقطة وأخرى على حسب نوعية الرسم هل هو (معماري ، ميكانيكي ، ... الخ) وغالباً ما يستعمل في الرسومات الإلكترونية لتحديد اتصال العناصر الإلكترونية بخطوط الرسم بسهولة .

هناك العديد من الرسومات لا تحتاج فيها إلى دقة في الأبعاد بقدر ما تحتاج إلى تقارب الرسومات في مقاييس الرسم ، مثل رسم الدوائر الإلكترونية عدا أن الرسم بالشبكة يوفر للمصمم أو الرسام القدرة على إنتاج رسومات سريعة وإجراء العديد من التغييرات الدقيقة لجزء من رسمة معقدة .

❖ تغيير إعدادات الشبكة Grid

- ١ - اضغط بزر الفأرة الأيمن على Grid.
- ٢ - اختر settings كما في الشكل (١٤-٢) سوف يبدو مربع حوار كما في الشكل (١٥-٢).
- ٣ - قم بتغيير الإعدادات كما في الشكل (١٥-٢).
- ٤ - اضغط Enter أو اختر OK ، لتنشيط الشبكة لتبدو كما في الشكل (١٦-٢).

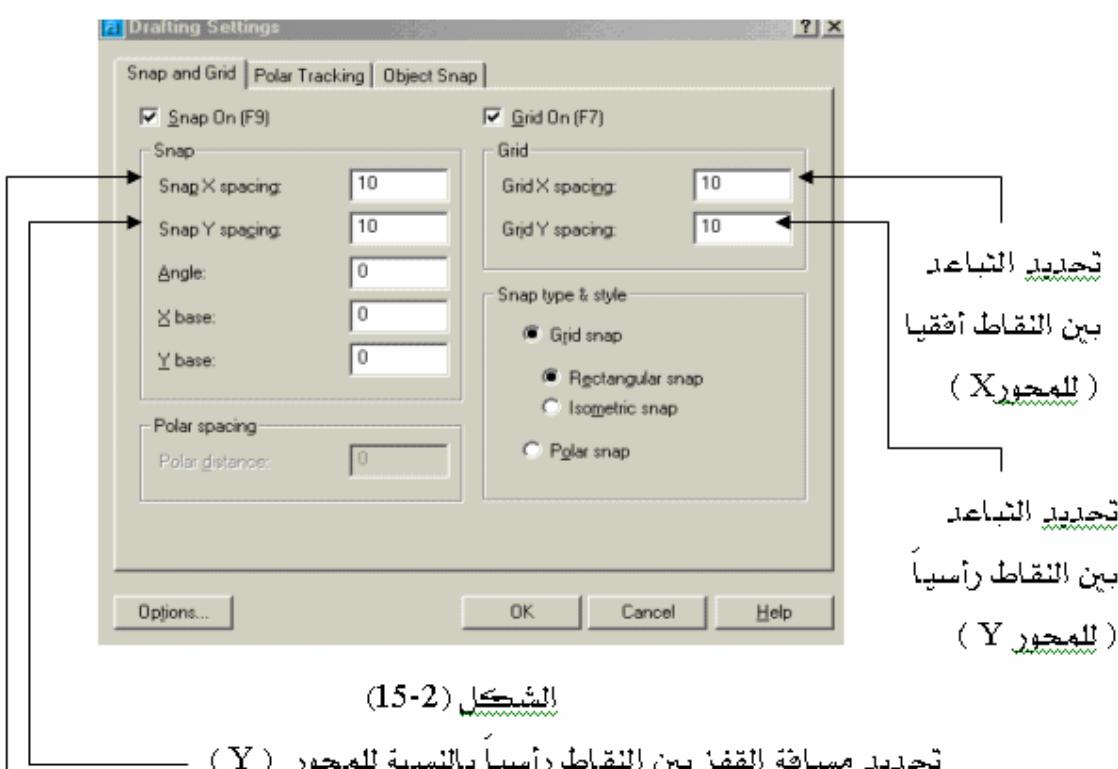

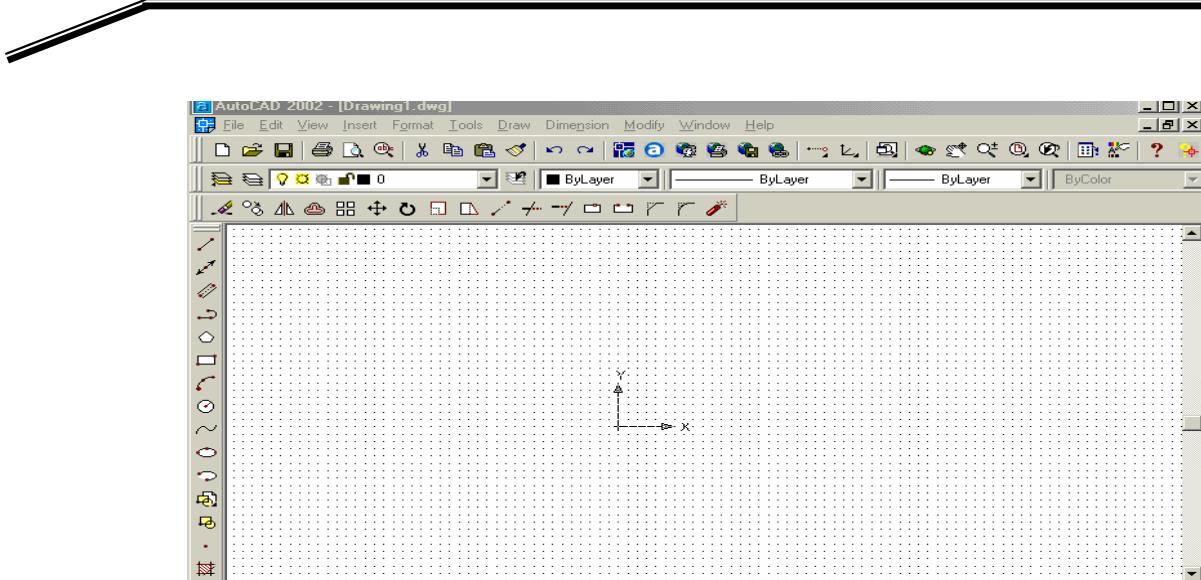

(٢- ١٦) الشكل

ملحوظة : لا يتم الاستفادة من الشبكة (Grid) إذا لم يكن أمر القفز (snap) من نقطة إلى نقطة نشطاً.

❖ شريط أدوات الالتقاط (Object Snap) أو القفز من عنصر إلى آخر .



شريط أدوات القفز Osnap أعلاه ، يوفر على المصمم أو الرسام العديد من عمليات حساب الأبعاد وذلك لأنه يوفر التقاط أو القفز إلى أي عنصر بمعنوية نقطة (البداية ، النهاية ، المركز ، ... الخ) دون الحاجة إلى حساب هذه الإحداثيات .

ملحوظة:

- ١ - هذه الأدوات لا تعمل إلا إذا سبقت بإحدى أدوات التعديل أو الرسم (Draw or modify).
- ٢ - يمكن جعل هذه الأدوات متوفرة ونشطة دون الحاجة إلى تنشيطها في كل مرة وذلك بالنقر على Osnap في شريط المعلومات status bar شكل (١٣- ٢).


سوف نتعرف على بعض أيقونات هذا الشريط أما البقية فسوف تتعرف عليها بالمارسة وهي كالتالي :

	يقفز أو يلتقط نهايتي أي خط أو قوس.
	يلتقط أو يقفز إلى منتصف أي خط .
	يقفز إلى أي تقاطع بين عنصرين سواء خط مع خط أو قوس مع خط ...الخ.
	يلتقط مراكز الدوائر والأقواس .
	يلتقط أو يقفز إلى أرباع الدوائر والأقواس .
	يلتقط مماس الدوائر والأقواس .
	يقفز إلى تعمد أي عنصرين .
	يقفز أو يلتقط أقرب عنصر رسم سواء (خط ، قوس ، دائرة ،الخ).


. **مثال :** ارسم المستطيل شكل(١٧ - ٢) ثم ارسم الخطوط التي بداخله بواسطة Object Snap .

الحل:


- ١ - ارسم مستطيلًا بواسطة الأمر Rectangle .
- ٢ - نشط الأمر Line من قائمة Draw .
- ٣ - اختر من القائمة Object Snap الأيقونة (وسط خط).
- ٤ - التقط بالفأرة منتصف الخط العلوي للمستطيل ، انظر الشكل (١٨ - ٢) .
- ٥ - التقط بالفأرة منتصف الخط السفلي للمستطيل ، انظر الشكل (١٩ - ٢) .
- ٦ - اضغط Esc لإنتهاء الأمر .
- ٧ - نشط الأمر Line من قائمة Draw مرة ثانية وذلك لرسم خط يصل بين أحد أركان المستطيل .
- ٨ - اختر من القائمة Object Snap الأيقونة نهاية خط .
- ٩ - التقط بالفأرة الزاوية اليسرى العليا للمستطيل كما في الشكل (٢٠ - ٢) .
- ١٠ - التقط بالفأرة الزاوية اليسرى السفلية للمستطيل كما في الشكل (٢١ - ٢) .
- ١١ - اضغط Esc لإنتهاء الأمر سيدو رسمك كما في الشكل (١٧ - ٢) ..

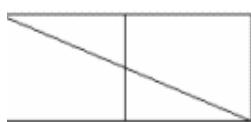


الشكل (17-2)

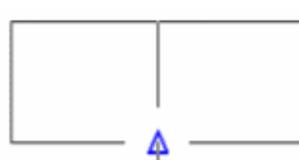


الشكل (19-2)

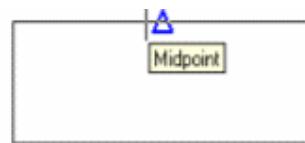

الشكل (18-2)

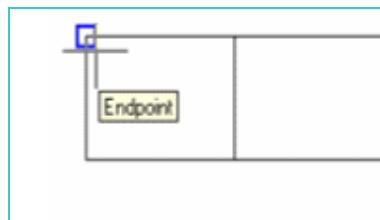

الشكل (٢٠ - ٢١)

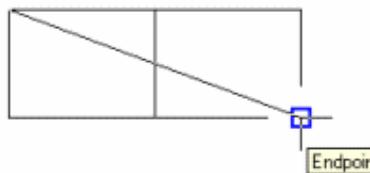

الشكل (٢١ - ٢٢)

ملحوظة : في المثال السابق نستطيع أن نصل بين ركني المستطيل باستخدام تقاطع خط بدلاً من نهاية خط وذلك لأن أي اتصال بين عنصرين يعتبر تقاطع أيضاً .

مثال (٢) : ارسم دائرة في الركن الأيمن العلوي للشكل (٢١ - ٢٢) السابق، ونصف قطرها ٢٠ .
الحل:


١ - نشط الأمر Circle من قائمة Draw .

٢ - اختر


٣ - التقط بالفأرة الركن الأيمن العلوي للمستطيل كما في الشكل (٢٢ - ٢٣).

٤ - أدخل القيمة ٢٠ نصف قطر الدائرة ، سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٢٣ - ٢٤).

٥ - اضغط Esc لإنهاء الأمر .

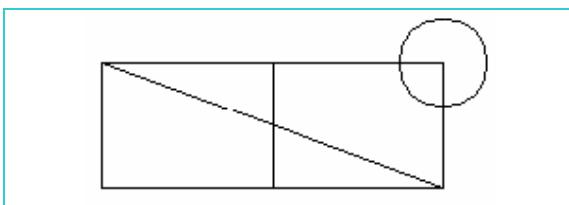

الشكل (٢٣ - ٢٤)

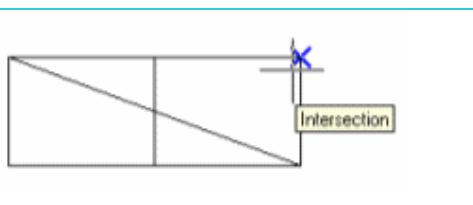

الشكل (٢٢ - ٢٣)



الرسم بمساعدة الحاسوب

Modify عمليات

عمليات Modify

٣

الجدارة : إنتاج رسوم معقدة وبصورة سريعة عند استعمال أدوات (Modify) .

الأهداف :

عندما تكمل هذه الوحدة تكون قادراً على أن :

- ١ - تجري تعديلات على الرسوم وبدون الحاجة إلى حسابات .
- ٢ - تحول الرسوم البسيطة إلى رسوم معقدة في زمن بسيط والعكس صحيح.
- ٣ - تكبير أو تصغير الرسوم والأشكال وأنت منشط أدوات التعديل أو أدوات الرسم .

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ١٠٠ % .

الوقت المتوقع للتدريب : ثمان ساعات .

الوسائل المساعدة :

- ١ - استخدام التعليمات في هذه الوحدة وتطبيقاتها .
- ٢ - جهاز حاسب آلي محمول عليه برنامج الأوتوكاد .
- ٣ - جهاز عرض Data Show .

متطلبات الجدارة :


احتياز الوحدات السابقة.

❖ ❖ أمر المسح (Erase)


للمسح في AutoCAD ثلاثة طرق وكل طريقة لها أهميتها في سرعة مسح الرسومات أو عناصرها ولا يمكن الاستغناء عن أحدها .

١ - طريقة الانتقاء :

نشط أمر المسح سوف يتحول المؤشر إلى مربع انتقاء عندما اختر العناصر المراد مسحها، سوف تبدو نقطةً (نشطة) ، عند ذلك اضغط الفأرة يمين أو اضغط Enter ، لتنفيذ عملية المسح ، انظر الشكل (٢ - ١) قبل عملية الانتقاء ثم انظر الشكل (٢ - ٢) بعد انتقاء العناصر المراد مسحها .

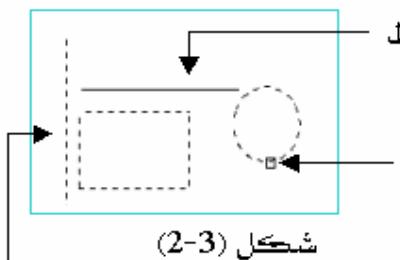

العناصر النشطة التي سوف يقع عليها المسح

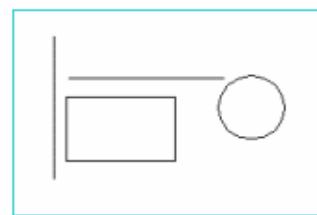

العناصر قبل المسح


٢ - طريقة المسح بتكوين نافذة من اليمين إلى اليسار .

حيث تقوم بمسح جميع العناصر التي داخل النافذة أو تتقاطع معها.

العمل / نشط أمر المسح سوف يتحول المؤشر إلى مربع انتقاء ، عند ذلك اضغط يمين العنصر المطلوب مسحه ثم اسحب الفأرة ناحية اليسار سوف ترى نافذة تتحرك بتحرك الفأرة ، انظر شكل (٣ - ٣) ، بعد ذلك انقر على الفأرة لتحديد الركن الثاني للنافذة والتي سوف يbedo بعدها الرسم (العناصر) نشط ، انظر الشكل (٣ - ٤) عند ذلك تفذ عملية المسح إما بالنقر على الفأرة يمين أو اضغط Enter .



شكل (3-3)

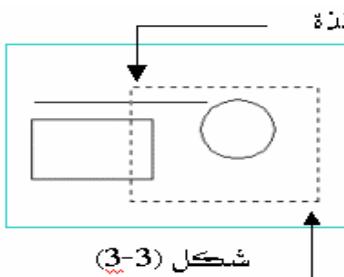

شكل (3-4)

العناصر النشطة بعد النقر على الركن الثاني للنافذة

الركن الأول للنافذة (انقر هنا)


٣ - طريقة المسح بتكوين نافذة من اليسار إلى اليمين .

حيث يتم مسح جميع العناصر التي داخل النافذة فقط .



العمل: نشط أمر المسح سوف يتحول المؤشر إلى مربع انتقاء ، عند ذلك اضغط يسار الرسم (يسار العناصر المرسومة) ثم اسحب الفأرة ناحية اليمين سوف ترى نافذة تتحرك بتحرك الفأرة ، انظر الشكل (٣ - ٥)، وعندما يكون الخط الأفقي والمستطيل داخل النافذة عند ها انقر على الفأرة لتحديد الركن الثاني للنافذة والتي سوف تبدو بعدها جميع العناصر التي داخل النافذة فقط نشطة (منقطة) انظر الشكل (٣ - ٦)، بعد ذلك نفذ عملية المسح إما بالنقر على الفأرة يمين أو اضغط Enter ، والتي سوف يمسح بعدها الخط الأفقي والمستطيل انظر الشكل (٣ - ٧) .
ملحوظة : المقصود بالعنصر هو (خط ، دائرة ، مستطيل قوس ... الخ) .


الركن الثاني (انقر بالفأرة هنا)

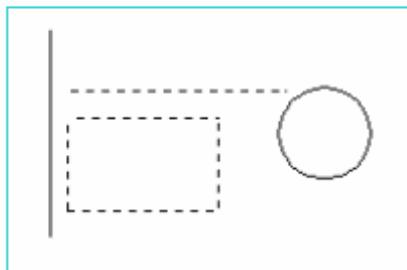

شكل (٦-٣)

العناصر النشطة (التي سبق علية المسح)

هي التي داخل النافذة فقط ، وهي
(المستطيل والخط الأفقي) أما الدائرة والخط
الرأسي فلا يمكن مسحهما لأن جزءاً منها
داخل النافذة والجزء الآخر خارج النافذة .

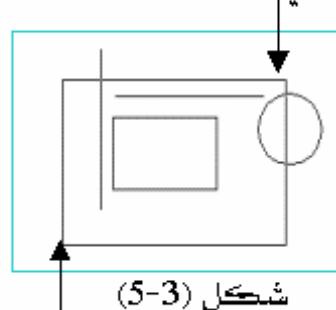

شكل (٥-٣)

الركن الأول (انقر بالفأرة هنا)




شكل (٧-٣)

يوضح الشكل أعلاه إتمام عملية المسح إما
بالنقر على الفأرة يمين ، أو اضغط Enter .


❖ ❖ أمر التراجع Undo

يقوم بالتراجع عن عدد غير محدد من العمليات ، سواءً عملية رسم عنصر أو عملية مسح أو عملية حسابية ...الخ ، ففي المثال شكل (٣ - ٨) ، سوف نرسم ثلاثة خطوط دائرة بالترتيب ثم نحاول التراجع عنها مرة تلو الأخرى وذلك بالنقر على مرتين ، عندها سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٣ - ٩).

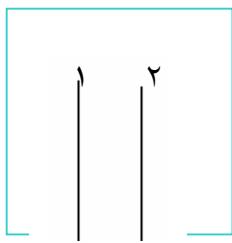

شكل (٣ - ٩)

(الرسمة بعد التراجع مرتين)

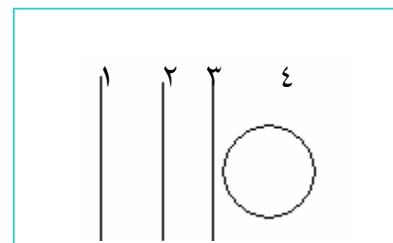

شكل (٣ - ٨)

(الرسمة في وضعها قبل التراجع)

❖ ❖ أمر الإعادة Redo


يقوم بإعادة آخر عملية تم التراجع عنها فقط ، سواءً عملية رسم عنصر أو عملية مسح أو عملية حسابية ...الخ .

مثال : في الشكل (٣ - ٩) السابق تم التراجع عن رسم الدائرة رقم أربعة ثم تم التراجع عن الخط رقم ثلاثة

، فإذا ما أردنا إعادة الخط الثالث ثم الدائرة الرابعة التي تراجعنا عنها نقوم مباشرة بالنقر على أمر الإعادة مرة تلو أخرى ، والنتيجة التي سوف تبدو في الشكل (٣ - ١٠) هو أن هذا الأمر لم يعد سوى الخط الثالث فقط .

ملحوظة : ١ - تم إعادة الخط الثالث الذي تراجعنا عنه في الخطوة السابقة لأنه كان آخر أمر تم تنفيذه.

٢ - أمر لا يعمل إلا بعد أمر التراجع ، فإذا ما فتحنا AutoCAD ولم نقم بعملية تراجع سوف تجد أن أيقونة الإعادة باهتة وذلك علامة على عدم عملها .

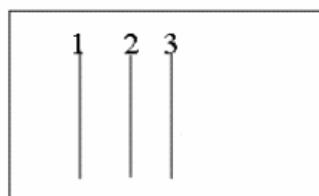

الشكل (10-3)

الرسمة بعد إعادة آخر أمر قمنا
بالتراجع عنه وهو الخط الثالث



Fillet أمر

وهو إزالة الحواف على شكل قوس صغير من قائمة Modify

طريقة عمله : نشط الأمر → اكتب R → Enter → أدخل نصف القطر الجديد


→ اختر الصلع الأول بالفارة ثم الصلع الثاني .

مثال : ارسم (Fillet = 11) للشكل (١١- ٣).


نشط الأمر → Fillet → اضغط R → اكتب 11 → ادخل القيمة 11

→ اضغط Enter → اختر (نشط) الصلع الأفقي كما هو واضح في الشكل (٣ - ٢) .


١٢) ثم اختر الصلع الرأسي ، سوف يبدو الشكل كما هو واضح في شكل (٣ - ١٣).

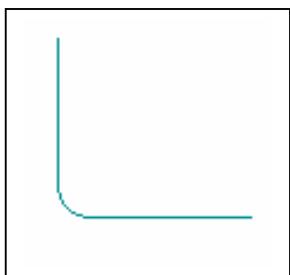

شكل

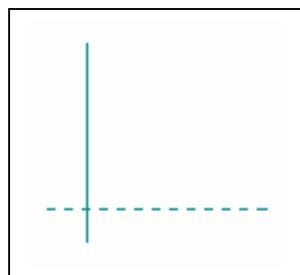

شكل (٣ - ١٢)

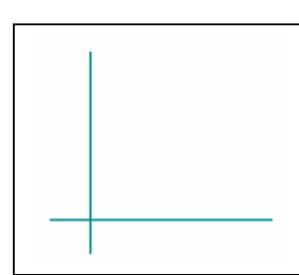

شكل (٣ - ١١)

(١٣ - ٣)

ملحوظة: نصف قطر الـ Fillet الموجود دائمًا في AutoCAD هو (١٠)، فإذا لم يتغير فإننا لانحتاج

للخطوة (٣ و ٤) بل ننشط Fillet وتنفذ العملية مباشرة باختيار الخطين .

وإليك الرسائل التي سوف تظهر في شريط الأوامر عند تنفيذ الأمر Fillet :

1- Command: _fillet

2- Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000

3- Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: R

4- Specify fillet radius <10.0000>: 11

5- Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:

6- Select second object:

❖ أمر chamfer شطـف.

وهو إزالة الحواف على شكل شطـفة صغيرة من قائمة Modify

طريقة عمله : نشـط الأمر  أدخل مسافة ← اكتب d ← ثم اضغط Enter ← أدخل مسافة الشنـفرة الأولى ← ثم اضغط Enter ← أدخل مسافة الشنـفرة الثانية ← ثم اخـتر (نشـط) الـصلـع الثاني بالـفـأـرـة ← اخـتر الـصلـع الأول بالـفـأـرـة ← Enter .

مثال : نفذ عملية الشنـفرة للـشكل (٣ - ١٤) لتبدو كما هو واضح بالـشكل (٣ - ١٦).

الحل: ١ - نشـط الأمر  سوف تبدو الرسـالة التـالـيـة :

3- Command: chamfer
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000

٢ - أدخل الحـرف d لـتـغيـير مـسـافـة الشـنـفـرـة أـمـام الرـسـالـة التـالـيـة :

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: d: ٣
مسـافـة الشـنـفـرـة أـلـى ولـتـكـن ٢٠ أـمـام الرـسـالـة التـالـيـة :


Specify first chamfer distance <10.0000>: 20 ٤
الـثـانـيـة ولـتـكـن ٢٠ أـمـام الرـسـالـة التـالـيـة :

Specify second chamfer distance <20.0000>: 17 ٥
الأـفـقـي أـلـاً سـوف يـصـبـح نـشـطاً أـمـام الرـسـالـة التـالـيـة : الشـكـل (٣ - ١٥)
[Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]

٦ - نـشـط (اخـتر) الـخط الرـأـسيًّـاً أـمـام الرـسـالـة التـالـيـة: الشـكـل (٣ - ١٦)
Select second line:

ملـحوـظـة: ١ - الحـرف d هو الحـرف الـأـول من كـلمـة Distance أي مـسـافـة، المـوـجـودـة في الرـسـالـة رقم (٢).)

٢ - إذا كـنـت لا تـرـغـب في تـغـيـير مـسـافـة الشـنـفـرـة فـتـجـاهـلـ الخـطـوة (٢ و ٣ و ٤) وـنـفـذـ الخـطـوة (٥ و ٦) مـباـشـرة .

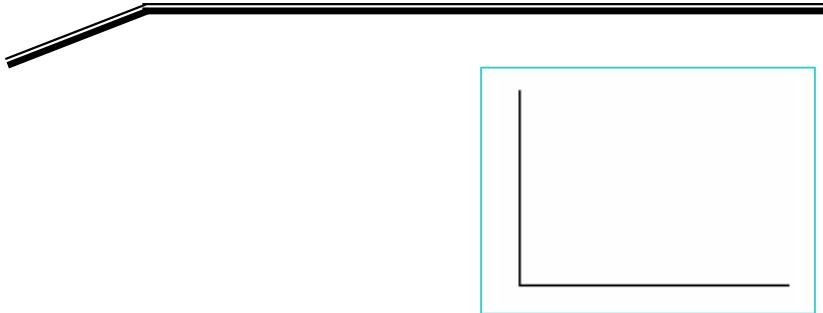


شكل (١٤ - ٣)

الشكل قبل إجراء chamfer



شكل (١٥ - ٣)

الشكل بعد تنشيط العنصر الأول وبيدو الخط الأفقي نشطاً أي منقطاً .

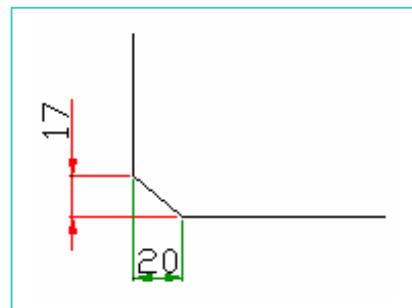

شكل (١٦ - ٣)

الشكل بعد تنشيط الخط الرأسي حيث بيدو الشكل وقد تم شطفيه.

❖ أمر Copy نسخ

طريقة العمل: نشط الأمر → اضغط Enter → حدد ب Osnap النقطة الأساسية لنسخ العنصر → حدد ب Osnap نقطة طبع (لصق) العنصر المنسوخ.

مثال: انسخ الدائرة من الموضع (1) إلى الموضع (2) كما في الشكل (١٧-٣).

الحل: ١ - نشط الأمر copy ، سوف تبدو الرسالة التالية :

Command: _copy

٢ - نشط الدائرة المرسومة في الموضع (1) عندما تبدو الرسالة أدناه: انظر الشكل (١٨-٣).

Select objects:

٣ - اضغط على Enter لإنتهاء عملية اختيار العناصر أمام الرسالة التالية :

Select objects:



٤ - حدد ب Osnap مركز الدائرة لتحديد نقطة أساس نسخ الدائرة أمام الرسالة التالية:

انظر الشكل (١٩-٣)


٥ - حدد ب Osnap النقطة الثانية المراد نسخ الدائرة إليها عندما تبدو الرسالة التالية:

انظر الشكل (٢٠-٣).

:<Specify second point of displacement or <use first point as displacement

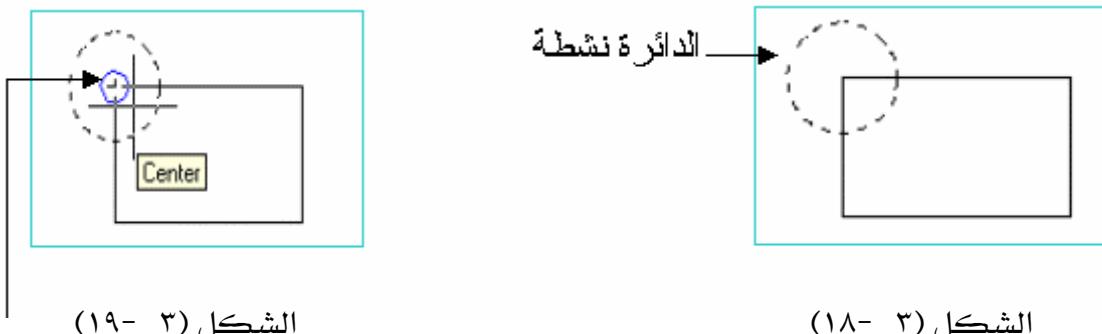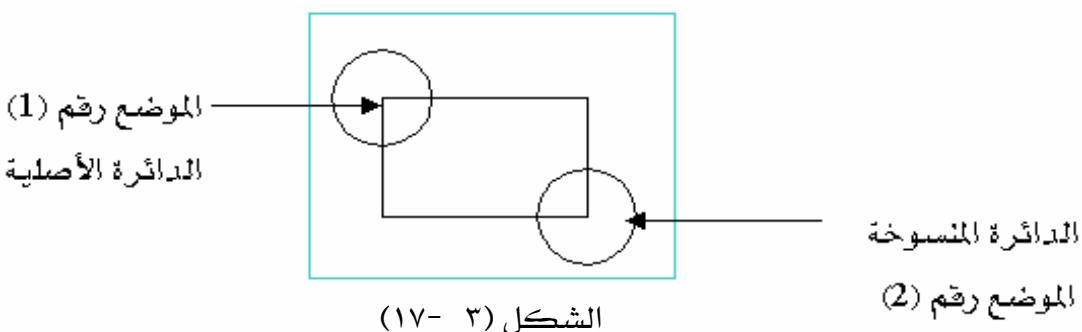

نقطة أساس نسخ الدائرة وهي مركز الدائرة الأصلية

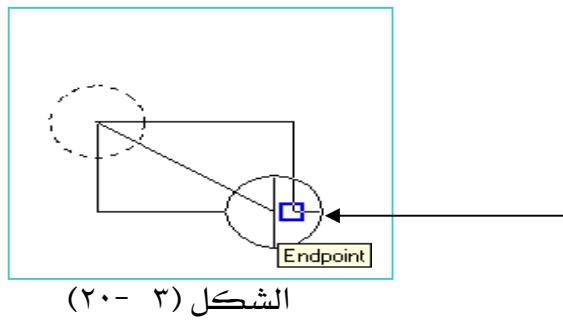

النقطة الثانية المراد نسخ الدائرة إليها ، مختارة بواسطة Osnap وهو نهاية خط.

❖ أمر Offset الترحيل المتوازي.

يقوم هذا الأمر بإزاحة العناصر سواءً كانت (خط ، دائرة ، مستطيل ، ... الخ) إلى مسافة محددة بحيث يكون العنصر المرحل نسخة من العنصر الأصلي وموازله .

طريقة العمل: نشط الأمر **Offset** ← أدخل قيمة الترحيل ← Enter ← اختر العنصر المراد ترحيله ← حدد بالفأرة جهة الترحيل .

مثال : رحل الخط في الشكل (٣ - ٢١) مسافة ٨ وحدات جهة اليمين مرتين .

الحل: ١ - نشط الأمر سوف تبدو الرسالة التالية :

٢ - أدخل مسافة الترحيل ٨ ثم Enter أمام الرسالة التالية :

Specify offset distance or [Through] <1.0000>: 8

٣ - نشط الخط (العنصر) المراد ترحيله عندما تبدو الرسالة التالية : [انظر الوضع ٣]

Select object to offset or <exit>

٤ - انقر بالفأرة يمين الخط النشط ، عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify point on side to offset


٥ - اختر الخط الثاني المرحل ، عندما تبدو الرسالة التالية :

Select object to offset or <exit>

٦ - انقر بالفأرة يمين الخط النشط ، عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify point on side to offset:

٧ - اضغط على Esc لإنهاء أمر الترحيل.

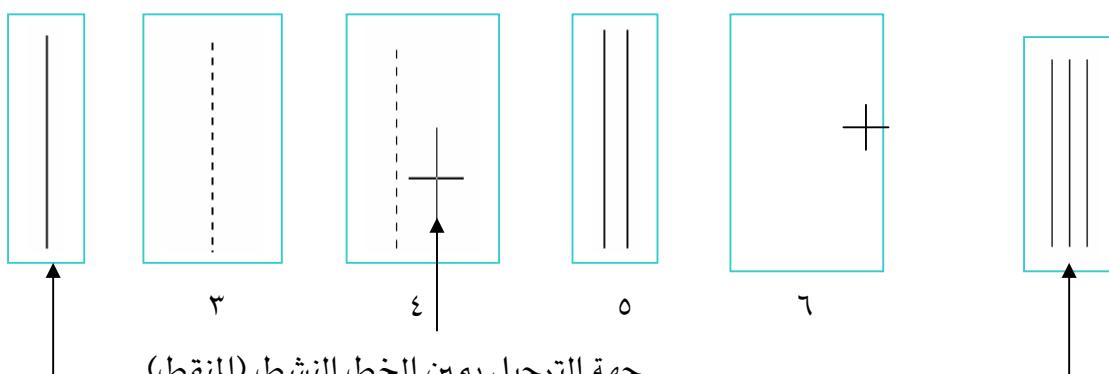

شكل (٣) ٢١-

الخط بعد ترحيله مرتين ليصبح عدد الخطوط ٣ خطوط

❖ ❖ ❖ Move ❖ ❖ ❖

يقوم هذا الأمر بتحريك ونقل العناصر أو الرسومات من نقطة إلى أخرى داخل مساحة الرسم.

طريقة العمل: ١ - نشط الأمر  اختر العنصر (الشكل) ←
 حدد نقطة الأساس (الأصل) ← حدد نقطة (مسافة) النقل أو التحريك . ←
 Enter ← اختر العنصر (الشكل)

مثال: انقل الدائرة من موضعها الحالي في الشكل (٣-٢٢) إلى الموضع الثاني المبين على الرسم .

Command: _move
الحل: ١ - نشط الأمر 

٢ - اختر الدائرة عندما تبدو الرسالة أدناه ، سوف تبدو الدائرة نشطة.

Select objects: انظر الشكل (٣-٢٣)
انظر الشكل (٣-٢٣)

Select objects: ١ found ٣ - اضغط على Enter لإنتهاء الاختيار ، أمام الرسالة التالية :



٤ - حدد نقطة الأساس لنقل الدائرة ول يكن مرکزها ، عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify base point or displacement: انظر الشكل (٣-٢٤)
انظر الشكل (٣-٢٤)


٥ - حدد النقطة الثانية (أو مسافة التحريك) ، ول يكن منتصف خط شكل (٣-٢٥).

<use first point as displacement>: Specify second point of displacement or


٦ - اضغط على Esc لإنتهاء الأمر ، سوف يبدو الرسم كما في الشكل (٣-٢٦).

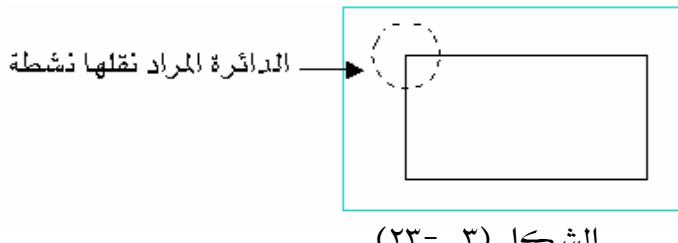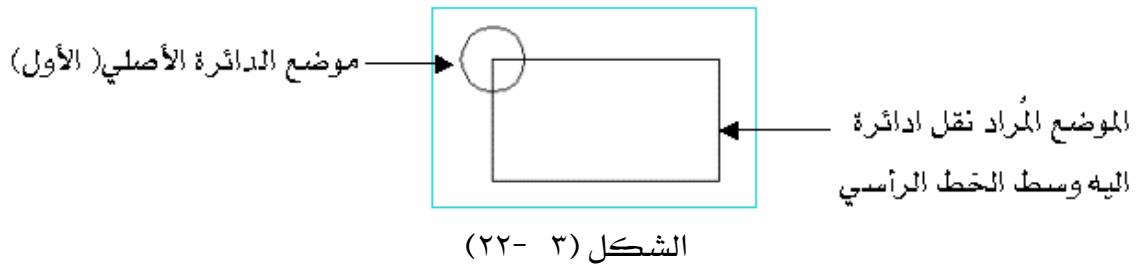

نقطة أساس نقل المدائرة
وهو مركزها.

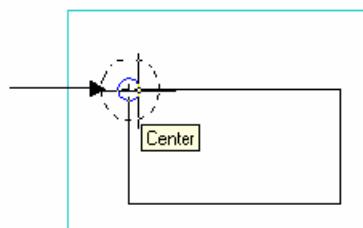


(٢٤ - ٣) الشكل

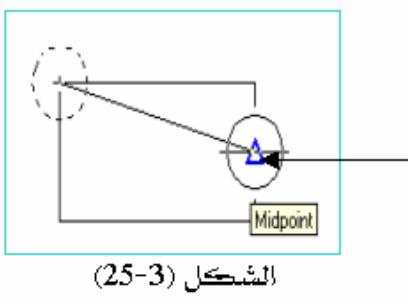

(٢٥-٣) الشكل

موقع النقل وسط الخط الرأسى

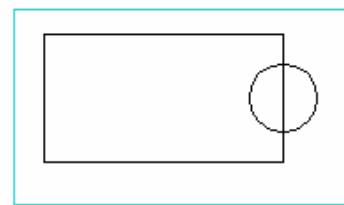

(٢٦-٣) الشكل

الرسمة بعد اتمام عملية النقل

❖ أمر Rotate (تدوير أو تحريك زاوية)

يقوم هذا الأمر بتدوير أي عنصر أو رسماً حول نقطة معينة بزاوية ٣٦٠ درجة .

طريقة العمل: نشط الأمر Rotate ← حدد

نقطة أساس التدوير ← أدخل قيمة الزاوية أوحددها بالفأرة بـ Osnao .

مثال : غير زاوية الخط المرسوم في الشكل (٣ - ٢٧) إلى الزاوية ٩٠ درجة .

الحل :

Command: _rotate	1 - نشط الأمر Rotate
------------------	-----------------------

Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0

Select objects:	انظر الشكل (٣ - ٢٨).	2 - اختر الخط عندما تبدو الرسالة التالية :
-----------------	----------------------	--


Enter -. 3

٤ - حدد نقطة أساس تدوير الخط ، عندما تبدو الرسالة أدناه ، انظر الشكل (٣ - ٢٩).


Specify base point:

٥ - ادخل قيمة الزاوية ٤٥ درجة ، عندما تبدو الرسالة أدناه ثم انظر الشكل (٣ - ٣٠)


Specify rotation angle or [Reference]: 45

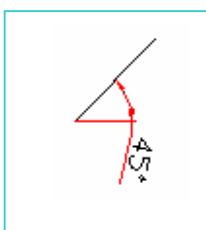


الشكل (٣ - ٢٧)

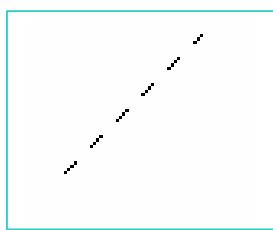

الشكل (٣ - ٢٨)

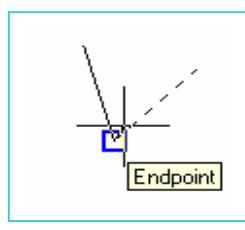

الشكل (٣ - ٢٩)

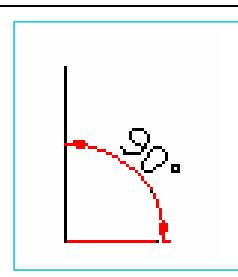


الشكل (٣ - ٣٠)

الخط بعد إتمام عملية تغيير زاويته من ٤٥ درجة إلى ٩٠ درجة ، وذلك بإضافة ٤٥ درجة أخرى ، أي أن تغيير زاوية أي رسمة يفترض فيه AutoCAD أن ميله يساوي صفر ويضيف إليه الميل الجديد.

❖ أمر Trim تشذيب أو تهدب .

أمر trim يقوم بإزالة (تشذيب) الزوائد الغير مرغوب فيها من الرسومات ، حيث يجب أن تكون العناصر المراد تشذيبها متقاطعة حتى يتم تنفيذ الأمر .


طريقة العمل: نشط الأمر **trim** ← اختر العنصر الذي لا تريد إزالته (القاطع) ← اختر العنصر الذي تريد إزالته (المقطوع) ← اضغط Enter ← اضغط Esc .
مثال: أزل الخطوط خارج الدائرة التي تبدو في الشكل (٣ - ٣١) .

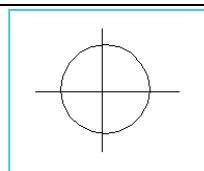

الشكل (٣ - ٣١)

١ - نشط الأمر **trim** .

٢ - اختر الدائرة (العنصر القاطع) سوف تبدو الدائرة نشطة، انظر الشكل (٣ - ٣٢) .

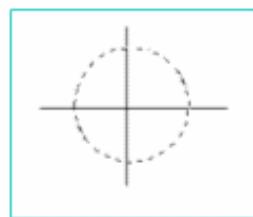




الشكل (٣ - ٣٢)

٣ - اضغط Enter لإنهاء الاختيار .

٤ - اختر الخطوط التي تريد إزالتها (قطعها) خارج الدائرة المنقطة ، سوف يختفي الجزء الذي تم اختياره ، عندما تبدو الرسالة التالية : انظر الشكل (٣٣- ٣)

Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:

٥ - اضغط Esc لإنهاء الأمر ، انظر الشكل (٣٤- ٣)

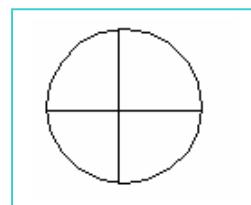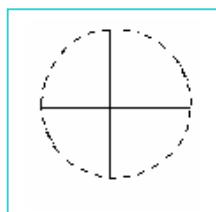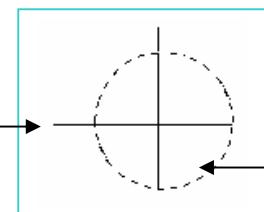

الشكل (٣٢- ٣)	الشكل (٣٣- ٣)	الشكل (٣٤- ٣)
عنصر القاطع	الرسم وقد تم قطع	الرسم بعد اتمام trim
عنصر المقطوع	الخطوط الزائدة.	

❖ أمر Mirror التناظر (المراة) .

يقوم هذا الأمر بعمل صورة عكسية لأي رسمة كما لو كنت تتظاهر إلى يدك اليمنى أمام المرأة فترى كأنها اليد اليسرى وهذا ما يفعله هذا الأمر والذي بوجوده اختصر كثيرةً من عمليات الرسم المناظرة .

طريقة العمل : نشط الأمر ← اختر العنصر الذي تريد عمل تناظر له ← اضغط

← حدد النقطة الأولى لخط التناظر ← حدد النقطة الثانية لخط التناظر ← Enter

هل تريد مسح الشكل الأصلي أم لا ؟ (اضغط Enter) أو اكتب (Y) للموافقة على المسح.

مثال : ارسم نظير الشكل المثلث الموضح في (٣ - ٣٥) .

الحل :

	١ - نشط الأمر Mirror .	
	Select objects <input type="checkbox"/>	- اختر المثلث عندما تبدو الرسالة التالية :
الشكل (٣٥- ٣)	سوف يبدو المثلث منقطاً (نشطاً) ، انظر الشكل (٣٦- ٣) .	

٣ - اضغط Enter لإنهاء الاختيار .

٤ - حدد النقطة الأولى لخط التماز عندها تبدو الرسالة التالية ، ثم انظر الشكل (٣٧-).

:Specify first point of mirror line

٣ - حدد النقطة الثانية لخط التماز عندها تبدو الرسالة التالية ، انظر الشكل (٣٨-).


Specify second point of mirror line:

سوف يختفي النظير حتى يتم الإجابة على السؤال التالي .


٤ - هل تريد مسح الشكل الأصلي أم لا ، أجب على الرسالة أدناه بـ ضغط

:<Delete source objects? [Yes/No] <N

انظر الشكل (٣٩-)

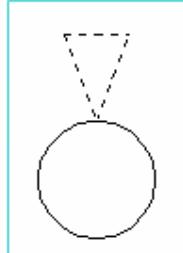


الشكل (36-3)

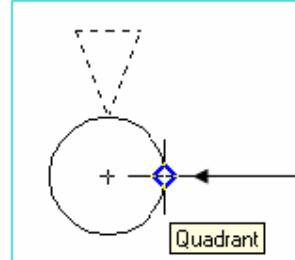

الشكل (37-3)

النقطة الأولى لخط التماز


محددة بـ Osnap

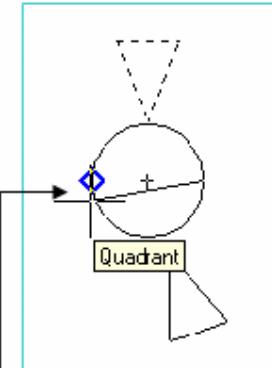

الشكل (38-3)

الشكل الأصلي

النظير

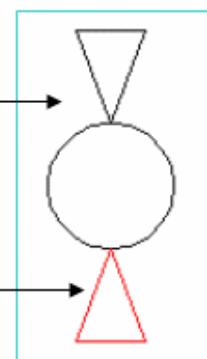


الشكل (39-3)

النقطة الثانية لخط التماز محددة بـ Osnap

❖ ❖ أمر Explode (تفجير)

يقوم هذا الأمر بتحويل العناصر المركبة (المستطيل ، الكتل ، مجمع الخطوط ، المضلع ، ... الخ) إلى عناصرها الأساسية المكونة لها ، وبدون إحداث تغيير يشاهد على هذه الرسومات . فمثلاً عندما نفت مستطيل مرسوم بأمر Rectangle نجد هذا المستطيل لم يحدث به تغيير يشاهد ولكنه في الواقع تحول إلى خطوط أي مستطيل مرسوم بأمر line .

طريقة العمل : نشط الأمر  اختر العناصر المراد تفجيرها ← اضغط Enter .
مثال : ارسم مستطيلاً بواسطة الأمر - Rectangle - حاول مسح الخط الجانبي الأيمن من هذا المستطيل انظر الشكل (٤٠ - ٣) ، ستجد أنه لا تستطيع ذلك لأن المستطيل سوف تكون جميع أضلاعه نشطة ، إذاً قم الآن بتجيئه بـ Explode ثم حاول مسحه .

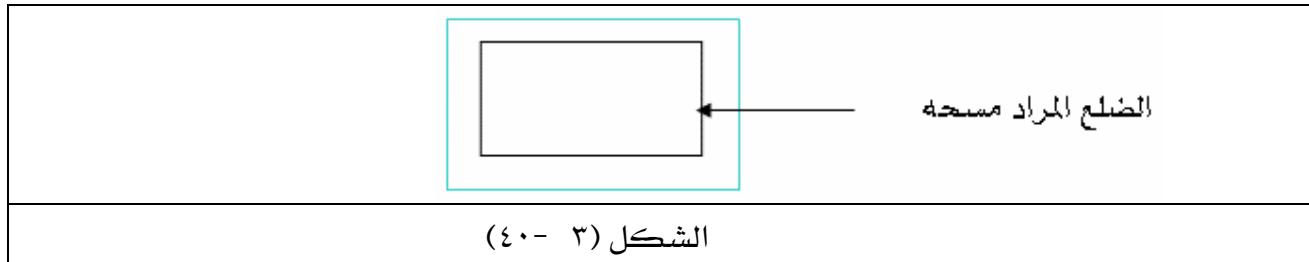

الحل :

- | | |
|-----------------|---|
| Select objects: | ١ - نشط الأمر  ، سوف تبدو الرسالة التالية: |
|-----------------|---|
- ٢ - نشط أحد أضلاع المستطيل ، سوف تجد أن جميع أضلاع المستطيل أصبحت منقطة كما يبدو في الشكل (٤١ - ٣) .
- ٣ - اضغط Enter أو الفأرة يمين لتنفيذ عملية التفجير ، انظر الشكل (٤٢ - ٣) .
- ٤ - نشط الآن أمر  مسح ، ثم امسح الخط الجانبي من المستطيل ، ستجد أنه تم مسحه بمفرده ولم يتتشط بقية أضلاع المستطيل .



❖ ❖ أمر التكرار Array

التكرار ينقسم إلى قسمين :

الأول : تكرار على شكل صفوف وأعمدة ويسمى (Rectangular Array).

الثاني : تكرار زاوي (دائري) ويسمى (Polar Array).

وأمر التكرار يختصر كثيراً من العمليات المتشابهة والمكررة ، بحيث يتم رسم كائن واحد ثم تكرار الباقي حسب نوع التكرار .


طريقة عمل التكرار على شكل صفوف وأعمدة :

نشط الأمر  اختر العنصر المراد تكراره  Rectangular Array ←

اضغط Enter ← حدد عدد الأعمدة ← حدد عدد الصفوف ←

Columns ← حدد مسافة ترحيل الصفوف ← Row Offset ← حدد مسافة ترحيل الأعمدة

اضغط Enter أو اختر OK ← Offset Columns

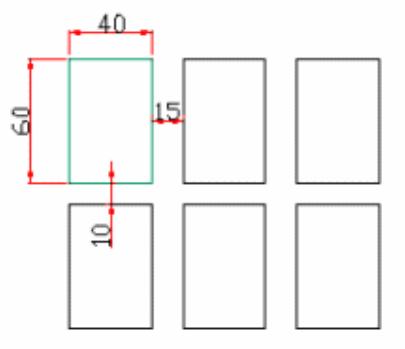


الشكل (٤٣ - ٣)

مثال : كرر المستطيل التالي انظر الشكل (٤٣ - ٣).

الحل :


١ - نشط الأمر 

سوف يبدو مربع حوار انظر الشكل (٤٤ - ٣)

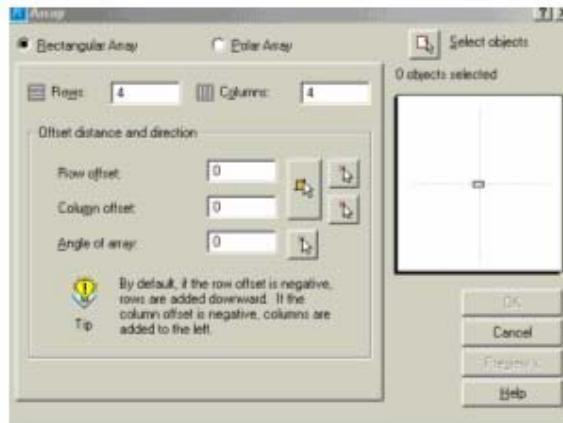

الشكل (٤٤ - ٣)

- ٢ - اختر نوع التكرار Rectangular Array .
- ٣ - اختر المستطيل ، سوف يبدو نشطاً .
- ٤ - اضغط Enter أو الفأرة يمين ، سوف يبدو مربع الحوار في الشكل (٣ - ٤٤) من الخطوة ٥ وحتى الخطوة ٩ تابع الإدخالات في مربع الحوار شكل (٣ - ٤٥) .
- ٥ - حدد عدد الصفوف بـ ٢ أمام الكلمة Rows .
- ٦ - حدد عدد الأعمدة بـ كتابة ٣ أمام الكلمة Columns .
- ٧ - حدد مسافة ترحيل الصفوف بـ كتابة ٧٠ أمام Row Offset .
- ٨ - اضغط Enter أو اختر OK ، سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٣ - ٤٣) .

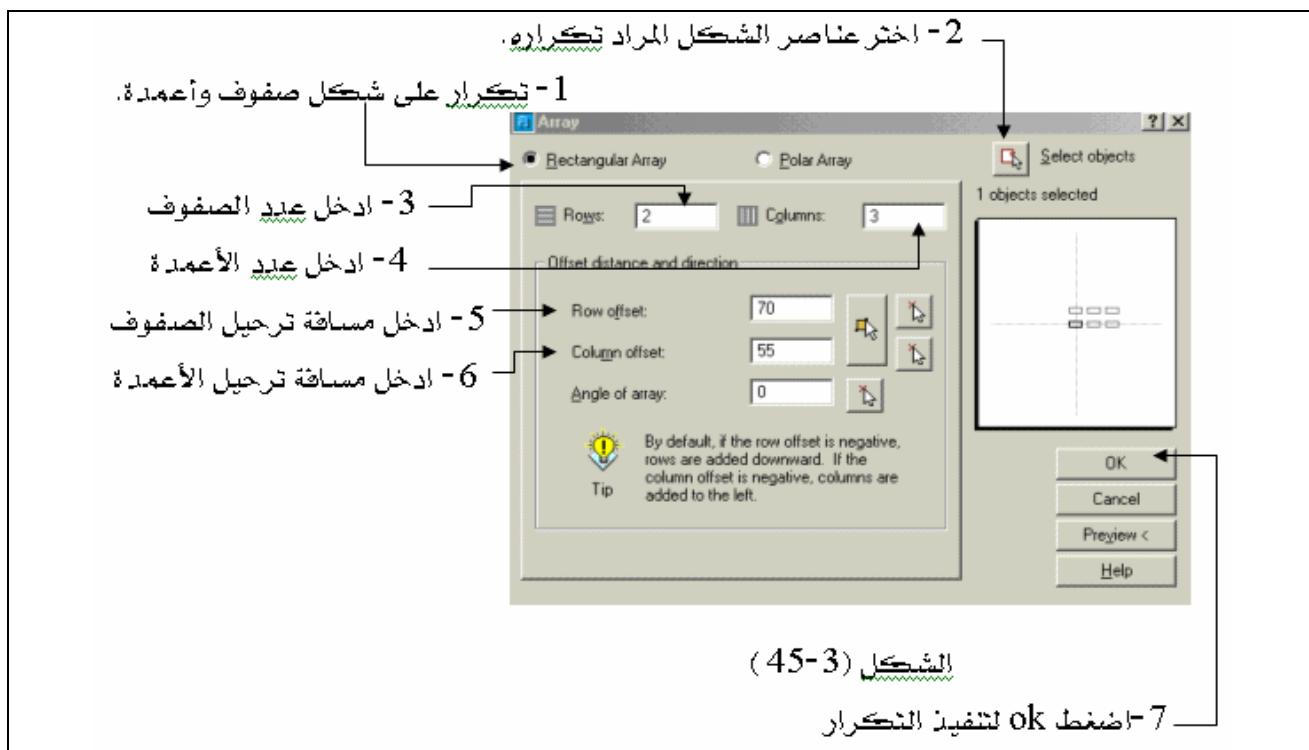


ملحوظة : ١ - المسافة البينية بين الصفوف (Row Offset) هي المسافة من أول حافة في الصف الأول إلى أول حافة في الصف الثاني .

٢ - المسافة البينية بين الأعمدة (Offset Columns) هي المسافة من أول حافة في العمود الأول إلى أول حافة في العمود الثاني .

طريقة عمل التكرار الدائري :

نشط الأمر **Polar Array** حدد نوع التكرار اختر العنصر المراد تكراره

اضغط Enter أو اختر OK .

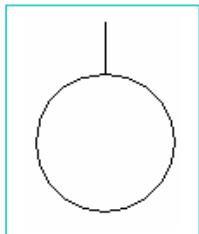


الشكل (٣ - ٤٦)

مثال : كرر الخط الموجود بالشكل (٣ - ٤٦) ٦ مرات بزاوية ١٨٠ درجة.

الحل: ١ - نشط الأمر سوف يبدو مربع الحوار شكل (٣ - ٤٤) .

٢ - حدد نوع التكرار **Polar Array** سوف يبدو مربع الحوار السابق

كما في الشكل (٣ - ٤٧) التالي :

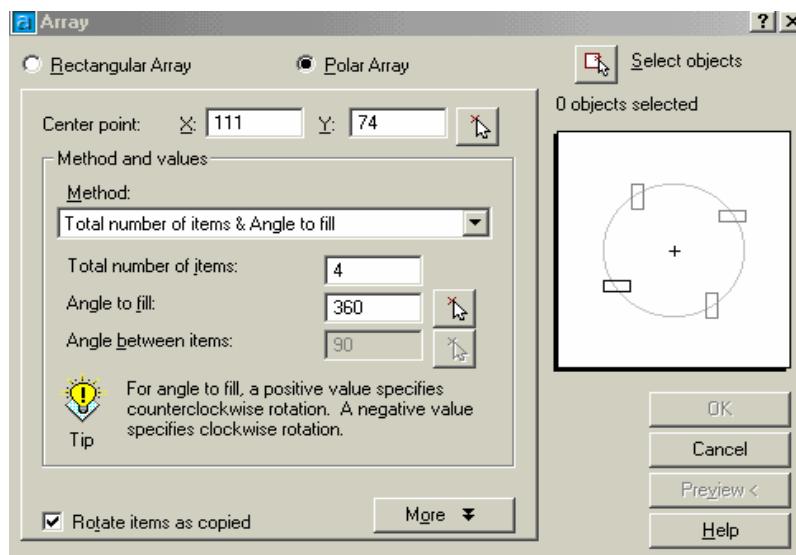



الشكل (٣ - ٤٧)

- ٣ - اضغط على select object لاختيار عناصر الشكل المراد تكراره سوف يختفي مربع الحوار السابق شكل (٣ - ٤٧) ويتحول المؤشر إلى مربع انتقاء ، عندها نشط الشكل المراد تكراره (الخط) ثم اضغط Enter سوف يبدو مربع الحوار السابق مرة ثانية.
- ٤ - حدد مركز التكرار وذلك بالنقر على السهم الموجود أمام center point . سوف يختفي مربع الحوار السابق وبواسطة Osnaps اختر مركز الدائرة عند ذلك سوف يبدو مربع الحوار السابق كما في شكل (٣ - ٤٨).

٥ - أدخل عدد مرات التكرار وهو ٦ مرات.

٦ - أدخل زاوية التكرار ١٨٠ درجة .

٥ - اضغط Enter أو اختر OK ، سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٤٩-٣).

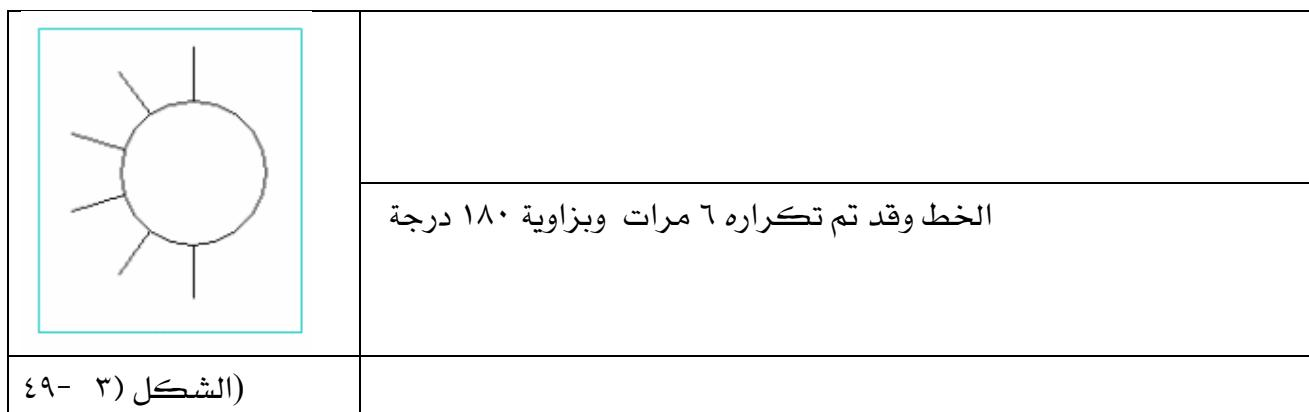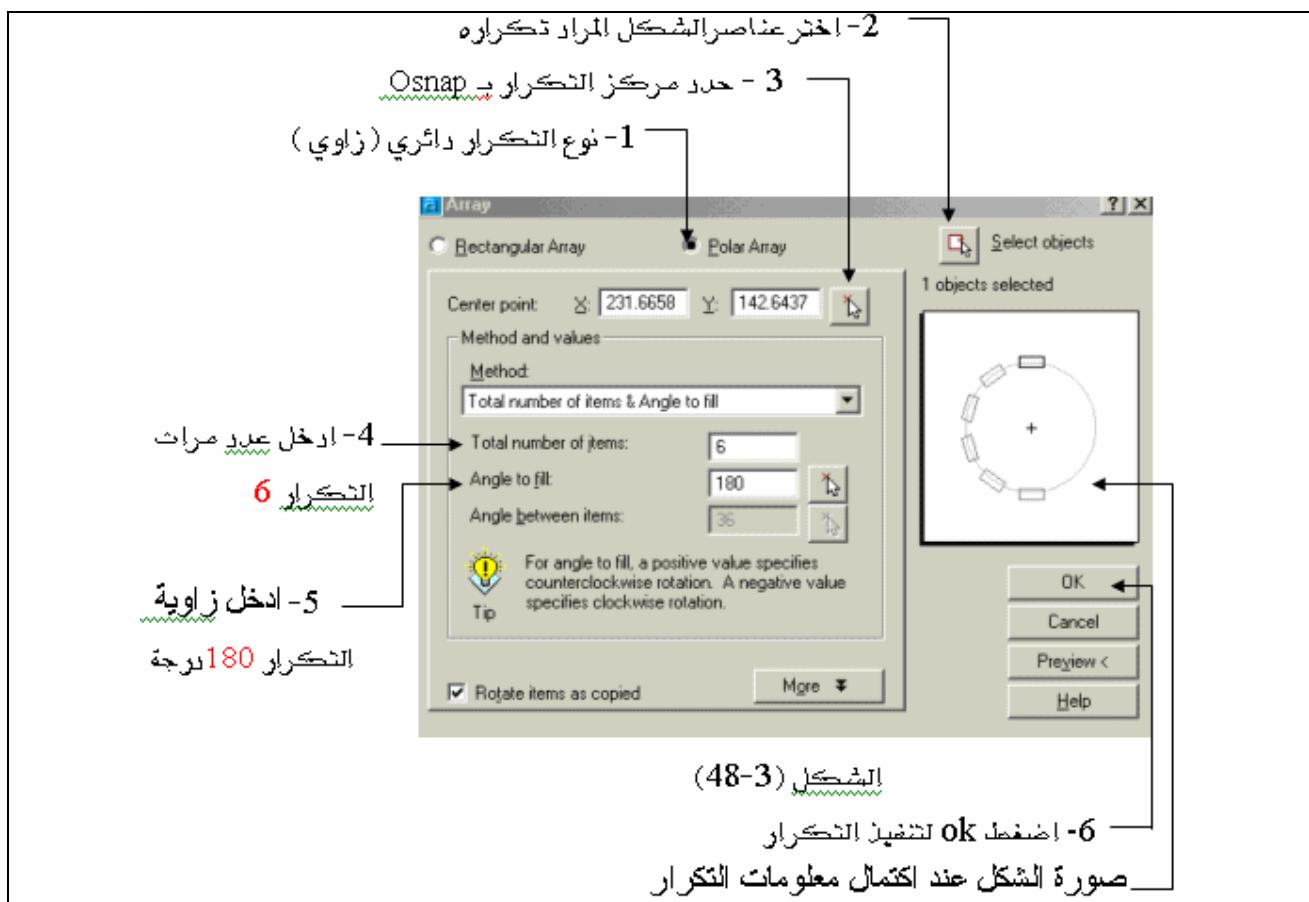

❖❖ أوامر الـ **Zoom** (تكبير وتصغير الرسومات).

أوامر تكبير وتصغير الرسومات لها أهمية كبيرة في إنتاج الرسومات بدقة وسرعة عالية فهي لا تغير مقاييس الرسم للرسومات بل تقوم بتقريب العنصر أو الرسم حتى يبدو وكأنه مكبر أو تبعيد الرسم حتى يبدو وكأنه مصغر وبالتالي مشاهدة أجزاء أخرى من الرسم .

أوامر الـ **Zoom** توجد على شكل قائمة منسدلة في شريط الأدوات القياسية Standard (أو على شكل شريط مستقل كما في الشكل ٣٥٠). Toolbars




شكل (٣٥٠)

دعنا الآن نتعرف على هذه الأوامر ، وذلك بتعريف أيقوناتها وهي كالتالي :

الأمر Zoom Window تكبير ما بداخل النافذة من عناصر.	
أمر Dynamic Zoom تكبير بواسطة نافذة متحركة .	
أمر Scale Zoom تكبير أو تصغير عناصر الرسم بواسطة مقاييس أو معامل تكبير .	
أمر Zoom Center تكبير أو تصغير عناصر الرسم تكبير أو تصغير عناصر الرسم .	
أمر In Zoom تكبير عناصر الرسم بمقدار الضعف بكل نقرة .	
أمر Out Zoom تصغير عناصر الرسم بمقدار النصف بكل نقرة .	
أمر All Zoom احتواء عناصر الرسم المكبرة أو المصغرة بحيث تبدو ظاهرة على شاشة الرسم .	
أمر Extents Zoom تكبير عناصر الرسم إلى حواف شاشة الرسم .	

مثال: ارسم الشكل (٣ - ٥١) ثم كبر رؤية المثلث المرسوم داخل الدائرة ثم قم باحتوائه إلى مساحة الشاشة.

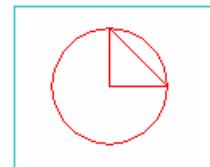


شكل (٣ - ٥١)


الحل :

١ - نشط الأمر Zoom Window

٢ - انقر هنا ثم حرك الفأرة سوف يتحرك معك مستطيل

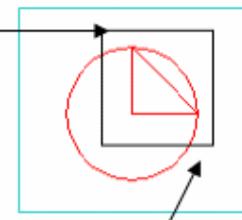

٣ - ثم انقر هنا سوف تجد المثلث وجزء من محيط الدائرة قد يكبر
كما في الشكل (٣-٥٢) أدناه.

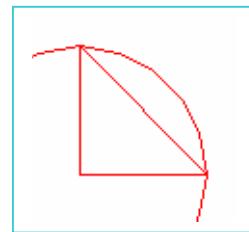

شكل (٣ - ٥٢)


بعد أن قمنا بتكبير المثلث المرسوم داخل الدائرة سوف نقوم باحتوائه (إرجاع) الرسم إلى وضعه الطبيعي وذلك بالنقر على All Zoom وبذلك يبدو رسمك كما في الشكل (٣ - ٥١).

ملحوظة : عند البدء في الرسم يجب أن تكون شاشة الرسم في الوضع All Zoom وذلك لتلائم تكرار رسم العناصر بسبب عمليات التصغير أو التكبير السابقة ، والتي قد يبدو الرسم غير ظاهر على شاشة الرسم بسبب كبره حيث لاتسعه مساحة الرسم أو لصغره بحيث لا يرى .

تطبيقات شاملة

التطبيق الأول :


ارسم الشكل (١) بدون كتابة الأبعاد.

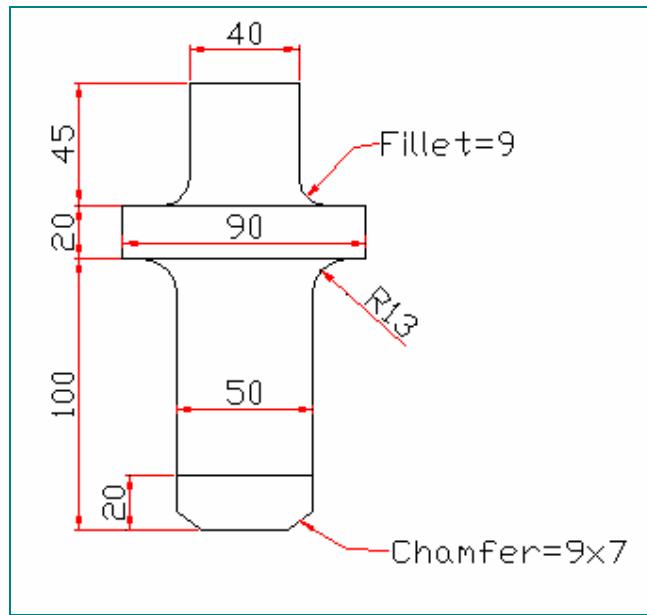

الشكل (١)

التطبيق الثاني :


ارسم الشكل (٢)، وأضف إليه الأبعاد وخطوط المركز.

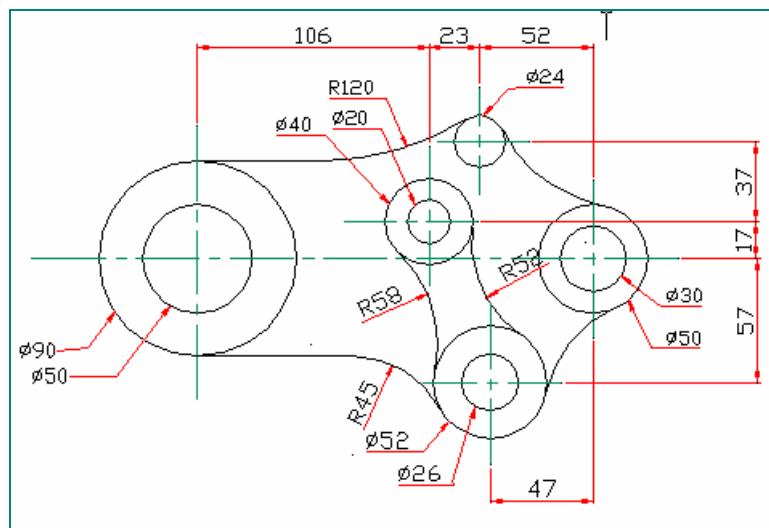

الشكل (٢)

التطبيق الثالث :


ارسم الشكل (٣)، وأضف إليه الأبعاد وخطوط المركز.

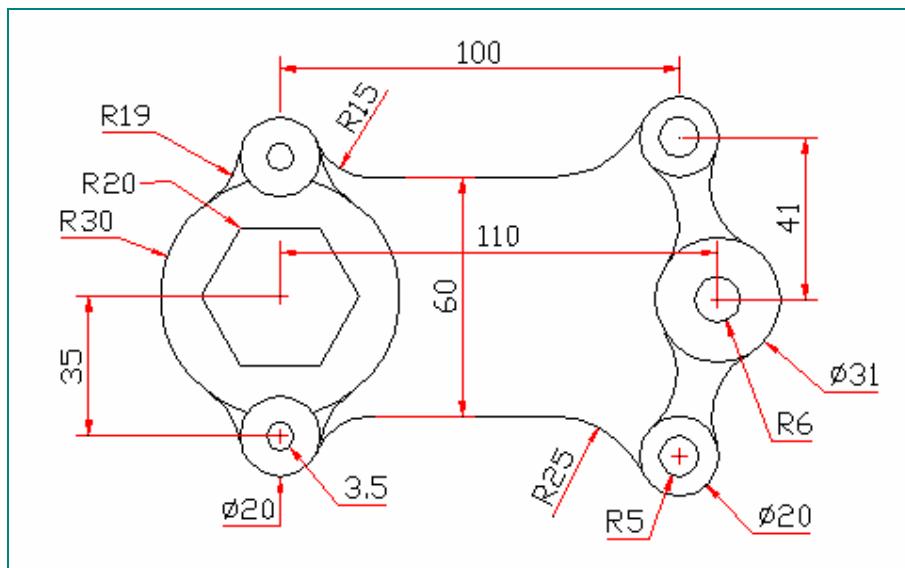

(٣)

التطبيق الرابع :


ارسم الشكل (٤)، وأضف إليه الأبعاد والنصوص التعليقية .

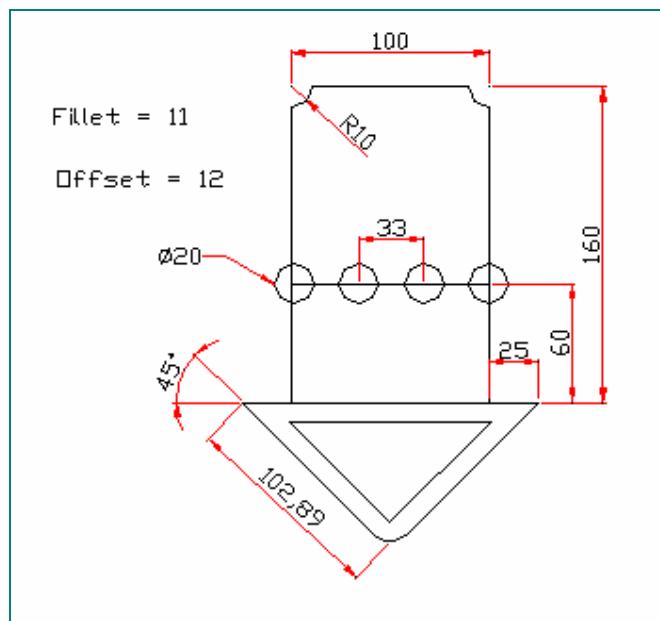

(٤)

التطبيق الخامس:


ارسم الشكل (٥)، وأضف إليه الأبعاد والنصوص.

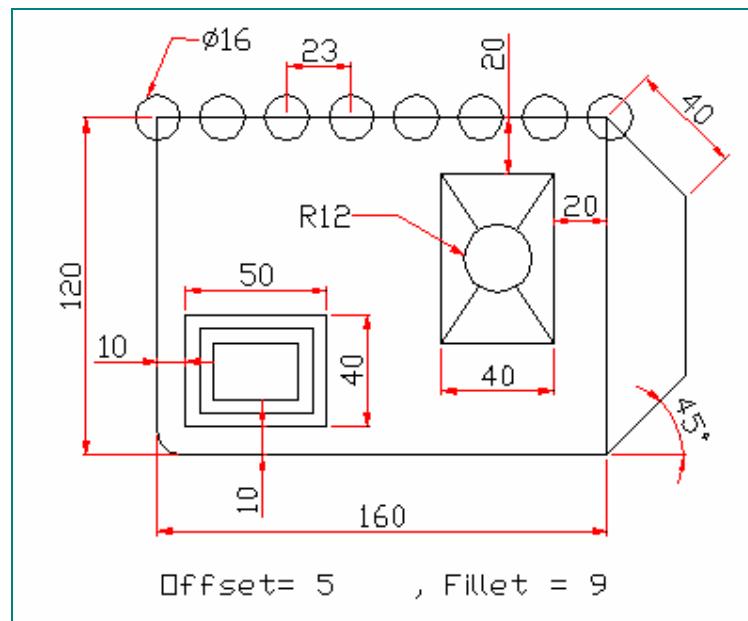

الشكل (٥)

التطبيق السادس:


ارسم الشكل (٦)، وأضف إليه الأبعاد والنصوص التعليقية

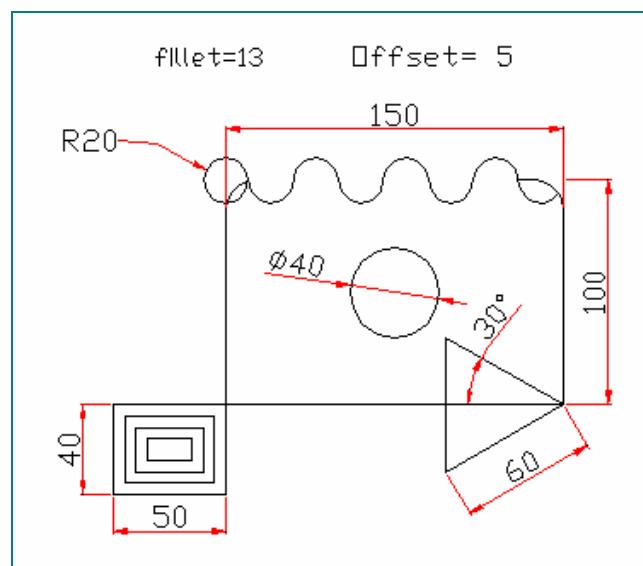

الشكل (٦)

التطبيق السابع:

ارسم الشكل (٧)، بالألوان ثم أضف إليه الأبعاد.

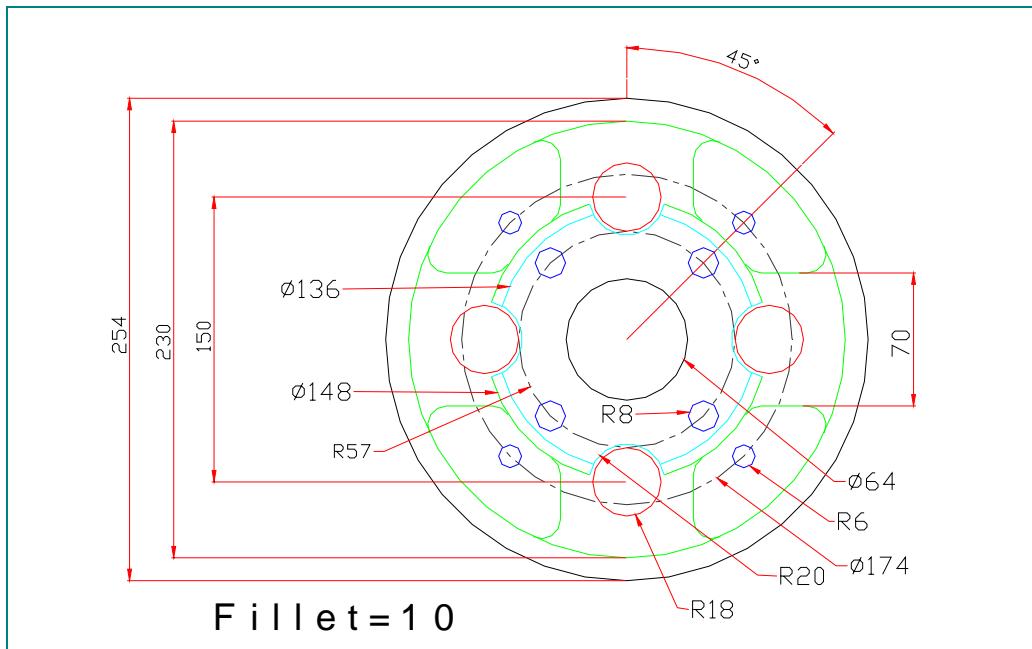


الشكل (٧)



التطبيق الثامن :


ارسم الشكل (٨).

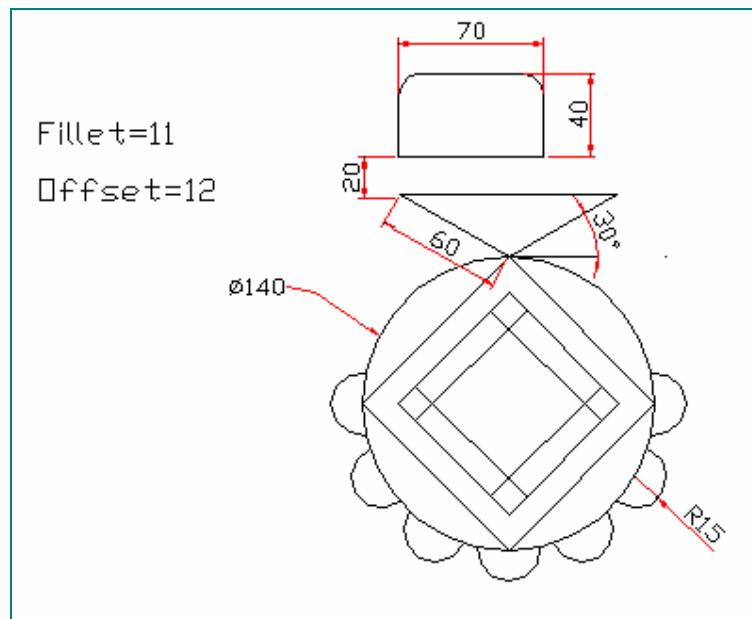

الشكل (٨)

التطبيق التاسع :

ارسم الشكل (٩) ثم أضف إليه الأبعاد واجعلها في طبقة .

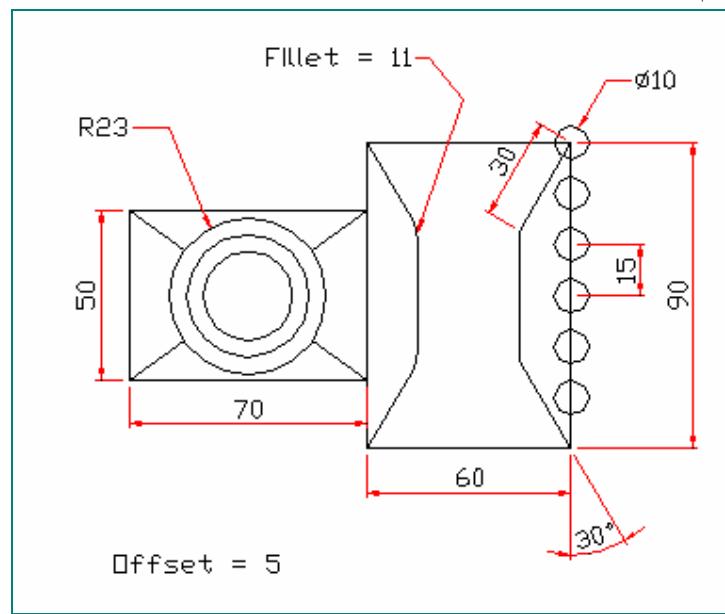


الشكل (٩)



التطبيق العاشر:


رسم الشكل (١٠) بالأبعاد ، علماً أن قيمة (Chamfer = 4x3) و (Fillet = 10)

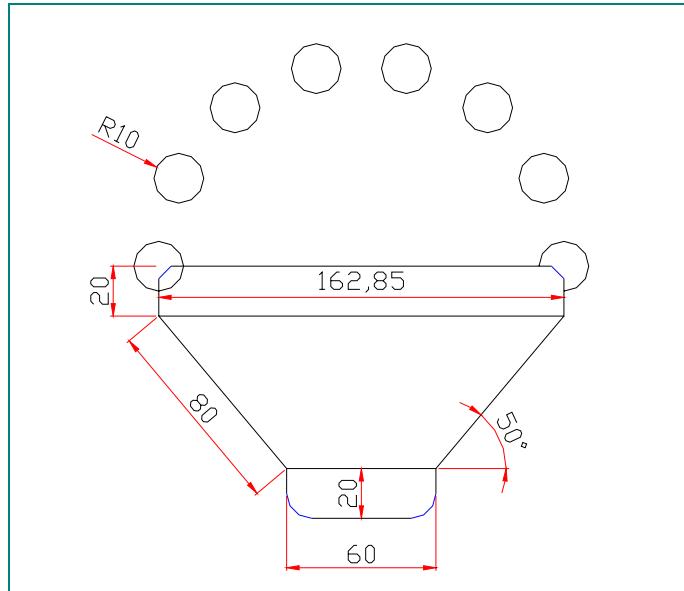

الشكل (١٠)


التطبيق الحادي عشر :

رسم الترس شكل (١١) علماً أن (Fillet=5) ، (Offset=6) ، عدد أسنان الترس ٣٩ سن .

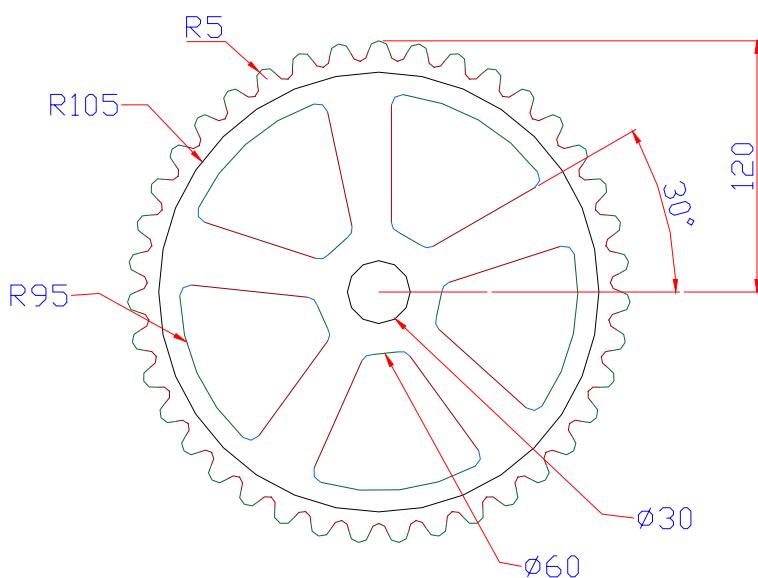

الشكل (١١)

ومن الممكن أن تستعين بالخطوات الموضحة في الصفحة التالية ابتداءً من الخطوة (١ إلى ٤).

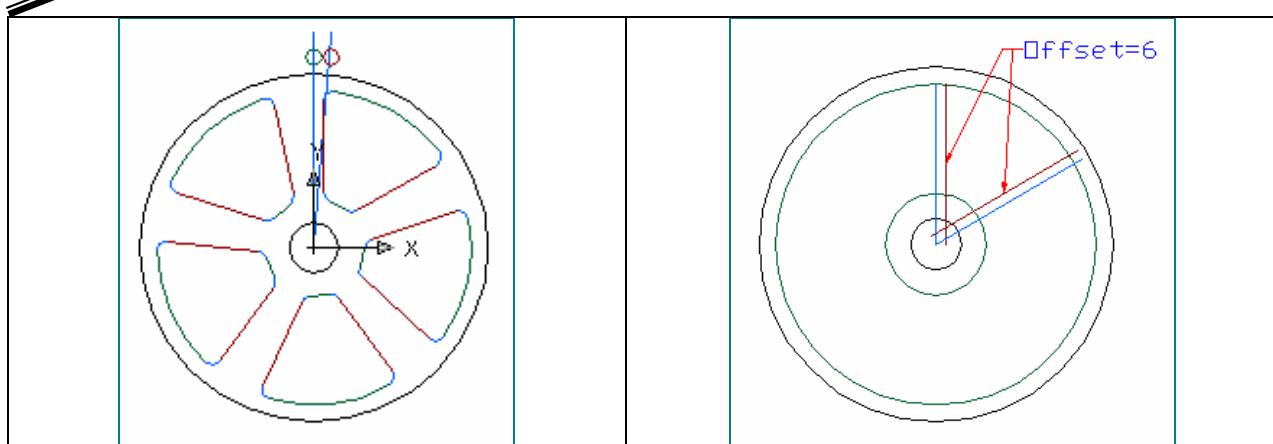


الخطوة (١)

ارسم الدائريتين حيث مركز الدائرة الأولى (0,115) ومركز الدائرة الثانية (10,115)، ثم ارسم الخطين الذين يقطعان الدائريتين.

الخطوة (١)

ارسم الخطين بزاوية ٣٠ وطول ١٠٠ ثم نفذ الأمر offset ثم أمر trim بعد ذلك نفذ الأمر fillet ثم كرر الشكل بواسطة الأمر polar array

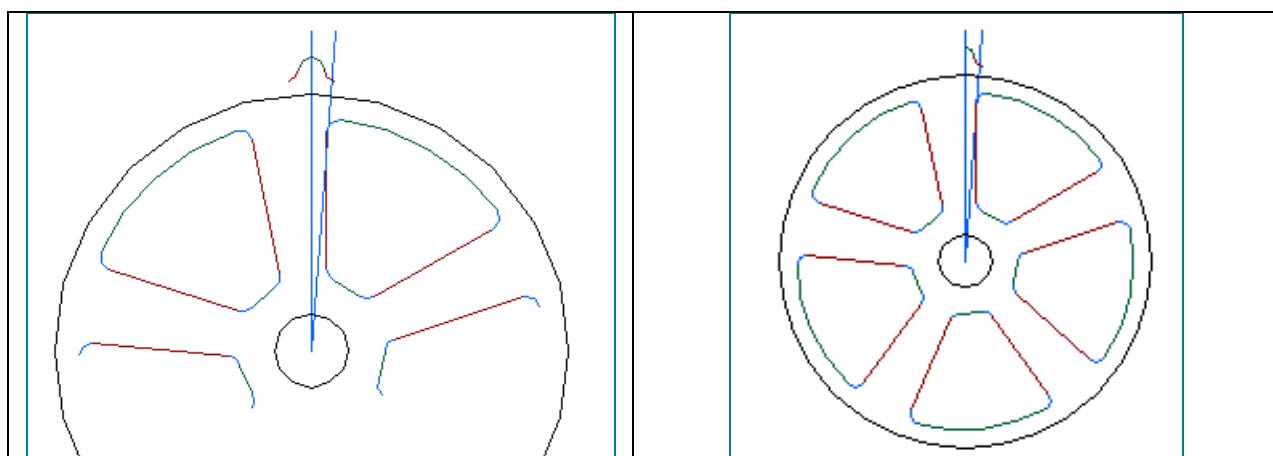

الخطوة (١)

الخطوة (١)

نفذ الأمر mirror ثم امسح الخطين مباشرة بعد ذلك نفذ أمر التكرار بواسطة الأمر polar array

نفذ أمر trim ليبدو كما هو واضح أعلاه



الرسم بمساعدة الحاسوب

الكتل (Block)

الكتل (Block)

ع

الجدارة : إنشاء رسوم بواسطة الكتل وإضافة السمات إليها .

الأهداف :

عندما تكمل هذه الوحدة تكون قادراً على أن :

- ١ - تحدد متى يجب أن تستعمل الكتل والسمات .
- ٢ - تتشئ الكتل وتدرجها في الرسوم.
- ٣ - أن تحول الرسوم إلى كتل وتعلق عليها بواسطة السمات.
- ٤ - تحدد الفرق بين أمر Text وأمر Attribute وممتى يتم استعمالهما.

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ١٠٠ % .

الوقت المتوقع للتدريب : أربع ساعات .


الوسائل المساعدة :

- ١ - استخدام التعليمات في هذه الوحدة وتطبيقها .
- ٢ - جهاز حاسب آلي مُحمل عليه برنامج الأوتوكاد .
- ٣ - جهاز عرض Data Show .



متطلبات الجدارة :

اجتياز الوحدات السابقة .

❖❖ Block

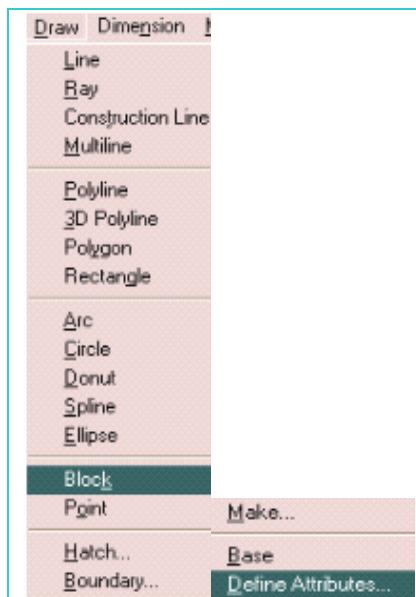 <p>The screenshot shows the AutoCAD ribbon interface. The 'Draw' tab is active, and the 'Block' option is highlighted in green. Other options like 'Line', 'Polyline', and 'Arc' are also visible.</p>	<p>الكتلة هي مجموعة من العناصر (دوائر ، خطوط ، أقواس ... الخ) يتم الربط بينها بحيث يتم التعامل معها وكأنها عنصر (كائن) واحد . وهذه العناصر المكونة للكتلة إما أن تكون مرئية كالخطوط والأقواس ... الخ أو غير مرئية كالسمات - attributes - ويتم حفظ الكتل كجزء من ملف الرسم .</p> <p>وتستخدم الكتل لرسم العناصر والرموز المتكررة مثل (التروس ، الأعمدة عناصر الدوائر الإلكترونية ... الخ) بحيث لا يتم إعادة رسم كل رمز أو مجموعة عناصر من جديد بل يتم إدراج كتلتها وبالتالي فإن الكتل توفر الوقت وتزيد الإنتاج وتقلل حجم ملف الرسم .</p>
الشكل (٤ - ١)	

سوف نقوم بالتعرف على إنشاء الكتل وإدراجه وإضافة السمات لها وذلك برسم دائرة إلكترونية متكاملة كما في الشكل (٤ - ٢) مضافاً إليها السمات .

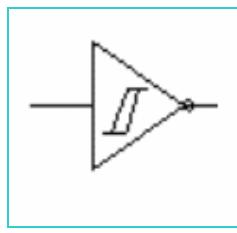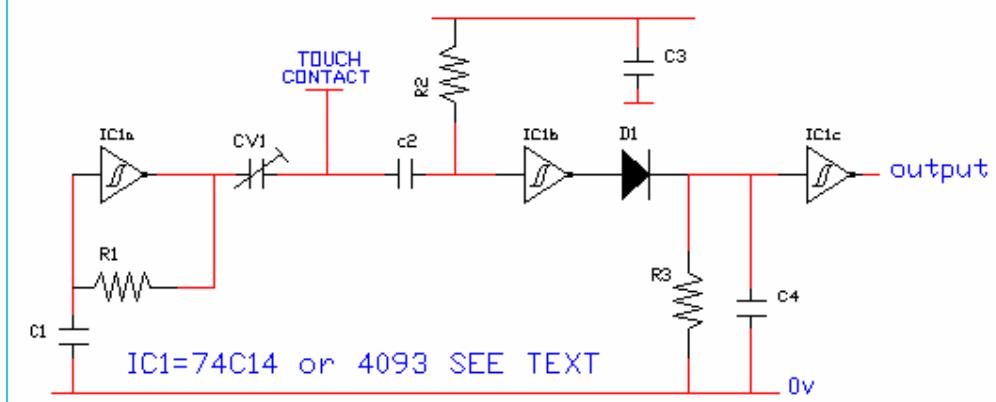	 <p>IC1=74C14 or 4093 SEE TEXT</p>
الشكل (٤ - ٣)	الشكل (٤ - ٢)

❖ إنشاء كتل بالسمات Attribute

السمة (Attribute) هي بيانات نصية أو رقمية يمكن حفظها كجزء من ملف الكتلة ، وستعمل السمات لتبسيط وإحصاء البيانات (كالأسعار وأرقام المنتجات .. الخ). عند إنشاء كتلة تحتوي على سمة يجب أن تعرف السمة أولاً ، ثم تُنشئ الكتلة بحيث تحتوي السمة.


مثال : ارسم الدائرة الإلكترونية شكل (٤ - ٢) بـ (Block) وـ (Attributes).

A - ارسم العنصر شكل (٤ - ٣) ، وذلك بالاستعانة بالشبكة (Grid).



B - أضف السمة للعنصر المرسوم سابقاً بإتباع الخطوات التالية :

١ - نشط القائمة Define Attributes ← Block ← Draw


٢ - سوف يظهر مربع حوار كما هو بالشكل (٤ - ٤).

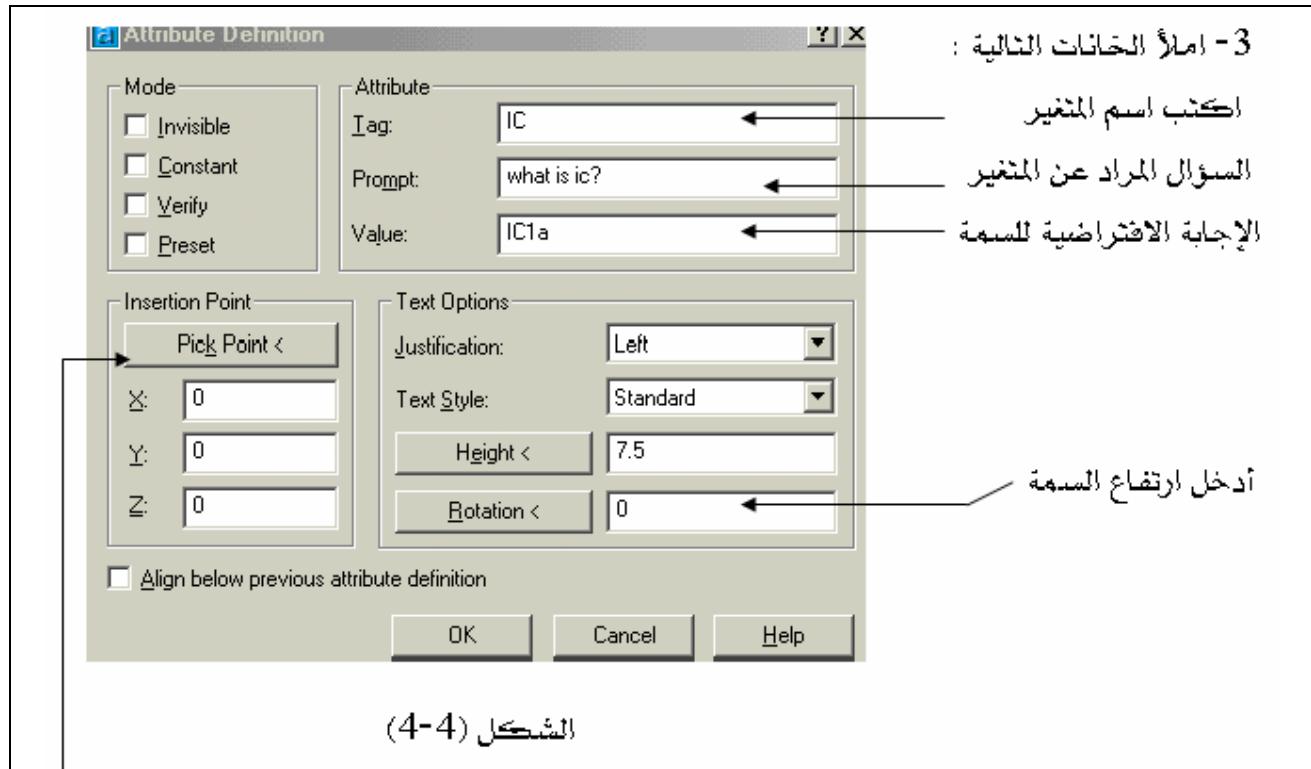

- ٤ - انقر هنا لتحديد نقطة إدراج السمة.
- ٥ - سوف يختفي مربع الحوار شكل (٤ - ٤) وتبدو شاشة الرسم ، عندها انقر في الموضع المحدد في الشكل (٤ - ٥) سوف يبدو مباشرة مربع الحوار الشكل (٤ - ٦) محدداً عليه إحداثيات نقطة الإدراج.

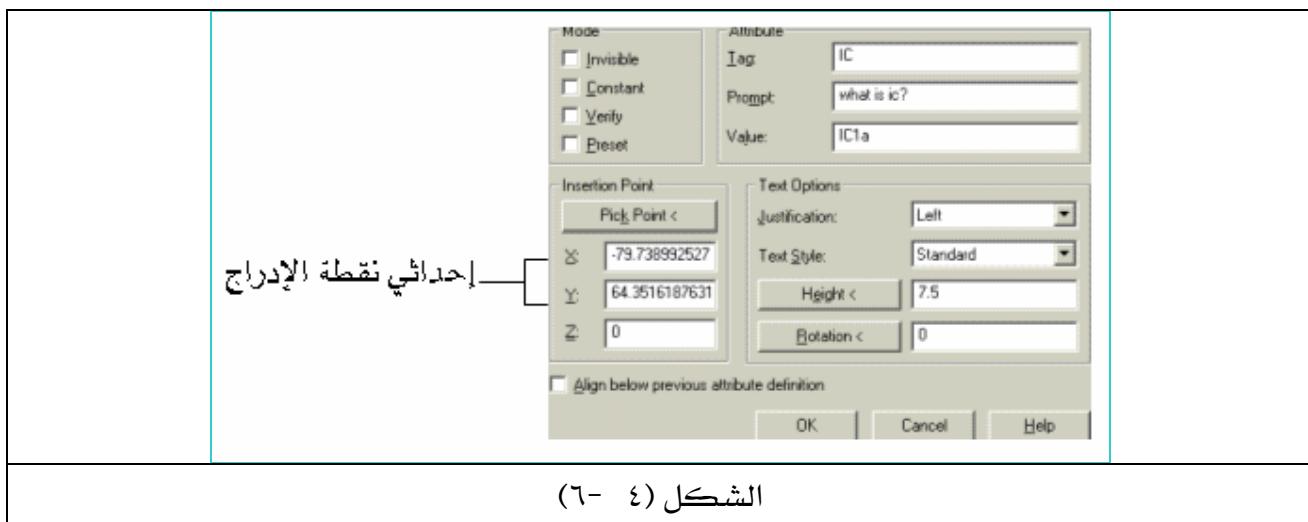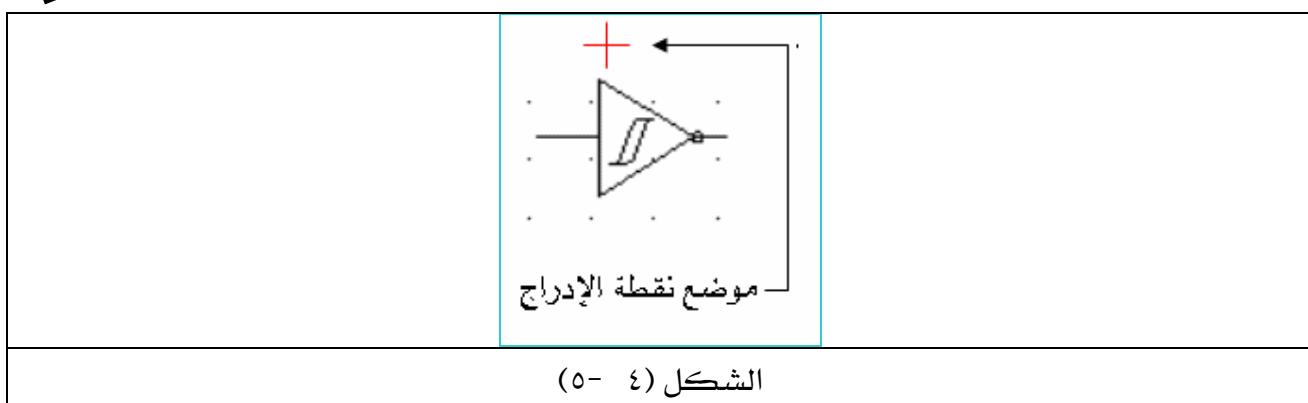

٦ - اضغط Enter أو انقر بالفأرة على OK، لتبدو السمة ظاهرة على العنصر المطلوب شكل (٧-٤)

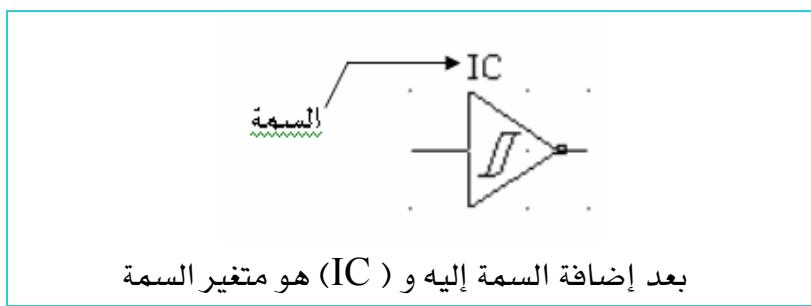


C - ارسم كل رمز من رموز الدائرة الموضح بالشكل (٤-٢) ثم أضف السمات لكل عناصر الدائرة وذلك بتنفيذ جميع الخطوات التي نفذناها في الخطوة B.

❖ إنشاء الكتل Block


حول الرسمة شكل (٤-٧) إلى Block إما بالنقر على  أوذهب إلى :

. Draw ← Block ← Make


سوف يظهر مربع حوار كما هو واضح في الشكل (٤-٨)، بعده تابع الخطوات بالترتيب.

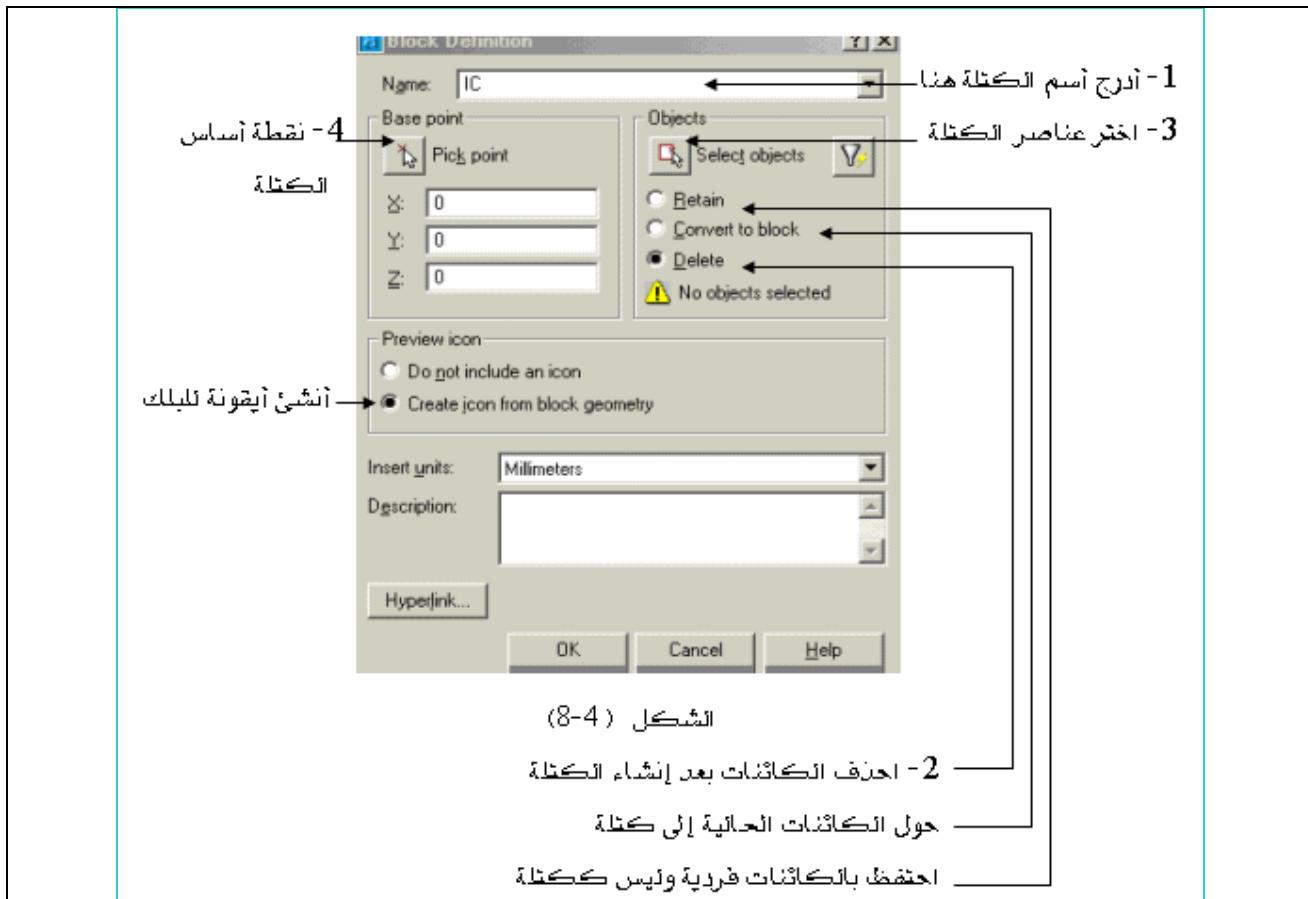


- ١ - أدرج اسم الكتلة إما بالعربي أو باللاتيني كما هو واضح بالشكل (٤-٨).
- ٢ - اختر Delete من الشكل (٤-٨)، ومعنى ذلك تحويل الكائنات الحالية إلى كتلة وتخزينها في الذاكرة ومسح الكائنات من شاشة الرسم .
- ٣ - انقر على select objects لاختيار عناصر الكتلة سوف يختفي مربع الحوار شكل (٤-٨) ويتحول المؤشر إلى مربع انتقاء ، عندها نشط عناصر الكتلة المطلوبة مع تشغيل السمة أيضاً سوف تبدو عناصر الكتلة منقطة كما هو واضح بالشكل (٤-٩).
- ٤ - اضغط Enter سوف يbedo مربع الحوار السابق مرة ثانية عندها انقر على Base point سوف يختفي مربع الحوار مرة أخرى عندها اختر نقطة توصيل (أساس) الكتلة Osnap ، انظر شكل (٤-١٠).

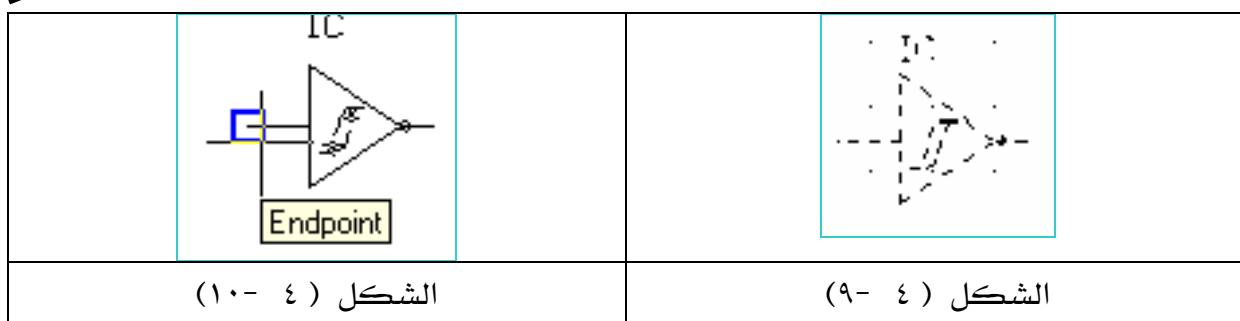


٥ - عندما نختار نقطة التوصيل من على شاشة الرسم كما في الشكل (٤ - ١٠) سوف يبدو مباشرةً مربع حوار شكل (٤ - ١١) .

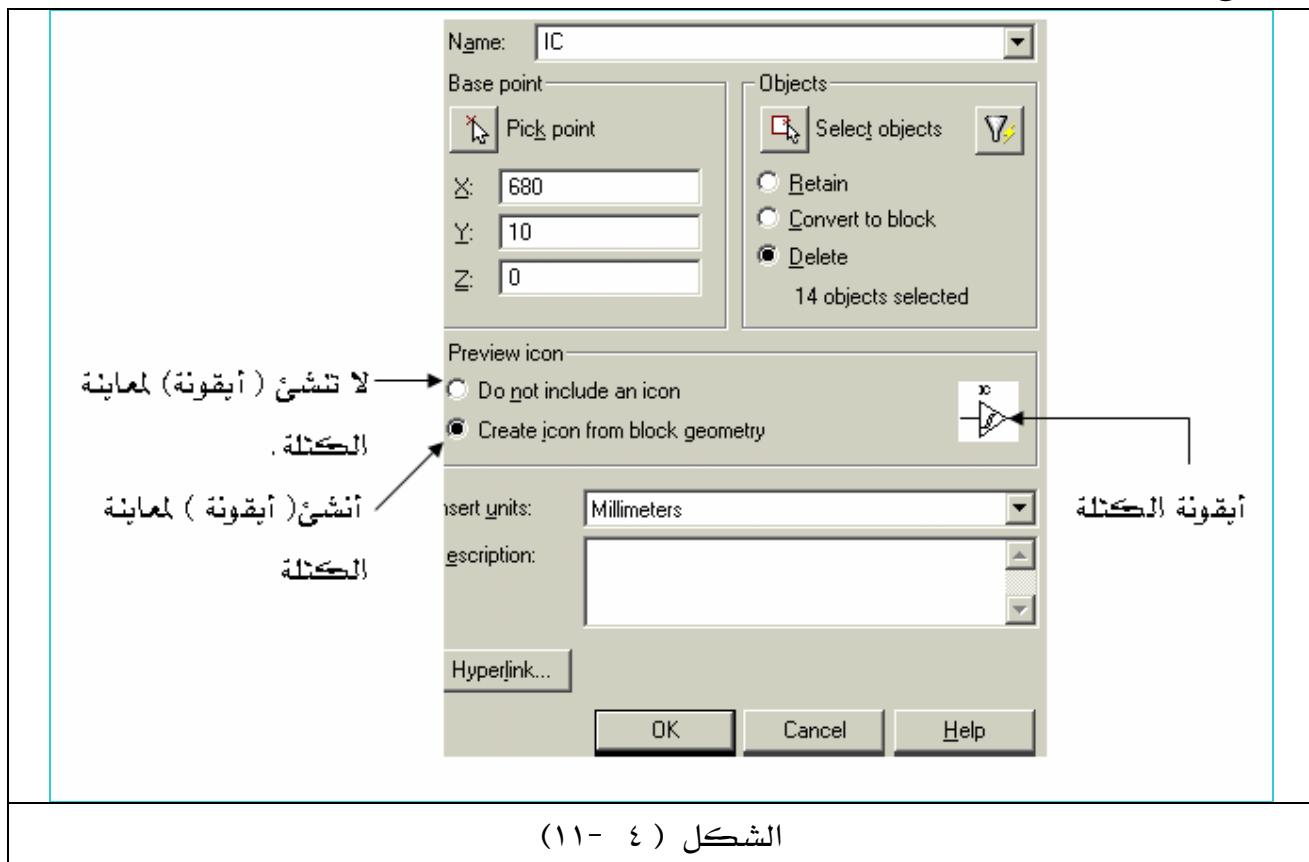

٦ - اضغط Enter أو OK سوف يختفي مربع الحوار هذا وتحتفظي الكتلة أيضاً .
نفذ جميع الخطوات السابقة لبقية عناصر الدائرة الإلكترونية حتى يصبح عندك خمس كتل هي مكونات الدائرة الإلكترونية كما هو واضح في الشكل (٤ - ١٢) .

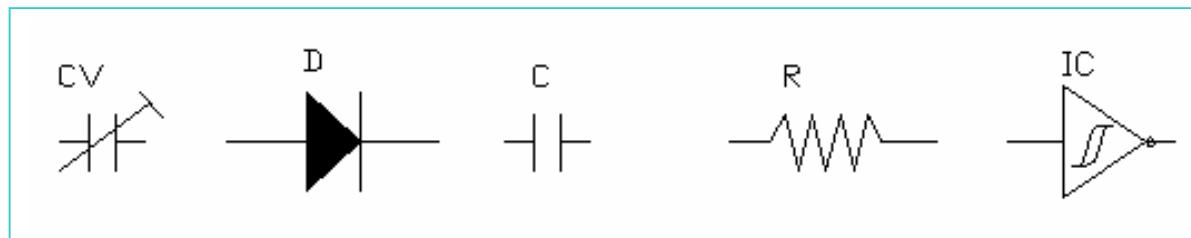


(١٢-٤) الشكل

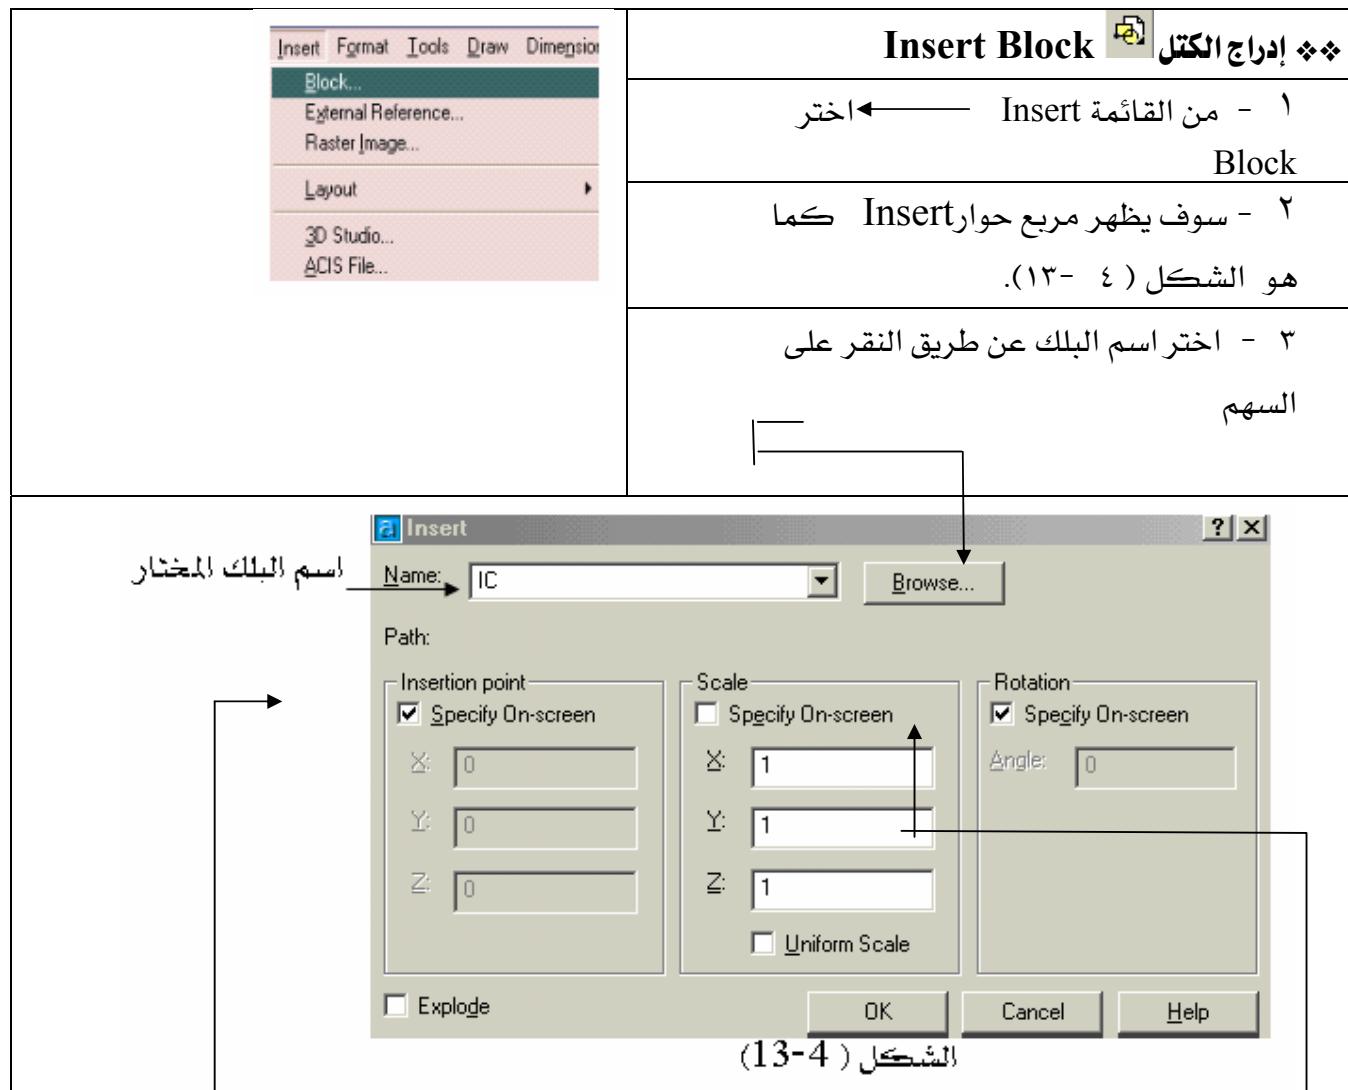

- ٤ - انقر هنا لتحديد تدوير الكتلة على شاشة الرسم .
- ٥ - انقر هنا لتحديد نقطة إدراج (وصل) البلاك على شاشة الرسم
- ٦ - انقر على OK سوف يختفي عندها مربع الحوار شكل (٤-١٣) .

- ٧ - انقر بالفأرة على موضع الإدراج على شاشة الرسم انظر شكل (٤ - ١٤) أمام الرسالة التالية :
 Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]

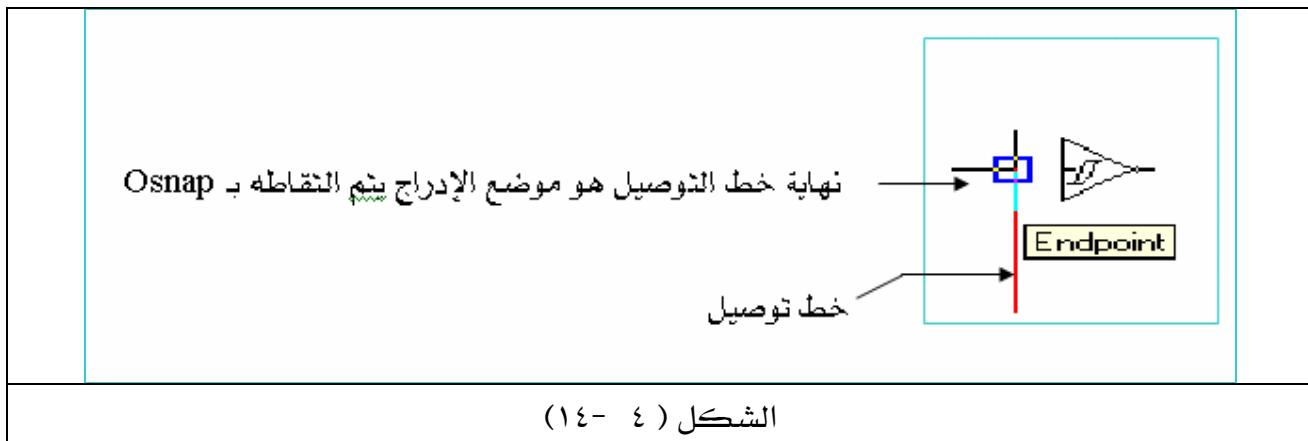


- ٨ - حدد بالفأرة زاوية تدوير الكتلة عندما تبدو الرسالة التالية :
 <Specify rotation angle <0 :>
- ٩ - اضغط Enter أمام السمة المفترضة <IC1a>: أو أدخل سمة أخرى عندما تبدو الرسالة التالية :
 4- Enter attribute values
 what is ic? <IC1a>: Enter
- ١٠ - قم بإكمال رسم الدائرة الإلكترونية بإدراج جميع الكتل السابقة كما سبق ذكره .
 ملاحظة : ١ - خطوط التوصيل (الحمراء) هي خطوط عاديّة line ترسم ثم تدرج الكتلة في أحد نهايتي الخط .
 ٢ - إضافة التعليقات والنصوص بعد الانتهاء من إدراج الكتل .
 ٣ - يمكن التعديل في السمة سواء في موضعها أو محتواها إما بالنقر عليها أو بتشييف المسكات الساخنة .

تطبيقات شاملة


** التطبيق الأول :

ارسم الدائرة البنيوماتية التالية على شكل كتل (Block) وأدرج السمات بواسطه الأمر . Attributes

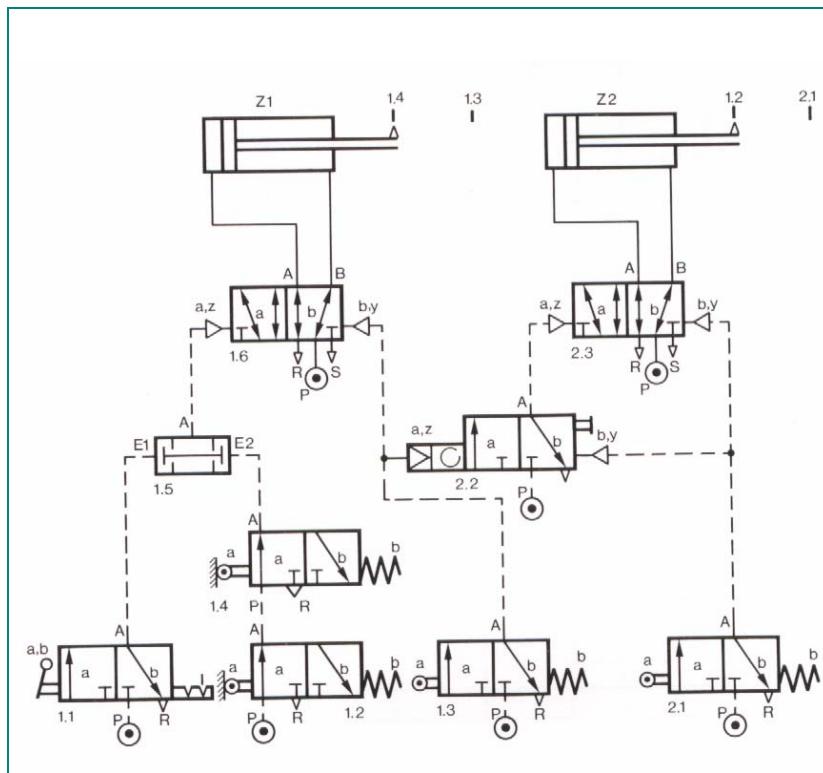


❖ التطبيق الثاني :

ارسم الدائرة البنيوماتية التالية على شكل كتل (Block) وأدرج السمات بواسطة الأمر . Attributes

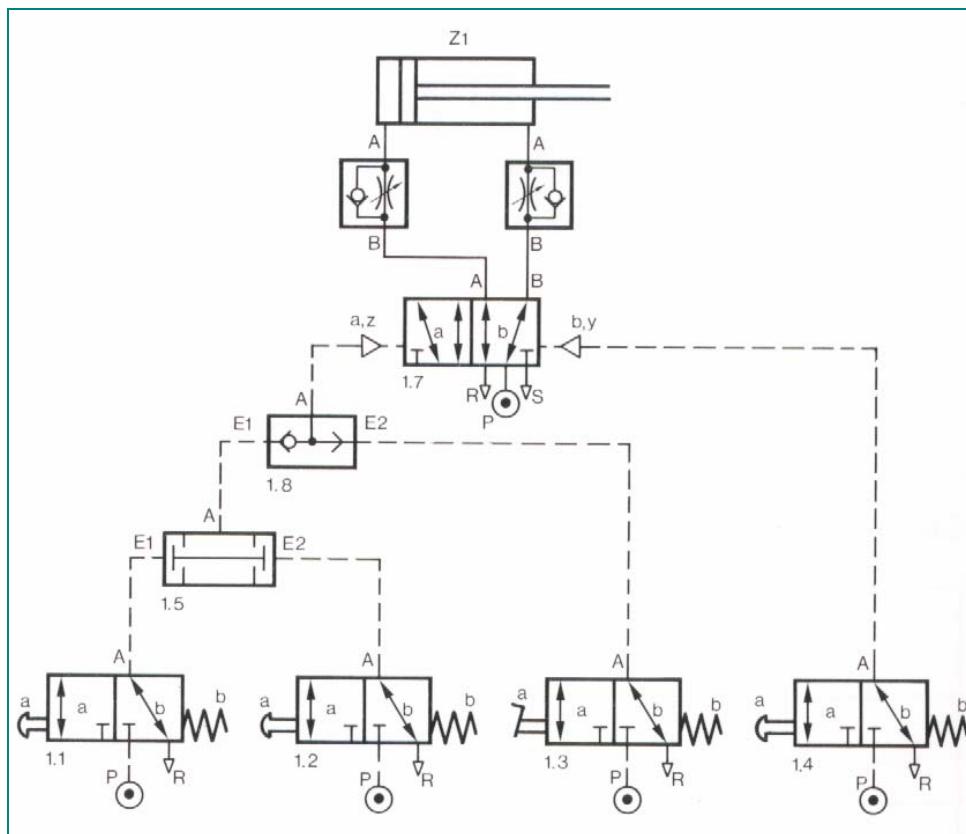

❖ التطبيق الثالث :


ارسم الدائرة البنيوماتية التالية على شكل كتل (Block) وأدرج السمات بواسطة الأمر . Attributes

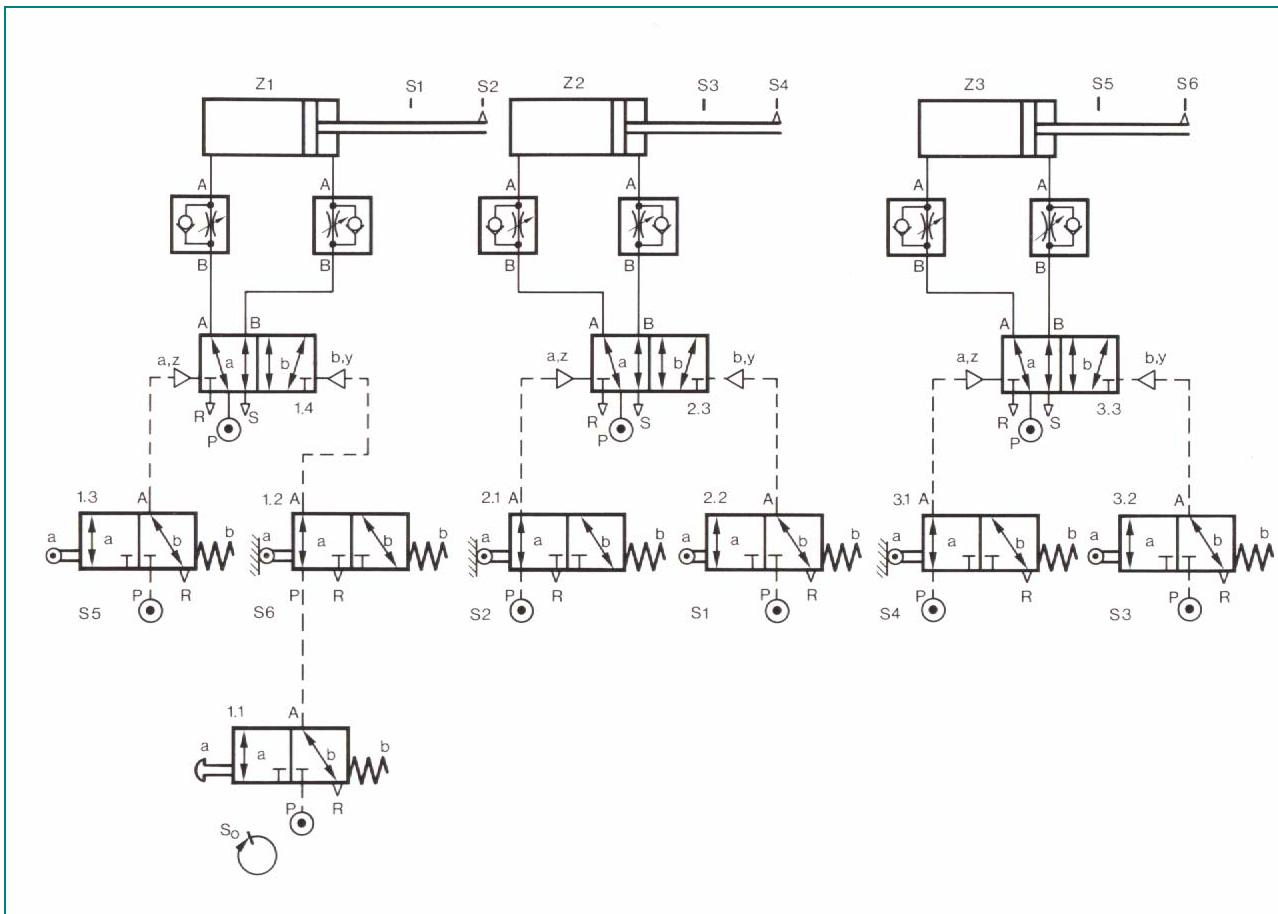

الدوائر الإلكترونية


❖ التطبيق الرابع :

ارسم الدائرة الإلكترونية التالية على شكل كتل (Block) وأدرج السمات بواسطه الأمر . Attributes

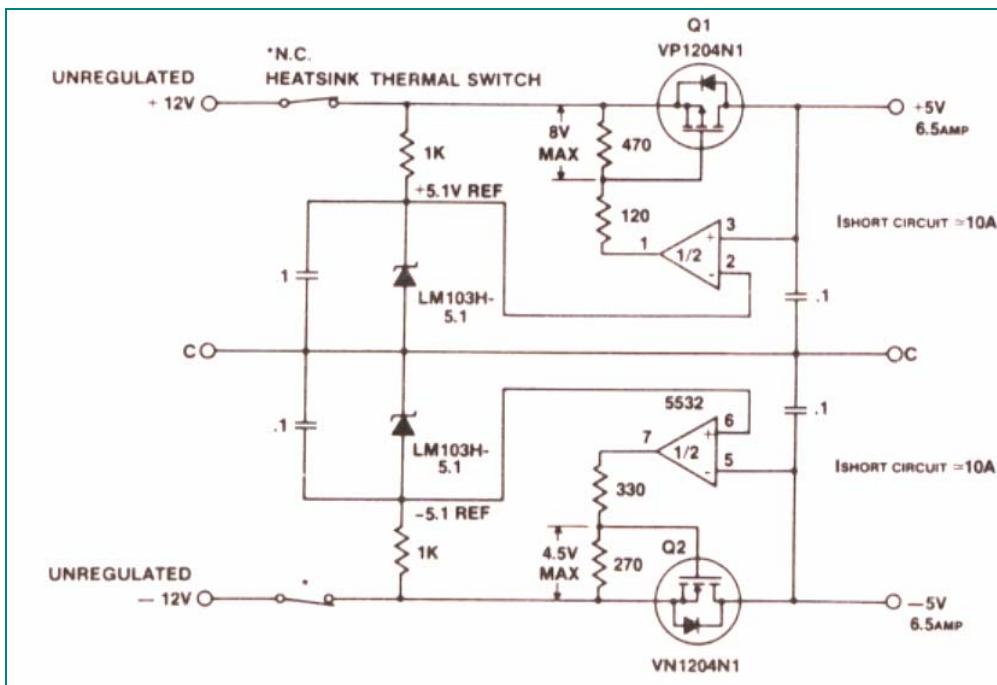


❖ التطبيق الخامس :

ارسم الدائرة الإلكترونية التالية على شكل كتل (Block) وأدرج السمات بواسطه الأمر . Attributes

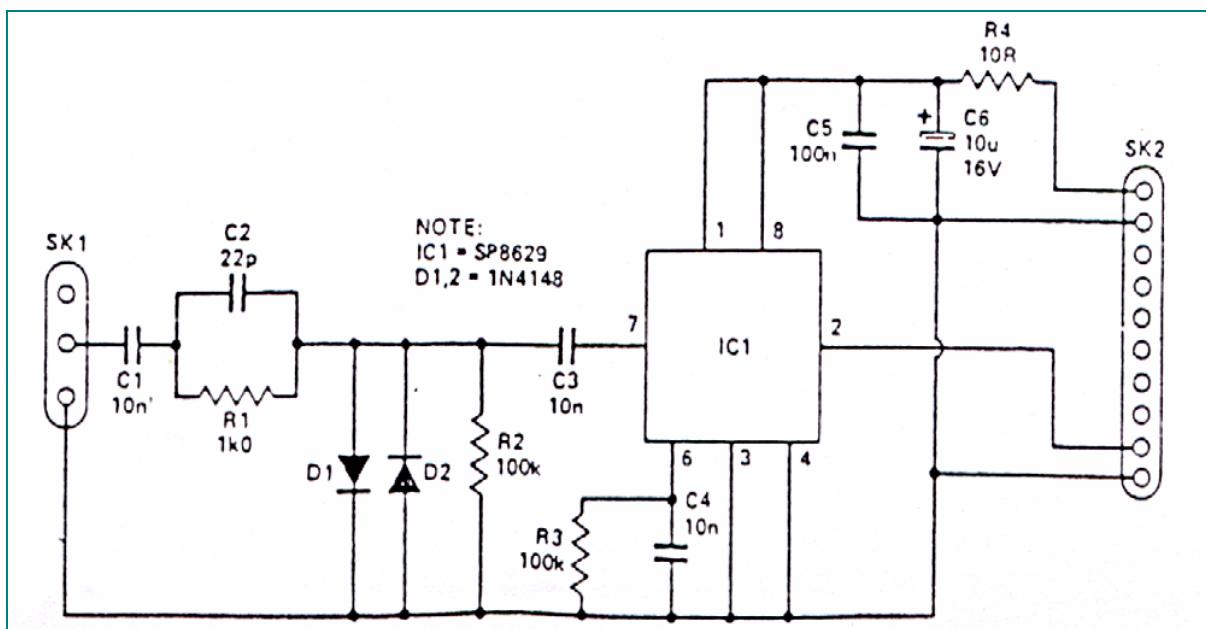

❖❖ التطبيق السادس :

ارسم الدائرة الإلكترونية التالية على شكل كتل (Block) وأدرج السمات بواسطه الأمر . Attributes

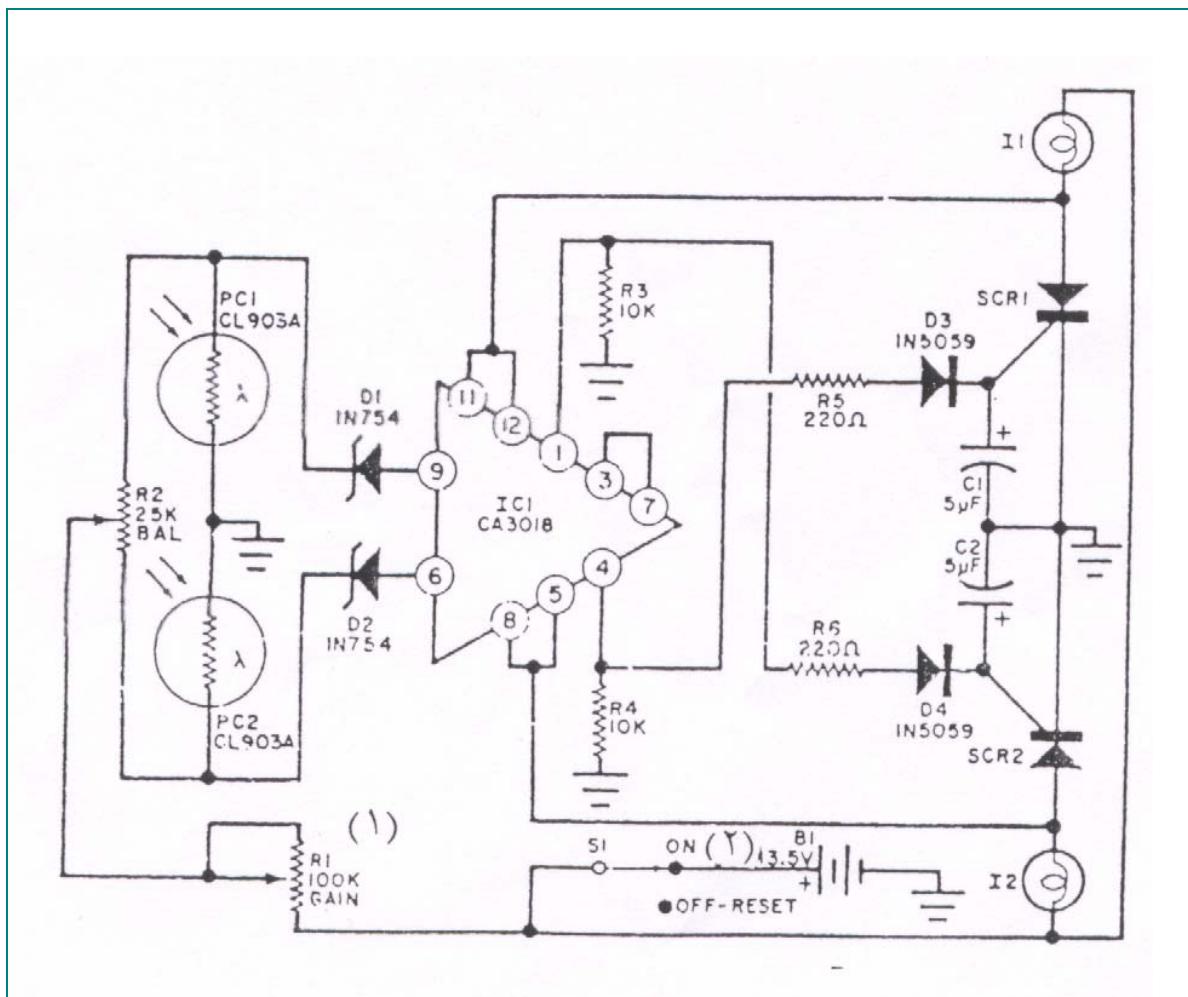



الرسم بمساعدة الحاسوب

إضافة الأبعاد والنصوص

إضافة الأبعاد والنصوص

٥

الجدارة : إضافة الأبعاد والنصوص وتعديل خصائصها للرسوم ثنائية وثلاثية البعد .

الأهداف :

عندما تكمل هذه الوحدة تكون قادراً على أن :

- ١ - ترسم الأبعاد على الرسوم ثنائية البعد.
- ٢ - ترسم الأبعاد على الرسوم ثلاثية البعد .
- ٣ - أن تغير مستوى الرسم وذلك بتغيير نظام إحداثيات المستخدم(UCS).
- ٤ - تضييف النصوص إلى الرسوم و تستطيع تعديل خصائصها.
- ٥ - تُهشر الرسوم .

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ١٠٠ % .

الوقت المتوقع للتدريب : أربع ساعات .

الوسائل المساعدة :

- ١ - استخدام التعليمات في هذه الوحدة وتطبيقاتها .
- ٢ - جهاز حاسب آلي مُحمل عليه برنامج الأوتوكاد .
- ٣ - جهاز عرض Data Show .

متطلبات الجدارة :

اجتياز الوحدات السابقة.

**كتابة الأبعاد والنصوص

يجب قبل أن ننشئ الأبعاد ، أن نتعرف أولاً على شريط أدوات رسم الأبعاد انظر الشكل(٥ - ١)



الشكل(٥ - ١)


دعنا الآن نتعرف على الأوامر المهمة منها :	
أمر رسم بعد أفقي أو رأسي	٤٤
أمر رسم بعد مائل	٤٥
أمر رسم بعد نصف قطر دائرة	٤٦
أمر رسم بعد قطر دائرة	٤٧
أمر رسم بعد زاوية	٤٨
تعليق سهمي على أحد عناصر الرسم	٤٩

❖ إعدادات الأبعاد (إعدادات أسلوب بعد خاص)


قبل أن تقوم برسم أي بعد على الرسم يجب أن تتأكد هل الإعدادات الافتراضية لـ AutoCAD مناسبة أم لا ، غالباً نحن نحتاج إلى تعديل هذه الإعدادات لتتوافق مع رسوماتنا المختلفة فحاجة مهندس الإلكترونيات تختلف عن حاجة مهندس الميكانيكا وتختلف أيضاً عن حاجة المهندس المعماري وذلك لأن كل تخصص له أسلوبه في كتابة الأبعاد عدا اختلاف مقياس رسماها .

لتغيير إعدادات الأبعاد اذهب إلى :

سوف يبدو مربع حوار انظر الشكل (٥ - ٢) .

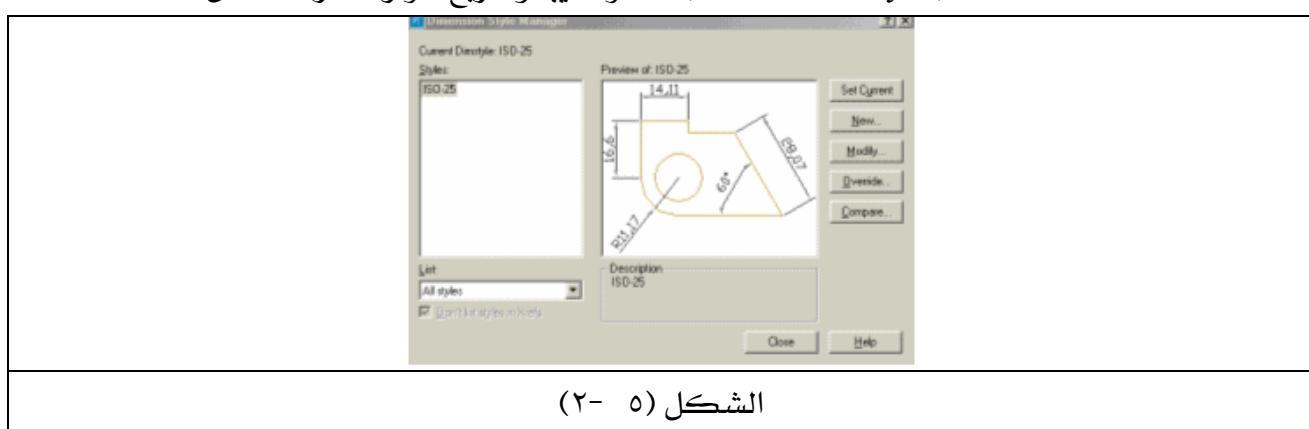


٢ - انقر على New سوف يبدو مربع الحوار التالي شكل (٣-٥).

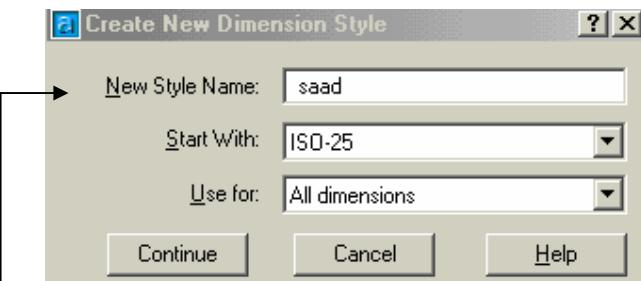

شكل (٣-٥)

٣ - اكتب اسم جديد لهذه الإعدادات في هذه الخانة

٤ - انقر بالفأرة على continue سوف يختفي مربع الحوار أعلاه ويظهر مربع حوار شكل (٤-٤)

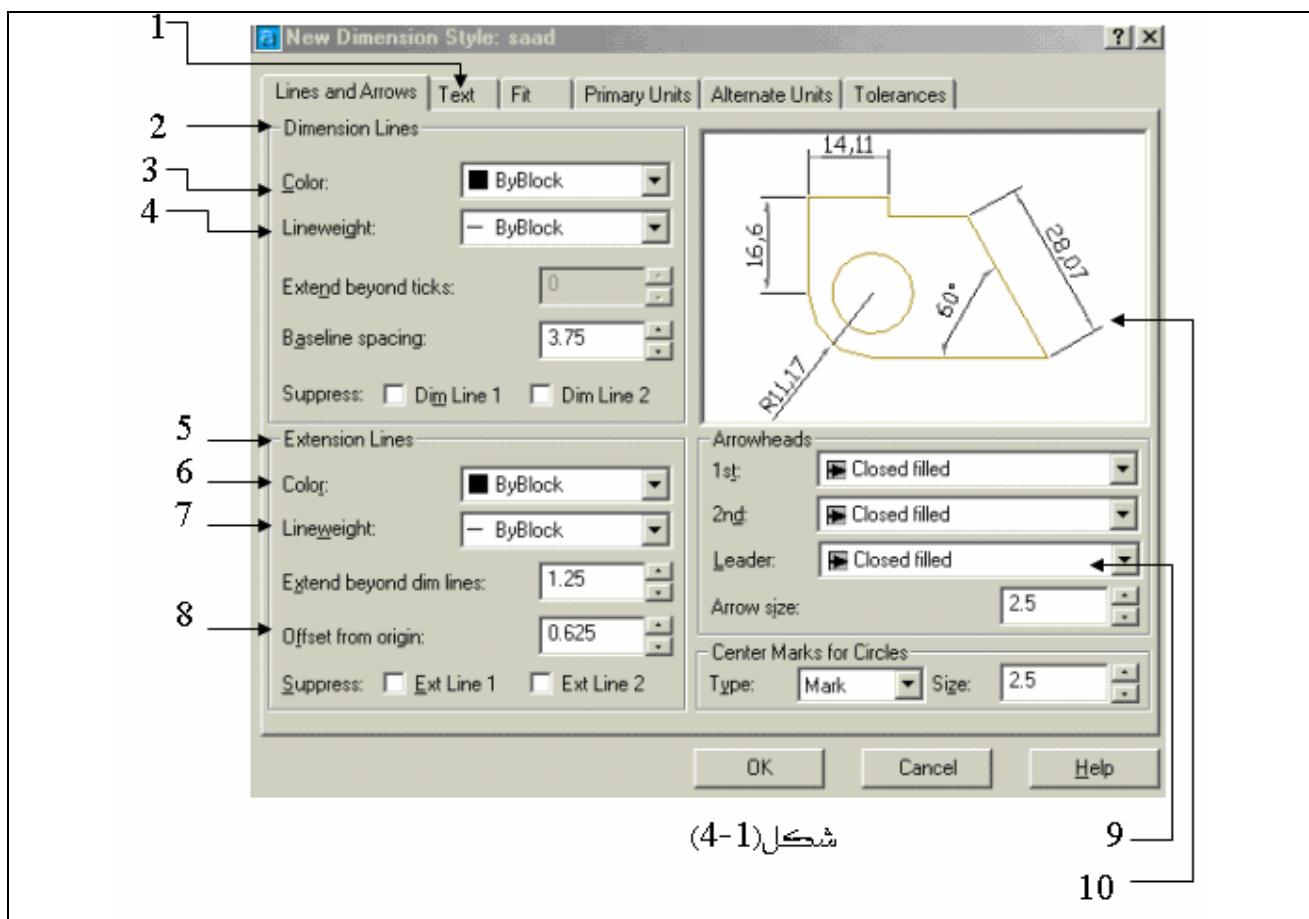


شكل(٤-١)

في مربع الحوار أعلاه سوف نقوم بعمل الإعدادات لـ بعد المسمى saad ولكن قبل ذلك يجب أن نتعرف على جميع الإعدادات التي أمامها رقم وهي كالتالي :

- ١ - نافذة تغيير إعدادات الكتابة .
- ٢ - هذه النافذة خاصة بخط بعد فقط .
- ٣ - تغيير لون خط بعد .
- ٤ - تغيير عرض أو سماكة خط بعد .
- ٥ - نافذة الخطوط المساندة .
- ٦ - تغيير لون الخطوط المساندة .
- ٧ - تغيير عرض الخطوط المساندة .
- ٨ - مسافة ترحيل الخط المساند عن حافة عنصر الرسم .
- ٩ - تغيير حجم رأس السهم .
- ١٠ - عرض التغييرات التي تمت على إعدادات الأبعاد .


الآن قم بتغيير الإعدادات لتبدو كما في شكل (٥-٥).

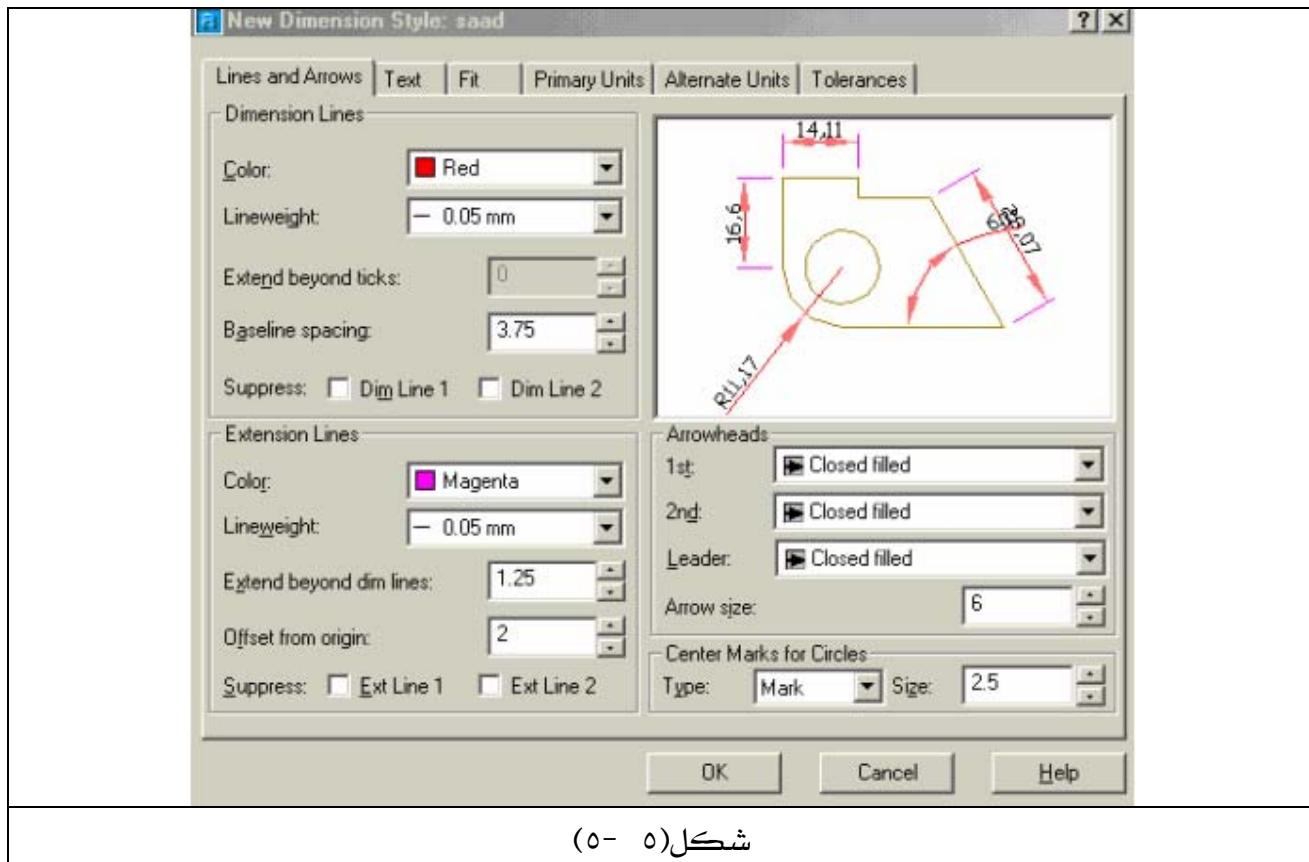

شكل (٥-٥)




- ٥ - بعد أن غيرت إعدادات الأبعاد قم الآن بتغيير البعد نفسه وذلك بالنقر على الرقم (١) في الشكل(٥) .
 ٤) وهو Text ، سوف يبدو مربع حوار جديد كما في الشكل(٥ - ٦).

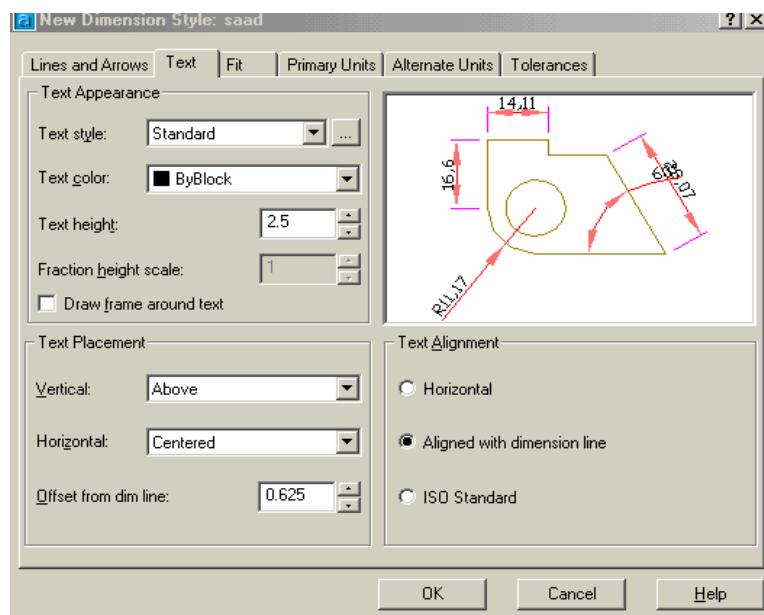

الشكل(٥ - ٦)

- ٦ - غير الإعدادات في الشكل(٥ - ٦) لتبدو كما في الشكل(٥ - ٧) .

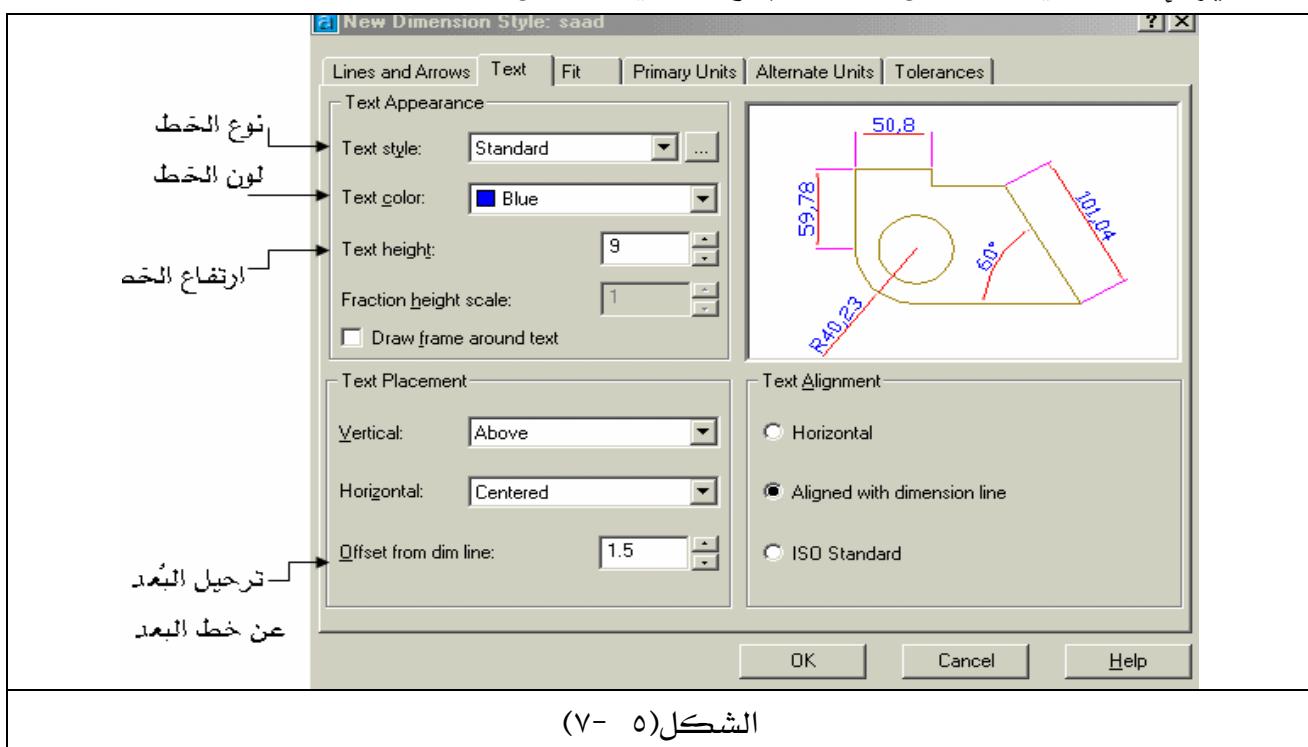


الشكل(٥ - ٧)

٧ - اضغط Enter أو انقر على ok ، سوف يختفي مربع الحوار في الشكل (١-٧) ويبعد مربع حوار الشكل (١-٨).

٨ - في مربع الحوار شكل (١-٨) ، هناك بعد أن الأول وهو الافتراضي باسم ISO-25 والثاني باسم Saad ، ظلل البعد saad ثم انقر بالفأرة على set current لجعله البعد الافتراضي الحالي .

اسلوب بعد الحالي
saad هو

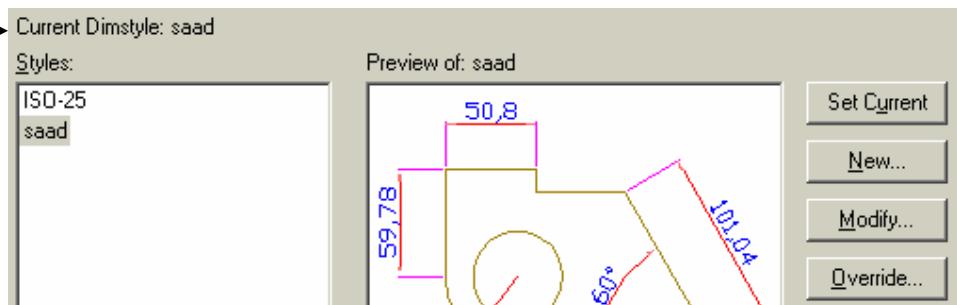


الشكل (١-٨)

ملحوظة : عندما تقوم برسم الأبعاد على الرسم وكانت غير راض عن إحدى الإعدادات ما عليك سوى الذهاب إلى مربع الحوار شكل (١-٨) والنقر على modify سوف يbedo لك مربع الحوار شكل (١-٧) عنده قم بإجراء التغييرات المطلوبة ، ثم انقر على ok ليbedo لك مربع الحوار الشكل (١-٨) ، عندها انقر على override لترقية جميع الأبعاد القديمة إلى الإعدادات الحديثة ، سوف يbedo لك مربع الحوار شكل (١-٧) مرة ثانية عندها انقر على ok ثم انقر على Close.

❖ ❖ أولاً : إنشاء الأبعاد للرسوم ثنائية البعد.

عند إنشاء الأبعاد يجب أن يتاسب مقياس رسم البعد مع الرسمة لأنه غالباً يكون مقياس الأبعاد هو نفسه مقياس الرسمة أي (١:١) وبالتالي فإن الأبعاد تكون صغيرة جداً بحيث لا ترى ، لذا يجب تغيير مقياس رسم الأبعاد عند إجراء إعدادات الأبعاد .

ملحوظة : يتم كتابة الأبعاد عن طريق التقاط نهايات الخطوط أو أحد العناصر الأخرى بـ Object

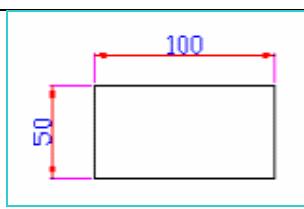



مثال (١) : ارسم بعد الأفقي والرأسية للشكل (٥-٩).

الحل ١: نشط الأمر

٢ - من قائمة Object Snab نشط الأمر

الشكل (٥)

 ٣ - التقط (اختر) نهايتي الخط الأفقي ، ثم حرك الفأرة لأعلى ثم انقر بالفأرة على شاشة الرسم.

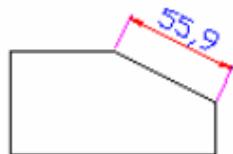

الشكل(٥) ١٠-

الحل : ١ - نشط الأمر

٢ - من قائمة Object Snab نشط الأمر

٣ - التقط (اختر) نهاية الخط المائل ، ثم حرك الفأرة لأعلى حتى يبتعد البُعد عن الرسم مسافة معقولة ، بعدها انقر بالفأرة على شاشة الرسم.

	<p>مثال (٣) ارسم بعد قطر الدائرة شكل(٥ - ١١).</p> <p> الحل : ١ - نشط الأمر</p> <p>٢ - سوف يتحول المؤشر إلى مربع انتقاء اختر الدائرة .</p> <p>٣ - حرك الفأرة ثم انقر بالفأرة على شاشة الرسم .</p>
<p>(١١ - ٥) الشكل</p>	

	<p>مثال (٤) : ارسم بعد نصف قطر الدائرة شكل(١ - ١٢).</p> <p> الحل : ١ - نشط الأمر</p> <p>٢ - وبنفس الطريقة أعلاه أمل رسم بعد الدائرة .</p>
<p>(١٢ - ١) الشكل</p>	

	<p>مثال (٥) : ارسم بعد زاوية الشكل(١ - ١٣).</p> <p> الحل : ١ - نشط الأمر</p> <p>٢ - سوف يتحول المؤشر إلى مربع انتقاء اختر عندما ضلعي الزاوية.</p>
<p>(١٣ - ٥) الشكل</p>	<p>٣ - إذا حركت المؤشر إلى الوضع A فإن البعد سيكون كما في الشكل(٥ - ١٣).</p>



 انقر هنا	٤ - إذا حركت المؤشر إلى الوضع B فإن البعد . سيكون كما في الشكل (٥ - ١٤).
الشكل (٥ - ١٤)	

 انقر هنا	٥ - إذا حركت المؤشر إلى الوضع C فإن البعد . سيكون كما في الشكل (٥ - ١٥). ٦ - انقر في المكان المطلوب سواءً (A,B,C) .
الشكل (٥ - ١٥)	

 Chamfer 10x10	مثال (٦): ارسم ثم أضف التعليق الموضح بالشكل (٥ - ١٦). الحل : ١ - نشط الأمر .
الشكل (٥ - ١٦)	٢ - اختر وسط الخط المائل ب Osnap
	٣ - حرك المؤشر كما هو بالرسم ثم انقر على الفأرة .
	٤ - حرك المؤشر أفقياً ثم انقر على الفأرة ثم اضغط Enter ، سوف يبدو مربع حوار شكل (٥ - ١٧) أدناه .

الشكل (٥ - ١٧)



٥ - اكتب في مربع الحوار أعلاه التعليق التالي (chamfer10x10) ، ثم اضغط Enter سوف يبدو رسمك كما في الشكل (١٦-١٦).

❖ ثانياً: إنشاء الأبعاد للرسوم ثلاثية البعد.

ليس هناك اختلاف كبير في رسم الأبعاد بين الرسوم ثنائية البعد أو الرسوم ثلاثية البعد سوى في تحديد المستوى (y , X) للعنصر الذي تريد رسم البعد له ، أي أننا نحتاج إلى نقل أو تغيير UCS كلما اختلف مستوى الرسم .

مثال (١) ارسم الأبعاد للشكل (١٨-١٨).

الحل : ١ - غير اتجاه UCS بحيث يحدد مستوى البعد الذي نريد رسمه ، وذلك كالتالي :

اذهب إلى Tools ← اختر point ٣ ← New UCS ← اختر ٣ .


٢ - سوف تبدو الرسالة أدناه حدد بالفأرة نقطة الأصل ب (Osnap)

Specify new origin point <0,0,0>:

٣ - حدد ب اتجاه المحور X .


٤ - حدد ب اتجاه المحور Y .

٥ - اذهب إلى شريط الأبعاد واختر الأمر ثم وقّعه على المستوى المحدد ب (X , y) للشكل (١٨-٥).

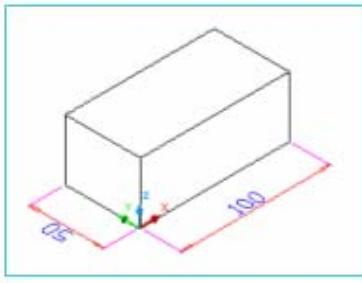

الشكل (١٩-٥)

المستوى السفلي للمكعب


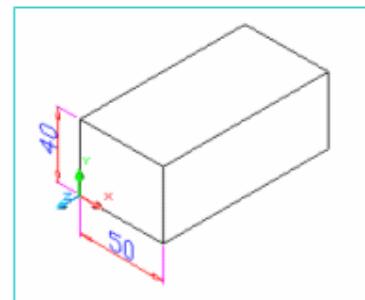


الشكل (١٨-٥)

المستوى اليساري للمكعب

٦ - غير نظام الإحداثيات (ucs) ليبدو كما في الشكل (١٩-٥) ، بعد ذلك نشط الأمر ثم وقع الأبعاد على المستوى (y , X) .

٧ - غير نظام الإحداثيات (ucs) ليبدو كما في الشكل (٢٠-٥) ، بعد ذلك نشط الأمر ثم اختر محيط الدائرة العلوية للأسطوانة والمحددة ب (X , y) .

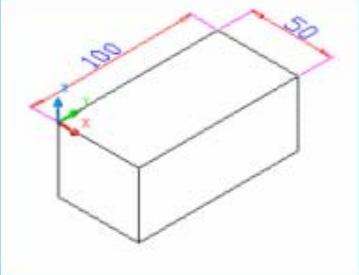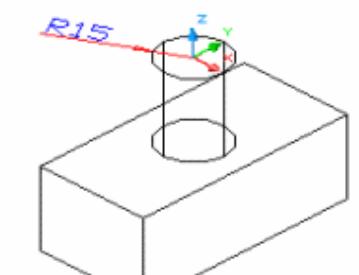	
الشكل (٢١ - ٥) المستوى العلوي للمكعب	الشكل (٢٠ - ٥) المستوى العلوي للاسطوانة

إذاً ليس هنالك اختلاف في رسم الأبعاد سواء للأبعاد الثانية أو الثلاثية البعد، كما هو واضح في الرسومات أعلاه سوى في نقل صفر المرجع UCS عن طريق تحديد ثلاثة نقط وهي :

- ١ - تحديد نقطة الأصل (٠,٠).
- ٢ - تحديد اتجاه المحور X.
- ٣ - تحديد اتجاه المحور Y.



❖ إضافة النصوص للرسوم

❖ الكتابة Text

هناك طريقتان للكتابة وهي :

(أمر الكتابة بمواصفات معينة عن طريق مربع حوار) Text Multiline - A

(أمر الكتابة السريع عن طريق سطر الأوامر) Single Line Text - B

❖ مثال على الكتابة بالطريقة السريعة Single Line Text	
	١ - من شريط القوائم نشط Draw
	٢ - اختر Text
	٣ - اختر الأمر Single line Text
	٤ - انقر بالفأرة على موضع بداية الكتابة على شاشة الرسم .
	٥ - أدخل قيمة ارتفاع الكتابة مثلاً
	٦ - حدد زاوية ميل الكتابة
	٧ - أكتب ما تريده أمام العبارة أدناه مثلاً (المهندس : سعد الغامدي).
الشكل(٥-٢٢)	٨ - اضغط Enter مرتين لتهيي أمر الكتابة ٩ - سوف يبدو ما كتبت ظاهراً على شاشة الرسم .
	١٠ - سوف يبدو ما كتبت ظاهراً على شاشة الرسم .


ملحوظة : إذا ضغطت Enter مرة واحدة فقط فإن الكتابة تتسلق لسطر جديد .

❖ مثال على الكتابة بـ Multiline Text

١ - نشط الأمر Multiline Text كما في الشكل (١-٢٢).

٢ - انقر بالفأرة على موضع بداية الكتابة على شاشة الرسم .

- ٣ - أسحب الفأرة سوف يتحرك معك مستطيل انقر بالفأرة على شاشة الرسم لتحديد الركن الثاني للمستطيل ،أنظر الشكل(٥ - ٢٣).

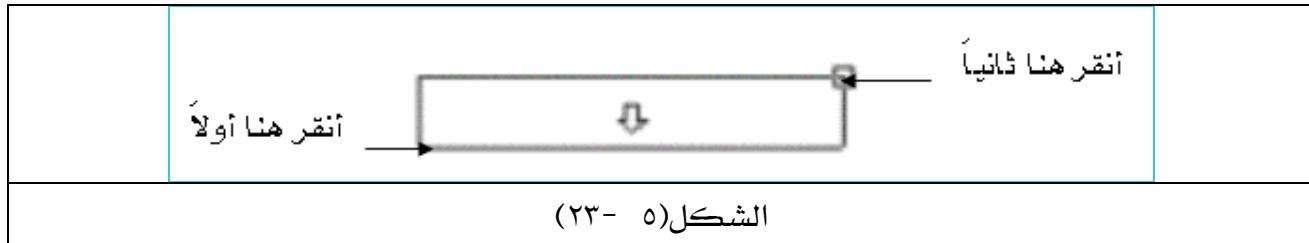

- ٤ - عندها سوف يبدو مربع حوار كما في الشكل(٥ - ٢٤).
- ٥ - اكتب النص التالي .
- ٦ - اضغط Enter أو انقر على ok لتنفيذ الكتابة على شاشة الرسم انظر الشكل(٥ - ٢٥).



يتم التحكم في خصائص النص مثل اللون حجم الكتابة نوع الخط ... الخ بواسطة مربع الحوار




الشكل(٥ - ٢٥)


ملحوظة: قد يكون النص المراد كتابته في سطر واحد ، يبدو عند تنفيذه في سطرين وذلك بسبب صغر طول مربع النص شكل(٥ - ٢٣) ، والحل هو أن تقر على النص ، سوف ترى المسکات الزرقاء (أربع مربعات بلون أزرق) ضع المؤشر على أحد المسکات التي في جهة اليمين وانقر واسحب في نفس الوقت ، بعدها تمد مربع النص قليلاً انقر على الفأرة ، عندها سوف يبدو النص في سطر واحد .

Hatch ♦♦ التهشير

وهو إضفاء خطوط على المساقط المقطوعة أو إضفاء أشكال جميلة على واجهة المبني مثل أشكال الطوب أو الأشكال الرخامية أو للتفريق بين سطح وآخر... الخ .
مثال : ارسم ثم هشر الشكل (١ - ٢٦) ليبدو كما في الشكل (١ - ٢٧).

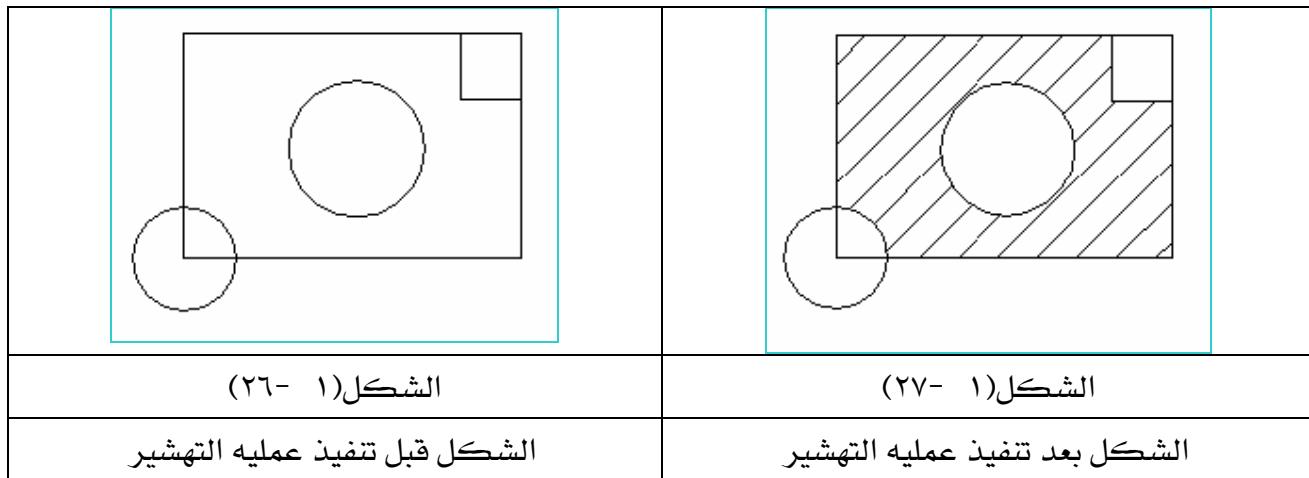


الحل: ١ - نشط أمر التهشير  ، سوف يبدو مربع الحوار شكل (٥ - ٢٨).

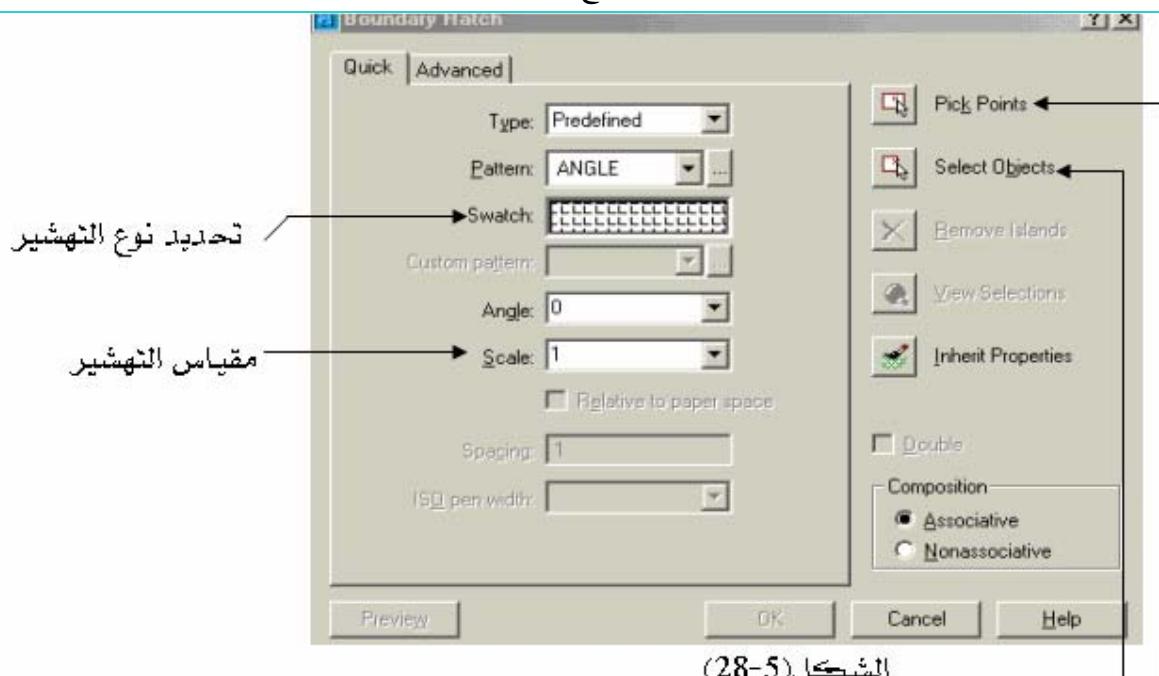


٤- اختر حدود العناصر التي تريدها تهشيراً بواسطة مربع الاختيار .

٣- انقر داخل المعنصر الذي لا تريده تهشيراً ، سوف يبدو نشطاً.

- ٢ - في مربع الحوار السابق شكل (٥-٢٨) اضغط على الرقم (١) لاختيار نوع وشكل التهشير ، وذلك بالضغط عليه مرتين متتاليتين سريعتين ، سوف ترى مربع حوار شكل (٥-٢٩).

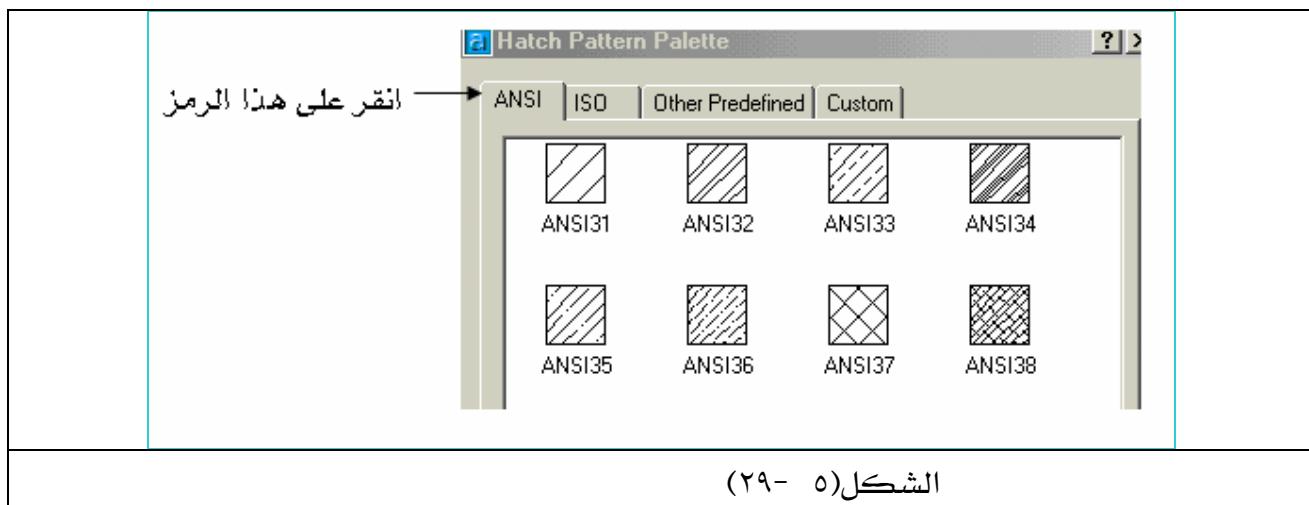


- ٣ - انقر على ANSI لتبدو أشكال التهشير الظاهرة في الشكل(٥-٢٩) ، عندها انقر مرتين متتاليتين سريعتين على التهشير ANSI ٣١ ، سوف يبدو مربع حوار شكل (٥-٣٠).
- ٤ - انقر على Pick Points لاختيار العناصر التي لا تريد تهشيرها ، سوف يختفي مربع حوار شكل (٥-٣٠) وتبدو شاشة الرسم انقر بالمؤشر داخل (المستطيل الصغير ، الدائرتين) سوف تبدو نشطة انظر شكل (٥-٣١).

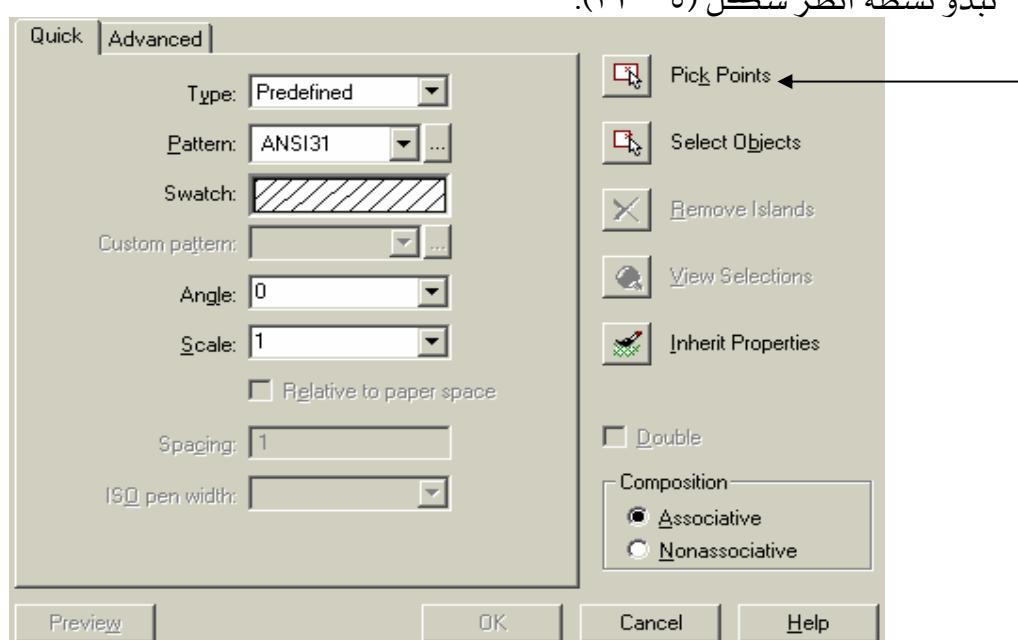




شكل (٣٠ - ٥)

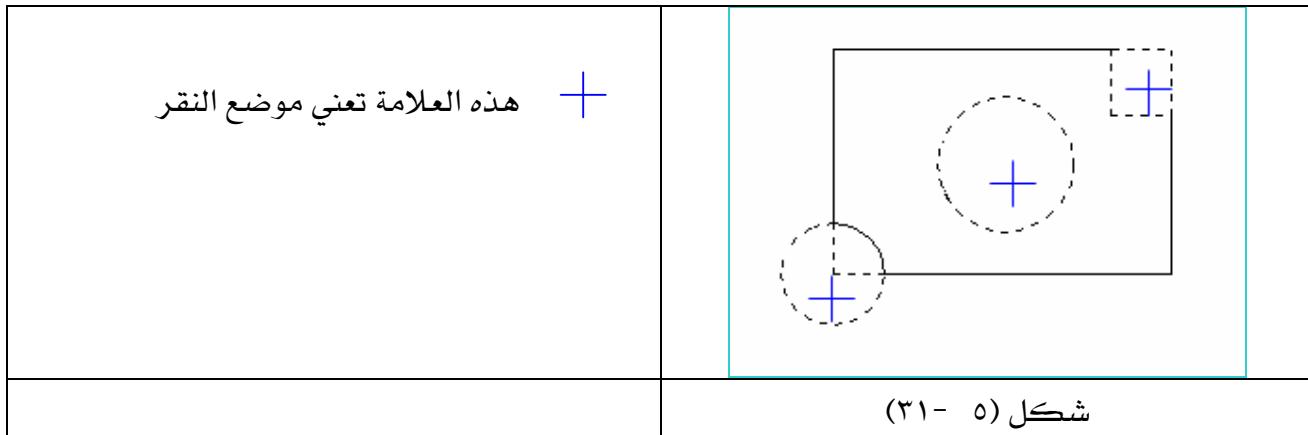

- ٥ - بعد ذلك اضغط Enter ليبدو لك مربع حوار شكل (٣٢ - ٥) .
- ٦ - انقر بالفأرة على Select Objects لاختيار العناصر التي نريد تهشيمها سوف يختفي مربع الحوار السابق وتبدو شاشة الرسم ويتحول المؤشر إلى مربع انتقاء عندما اختر المربع الكبير وحافة الدائرة السفلی ، انظر شكل (٣٣ - ٥) .

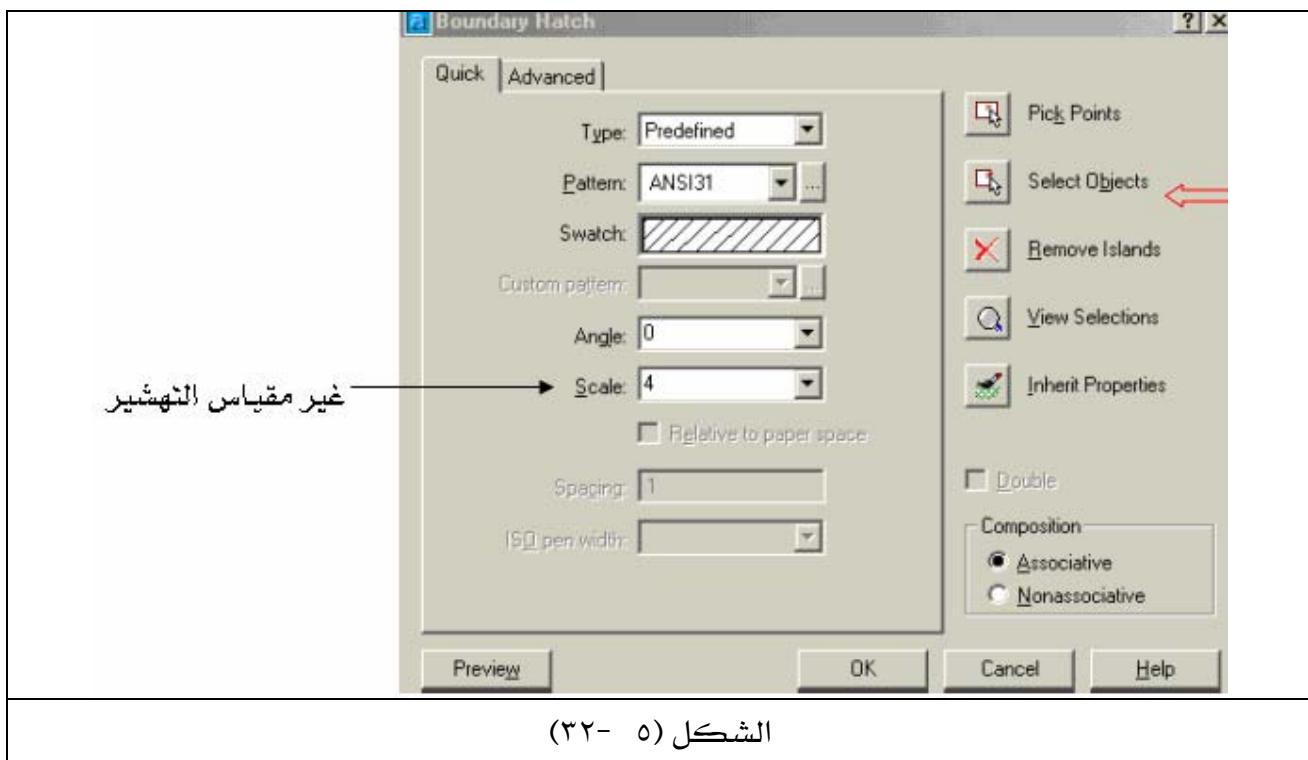



<p><input type="checkbox"/> هذا المربع يعني موضع تشبيط العناصر التي نريد تهشيرها.</p>	
	شكل (٥ - ٣٣)

٧ - بعد ذلك اضغط Enter ليبدو لك مربع حوار شكل (٥ - ٣٢) مرة ثانية ، غير مقياس رسم التهشير إلى ٤ ثم اضغط Enter أو OK لتنفيذ عملية التهشير ويبدو رسمك كما في الشكل (٥ - ٢٧).



الرسم بمساعدة الحاسوب

الرسم ثلاثي الأبعاد

رسالة تطويرية

٦

الجدارة : إنشاء رسوم ثلاثية البعد بواسطة أوامر Solids والأوامر المنطقية .

الأهداف :

عندما تكمل هذه الوحدة تكون قادراً على أن :

- ١- تعدد طرق الرسم ثلاثي الأبعاد وإمكانية كل طريقة.
- ٢- تُنشئ رسوم بسيطة ومعقدة بواسطة أوامر Solids.
- ٣- تُنشئ رسوم متقدمة بواسطة العمليات المنطقية.
- ٤- تُنشئ رسوم بواسطة أمر البثق وأمر الشخانة وتحدد متى يتم استعمالهما.
- ٥- تحول الرسوم ثنائية البعد إلى رسوم ثلاثية البعد والعكس صحيح.
- ٦- تستنتج المساقط للرسوم ثلاثية البعد.

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ٩٠ % .

الوقت المتوقع للتدريب : ست عشرة ساعة .

الوسائل المساعدة :

- ١- استخدام التعليمات في هذه الوحدة وتطبيقاتها .
- ٢- جهاز حاسب آلي محمل عليه برنامج الأوتوكاد .
- ٣- جهاز عرض Data Show .

متطلبات الجدارة :

اجتياز الوحدات السابقة.

الرسم ثلاثي الأبعاد أو بمعنى آخر النمذجة من المواضيع الشيقة والمثيرة وذلك بسبب الخيال الذي يلازم هذا النوع من الرسومات ، فتحويل رسم ثانوي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد ليس على كل الأحوال عملاً سهلاً بل يجب أن يتتصف من يقوم بعمل الرسومات ثلاثية البعد بسعة الخيال وقدرة الربط بين الرسومات عدا الاستفادة من توظيف أدوات AutoCAD في إنتاج الرسومات .

إن الربط بين العناصر الأساسية مثل (المكعب ، المخروط ، الكرة ... الخ) وإجراء المسح والتعديل عليها ينتج رسومات ثلاثية البعد ، فالنمذجة بواسطة AutoCAD لها عدة طرق وهي كالتالي:

- ١ - إنشاء رسوم ثلاثية البعد مصممة بواسطة أدوات Solids .
- ٢ - إنشاء رسوم ثلاثية البعد مفرغة بواسطة أدوات Surfaces .
- ٣ - إنشاء رسوم ثلاثية البعد بتحويل الرسم شائبة البعد إلى ثلاثية البعد بواسطة Extrude .
- ٤ - إنشاء رسوم ثلاثية البعد بواسطة الأمر Thickness .
- ٥ - إنشاء رسوم ثلاثية البعد وذلك بالتوصيل أو الربط بين الرسومات شائبة البعد.

سوف نتطرق في هذه الوحدة لجميع الطرق السابقة بالتفصيل عدا النوع الثاني وذلك لأن الرسم بـ Solids لا يختلف عن الرسم بـ Surfaces سوى في أن الأول مصمم والثاني مفرغ ، وفيه كثير من الرسومات تحتاج إلى إنتاج رسمة (نموذج) بواسطة الاستعانة بالطرق السابقة مجتمعة .

❖ رسم الأجسام المصممة Solids


 
يقوم AutoCAD بتوفير شريط أدوات مستقل لرسم الأجسام المصممة كما يبدو في الشكل (٦-١).



❖ تحويل شاشة الرسم إلى الرسم ثلاثي الأبعاد

قبل أن تبدأ بالرسم ثلاثي الأبعاد يفضل أن تحول شاشة الرسم إلى شاشة الرسم ثلاثي الأبعاد وذلك كالتالي :

- ١ - انقر على View في شريط الأدوات الثابت سوف تبدو قائمة منسدلة .
- ٢ - اختر D Views سوف تبدو قائمة منسدلة .
- ٣ - اختر SE Isometric سوف يتحول نظام الإحداثيات كما في الشكل (٦-٢) .

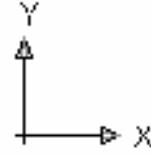

بعد تحويل شاشة الرسم إلى الرسم الثلاثي الأبعاد UCS

قبل تحويل شاشة الرسم إلى التלתالي الأبعاد UCS

الشكل (٦ - ٢)

شكل الإحداثيات (ucs) قبل وبعد التحويل


❖ بعد أن حولت الإحداثيات من الرسم ثنائي البعد إلى الرسم ثلاثي البعد يفضل أن يكون شكل (ucs) في الوضع السلكي وذلك باتباع الخطوات التالية :

١ - نشط View في شريط الأدوات الثابت سوف تبدو قائمة منسدلة .

٢ - اختر Shade سوف تبدو قائمة منسدلة .

٣ - اختر D Wireframe سوف يتتحول نظام الإحداثيات كما في الشكل (٦ - ٣) .

عندما نحول (ucs) إلى الشكل السلكي يأخذ كل محور لون محدد

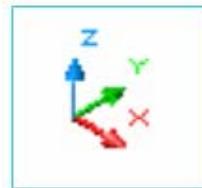

شكل (٦ - ٣)

❖ رسم مكعب Box

١ - نشط الأمر Box سوف تبدو الرسالة أدناه حدد عندها النقطة (الركن) الأولى للمكعب.

Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 0,0


٢ - أدخل النقطة الثانية لركن المكعب أمام الرسالة التالية :

Specify corner or [Cube/Length]: 100,60

٣ - أدخل ارتفاع المكعب أمام الرسالة التالية :

Specify height: 40

سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ - ٤) .

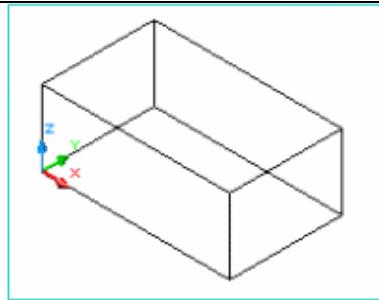

شكل (٦ - ٤)

❖❖ رسم كرة مصممة Sphere

١ - نشط الأمر .sphere

٢ - أدخل مركز الكرة (٠,٠,٠) أمام الرسالة التالية :


Specify center of sphere <0,0,0>:0,0

٣ - أدخل نصف قطر الكرة (٣٥) أمام الرسالة التالية :

Specify radius of sphere or [Diameter]: 35

سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ - ٥).

الشكل السلكي للكرة المصممة

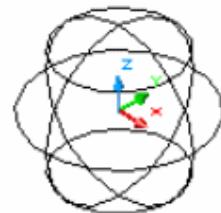


شكل (٦ - ٥)

٤ - ظلل الكرة ، سوف تبدو كما في الشكل (٦ - ٦) وذلك بإتباع الخطوات التالية :

Shaded Gouraud ← Shade ← View

تضليل الكرة بشكل ناعم فقط

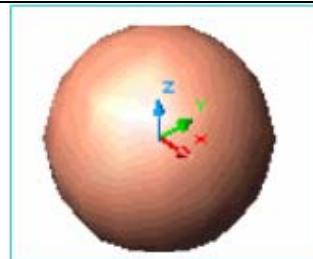

شكل (٦ - ٦)



❖ رسم أسطوانة Cylinder

١ - نشط الأمر Cylinder .

٢ - أدخل مركز الأسطوانة (٠,٠,٠) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 0,0


٣ - أدخل نصف قطر الأسطوانة (٣٥) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 30

٤ - أدخل ارتفاع الأسطوانة(٥٠) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify height of cylinder or [Center of other end]: 50

٥ - سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦-٧) .

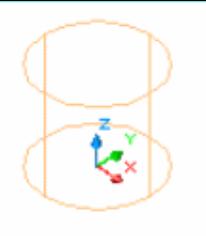


شكل (٦-٧)

٦ - ظلل الأسطوانة ، سوف تبدو كما في الشكل (٦-٨) وذلك باتباع الخطوات التالية :

Shaded Flat ← Shade ← View

تظليل الأسطوانة بشكل سطحي فقط

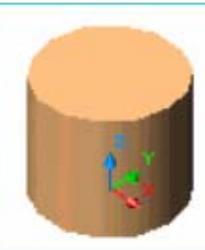

شكل (٦-٨)



Cone

١ - نشط الامر

٢ - أدخل مركز المخروط (٠,٠,٠) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify center point for base of cone or [Elliptical] <0,0,0>: 0,0

٣ - أدخل نصف قطر المخروط (٣٠) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify radius for base of cone or [Diameter]: 30

٤ - أدخل ارتفاع المخروط (٦٥) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify height of cone or [Apex]: 65

٥ - سوف يbedo رسمك كما في الشكل (٦-٩).




شكل (٦-٩)

٦ - ظلل المخروط سوف يbedo كما في الشكل (٦-١٠) وذلك باتباع الخطوات التالية :

Edges on , Shaded Flat ← Shade ← View

تظليل المخروط بشكل سطحي مع اظهار الحواف	
	شكل (٦-١٠)

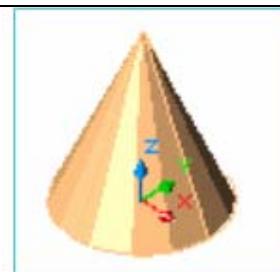

❖ رسم إسفين Wedge

١ - نشط الأمر  . Wedge

٢ - أدخل النقطة الأولى أو الركن الأول للإسفين (٠,٠,٠) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify first corner of wedge or [CEnter] <0,0,0>: 0,0


٣ - أدخل النقطة الثانية أو الركن الثاني للإسفين (٠,٦٠,٦٠) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify corner or [Cube/Length]: 100,60

٤ - أدخل ارتفاع الإسفين (٤٠) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify height: 40

٥ - سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦-١١).

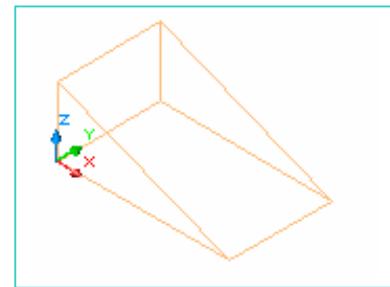


الشكل (٦-١١)

٦ - ظلل الإسفين سوف يبدو كما في الشكل (٦-١٢) وذلك باتباع الخطوات التالية :

Shaded Gouraud , Edges on  Shade  View 

تظليل الإسفين بشكل ناعم مع إظهار الحواف

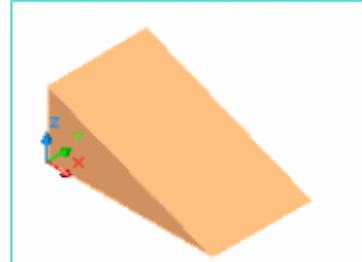

شكل (٦-١٢)



❖❖ رسم حلقة مصمتة Torus ☺

١ - نشط الأمر Torus

٢ - ادخل مركز Torus (٠,٠,٠) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify center of torus <0,0,0>: 0,0,5


٣ - أدخل نصف قطر Torus ول يكن (٦٠) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify radius of torus or [Diameter]: 60

٤ - أدخل نصف قطر الحلقة المصمتة ول يكن (١٠) عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify radius of tube or [Diameter]: 10


٥ - سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ - ١٣).

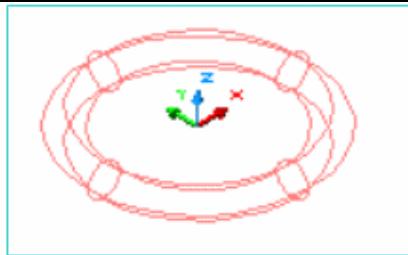

شكل (٦ - ١٣)

٦ - ظلل الإسفين سوف يبدو كما في الشكل (٦ - ١٤) وذلك باتباع الخطوات التالية :

Shaded Gouraud , Edges on ← Shade ← View

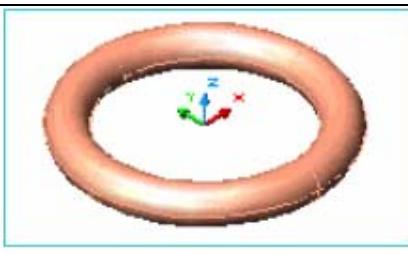

شكل (٦ - ١٤)



ملحوظة :

A - طرق التظليل أو الإكساء (Shade) أربع طرق وهي كالتالي :

١ - التظليل العادي أو السطحي (Flat Shaded) كما هو في شكل (٦-٨).

 
٢ - التظليل الناعم (Shaded Gouraud) كما هو في شكل (٦-٦).

٣ - التظليل العادي مع إظهار الحواف (Edges on , Shaded Flat) كما هو في شكل (٦-١٠).

٤ - التظليل الناعم مع إظهار الحواف (Edges on , Shaded Gourad) كما هو في شكل (٦-١٤).

B - لا يتضح الفرق بين التظليل السطحي والتظليل الناعم إلا في الأشكال المستديرة .


C - لا يطبق التظليل الناعم (Gourad) إلا على الأشكال المستديرة فقط لكي يكون الإخراج جيداً وحتى لا يأخذ مساحة كبيرة عند إعداده توليد الرسم .




❖ العمليات المنطقية (Operations)

أن العناصر الأساسية للأشكال ثلاثية البعد مثل (المكعب ، الأسطوانة ، والإسفين ... الخ) لا تتجزأ رسوماً ثلاثة بعد معقدة بمفردها ، مالم نظم بعض العمليات المنطقية عليها مثل الطرح (Subtract) أو التوحيد (union) أو التقاطع (Intersect) ، وهذه الأوامر موجودة على صورة أيقونات في شريط أدوات Solids Editing ، انظر شكل (٦ - ١٥) أو عن طريق الخطوات التالية :


انظر الشكل (٦ - ١٦) ← اختر Solids Editing ← من القائمة الثابتة انقر على Modify (٦ - ١٦)

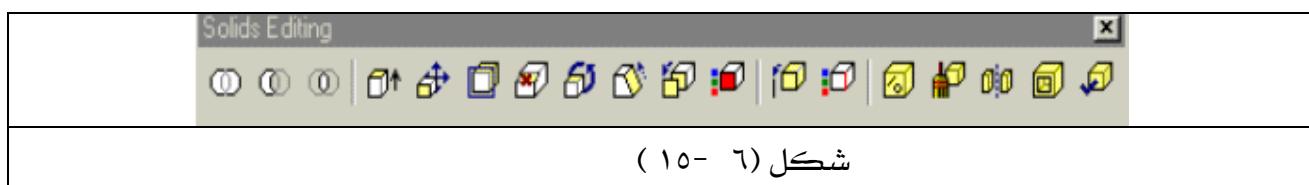

شكل (٦ - ١٥)

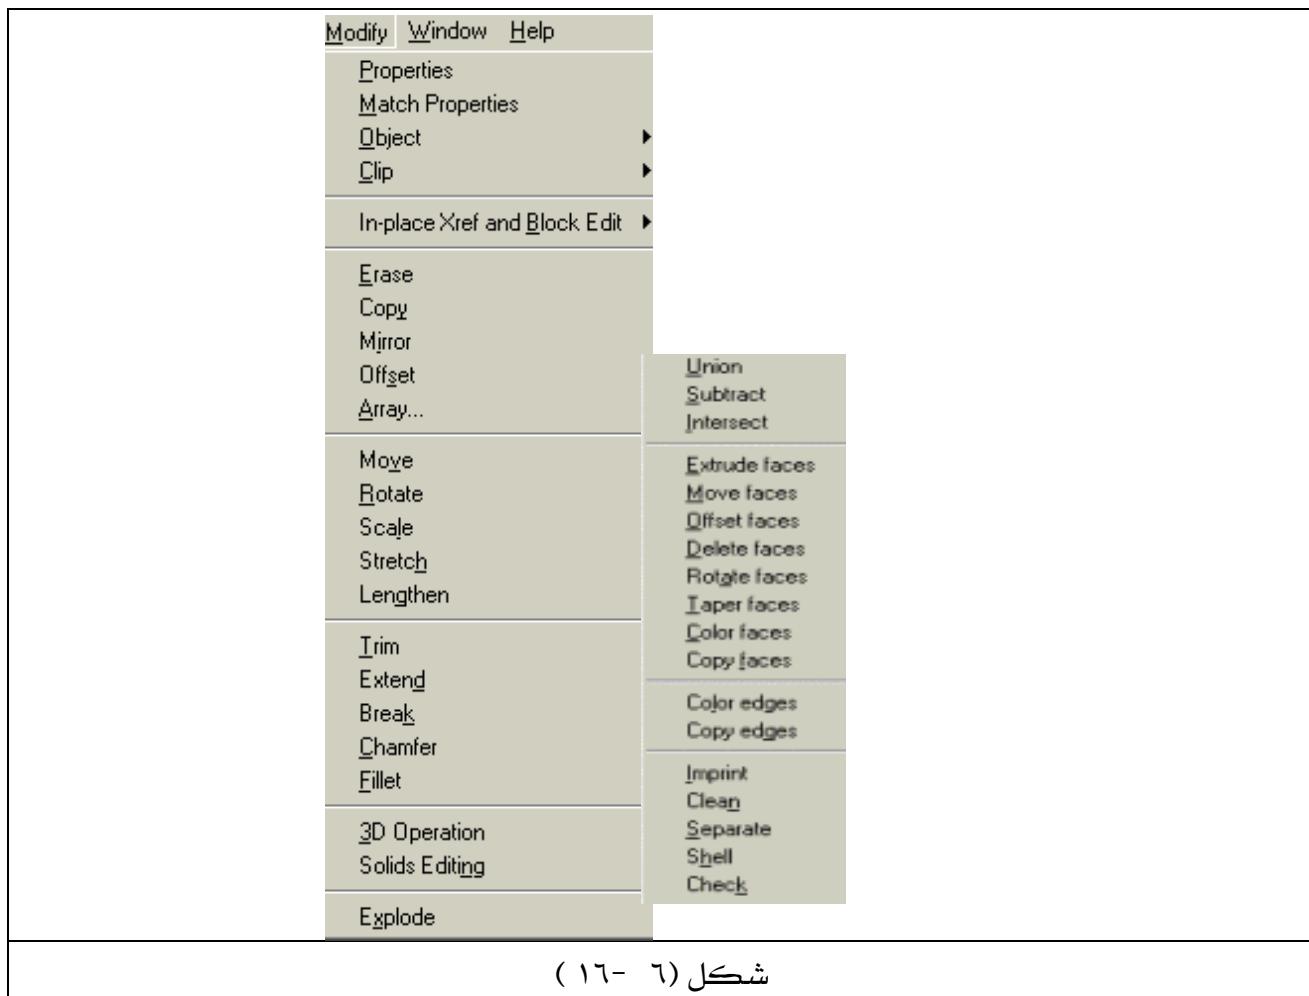

شكل (٦ - ١٦)

 

❖ أمر الطرح Subtract ⊖

يقوم هذا الأمر بإنتاج أشكال مجوفة مثل (الأنابيب ، الثقوب ... الخ) وذلك بطرح الأجسام المصممة.

طريقة عمل الأمر :


- ١ - نشط أمر Subtract
- ٢ - اختر العنصر الكبير (المطروح منه) .
- ٣ - اضغط Enter .
- ٤ - اختر العنصر الصغير (الطارح) .
- ٥ - اضغط Enter .

مثال:

رسم الشكل التالي (٦ - ١٧)

الحل:


- ١ - نشط أمر رسم أسطوانة Cylinder .
- ٢ - أدخل مركز الأسطوانة (٠,٠).
- ٣ - أدخل نصف قطر الأسطوانة ٣٠

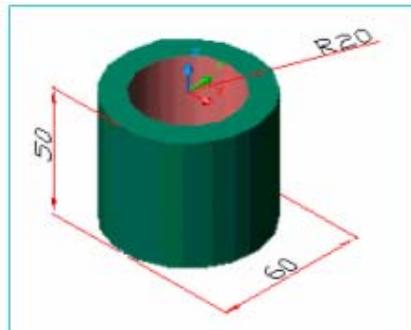

الشكل (٦ - ١٧)

أدخل ارتفاع الأسطوانة ٥٠


سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ - ١٨)

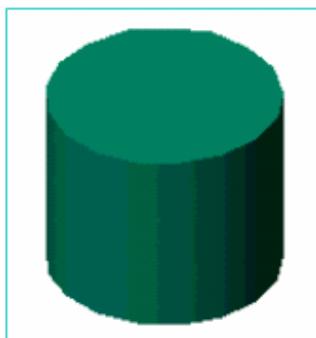

الشكل (٦ - ١٨)




- ٥ - ارسم الأسطوانة الثانية وذلك بتشييط الأمر Cylinder.
- ٦ - أدخل مركز الأسطوانة (٠,٠,٠).
- ٧ - أدخل نصف قطر الأسطوانة ٢٠.
- ٨ - أدخل ارتفاع الأسطوانة ولتكن أكبر من ارتفاع الأسطوانة السابقة ٥٥.
- ٩ - سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦-١٩).

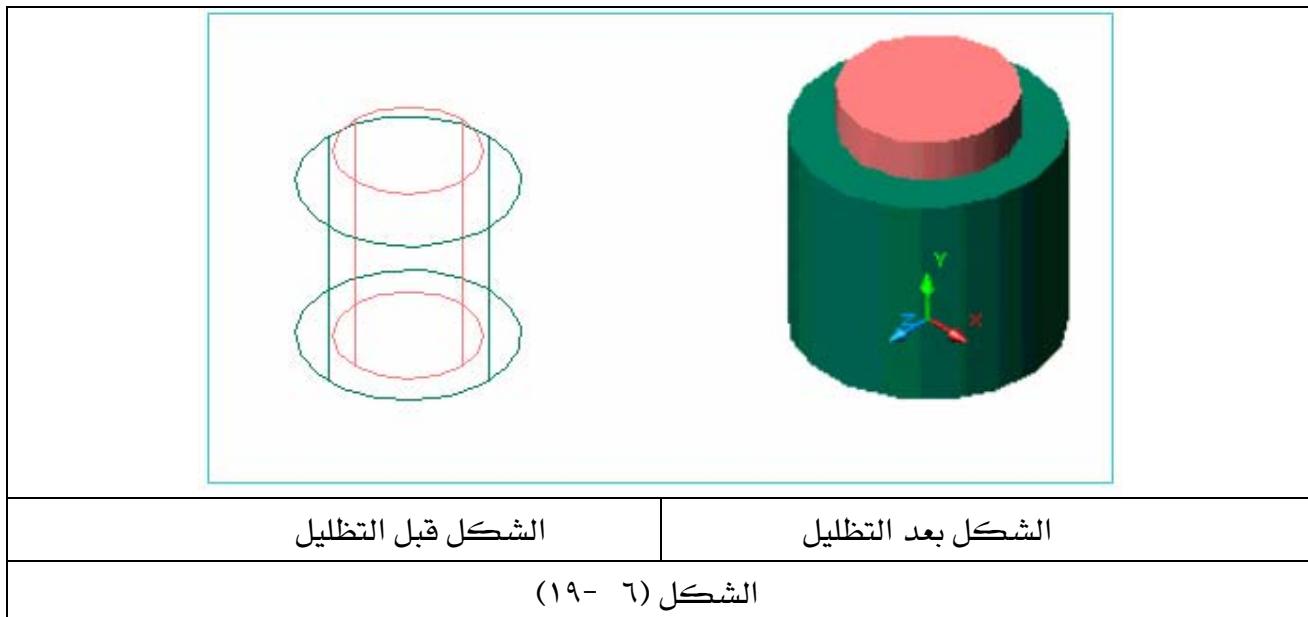

٩ - أمر الطرح 

- ١٠ - اختر أو نشط الأسطوانة الكبيرة (الخضراء)، سوف تبدو منقطة .
- ١١ - اضغط Enter أو الفأرة يمين سوف تعود خطوط الأسطوانة متصلة .
- ١٢ - نشط الأسطوانة الصغيرة (الحمراء) سوف تبدو منقطة .
- ١٣ - اضغط Enter أو الفأرة يمين ، سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦-٢١).

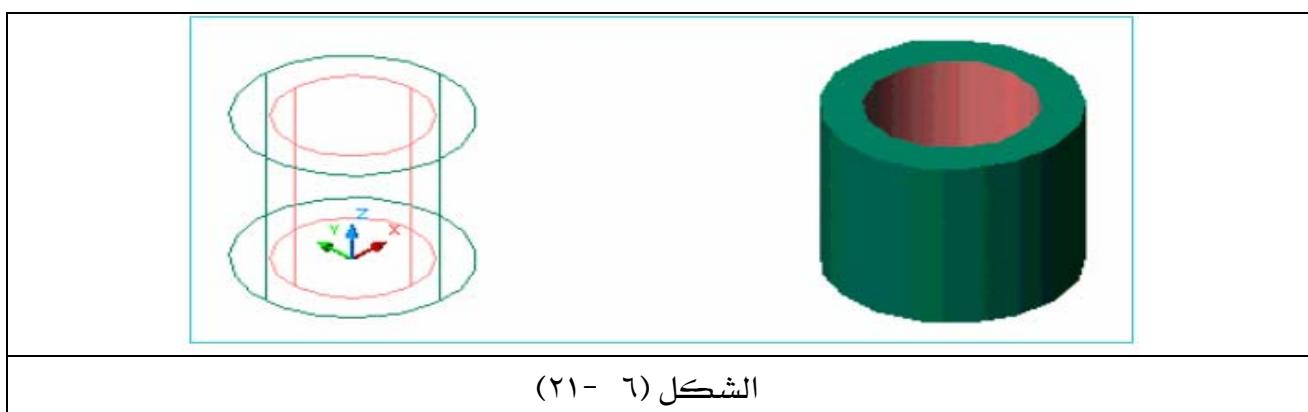

❖ أمر التوحيد Union ⊕

أمر التوحيد هو جعل عدة عناصر ثلاثة بعد وكأنها عنصر واحد ، وبالتالي فإن التعامل مع هذا الرسم الناتج بعد التوحيد يلغى العديد من الخطوط الزائدة ويقلل حجم ملف الرسم مما يساعد في استعادة وتوليد الرسوم بسرعة أفضل .

ملحوظة : لا يتم تنفيذ هذا الأمر إلا بعد التأكد من عدم إجراء أي تغيير للعناصر المكونة له ، وذلك لأنه لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل ولو كان طفيفاً بعد إتمام عملية التوحيد .

طريقة عمل الأمر

١ - نشط أمر التوحيد **Union** ⊕.

٢ - نشط العناصر التي تريد توحيدها بحيث تبدو منقطة .


٣ - اضغط Enter أو الفأرة يمين لإتمام عملية التوحيد .

مثال : وحد عناصر الشكل (٦-٢٢) .


الحل: ١ - نشط أمر التوحيد **Union**

٢ - نشط جميع عناصر الشكل (٦-٢٢) سوف تبدو منقطة كما في الشكل (٦-٢٣) .

٣ - اضغط Enter أو الفأرة يمين سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦-٢٤) .

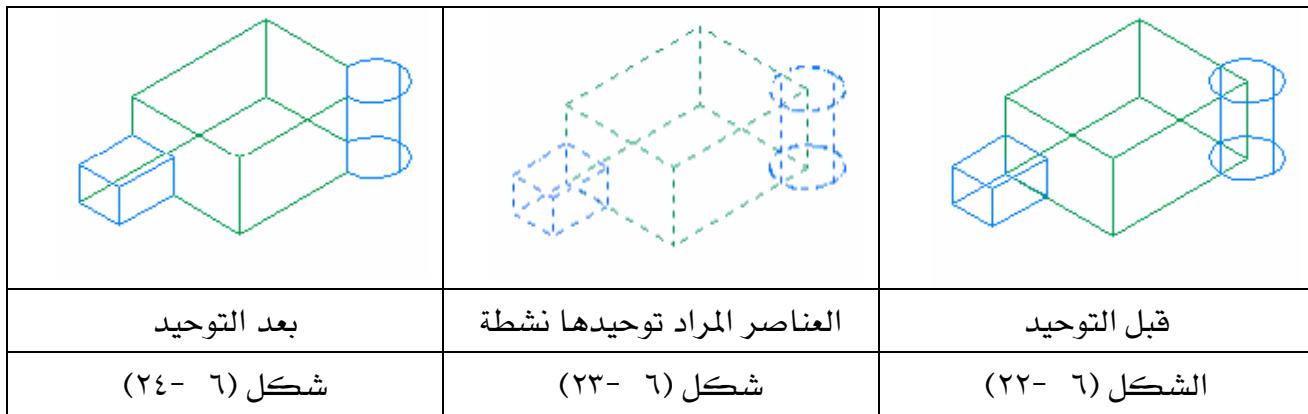

انظر للخطوط التي اختفت بعد التوحيد وكذلك اللون الأخضر الذي ساد جميع السطح شكل (٦-٢٥)

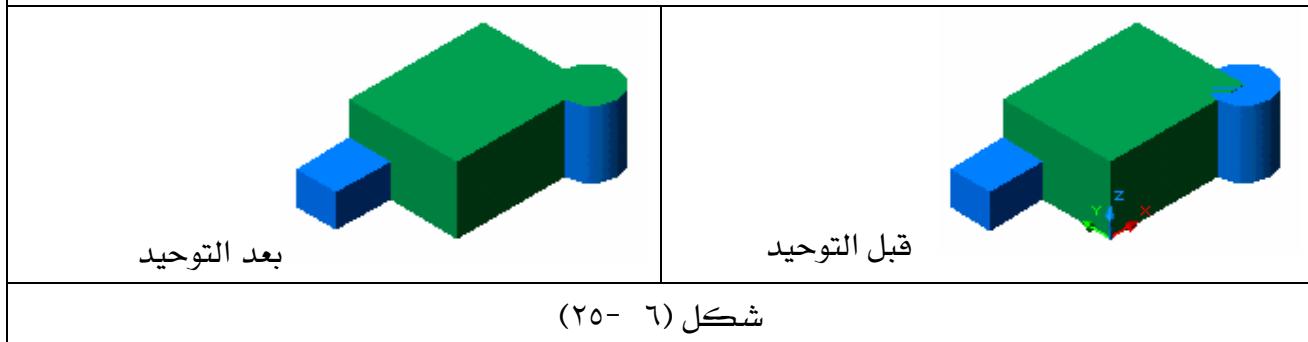

❖ أمر التقاطع Intersect ①

أمر التقاطع هو الشكل الناتج من تقاطع جسمين فأكثر .


طريقة العمل :

١ - نشط الأمر Intersect .

٢ - نشط العناصر التي تريد استنتاج (رسم) تقاطعها ، سوف تبدو منقطة.

٣ - اضغط Enter أو الفأرة يمين لإتمام عملية التقاطع .

مثال : أوجد منطقة التقاطع للشكل (٦ - ٢٦) .

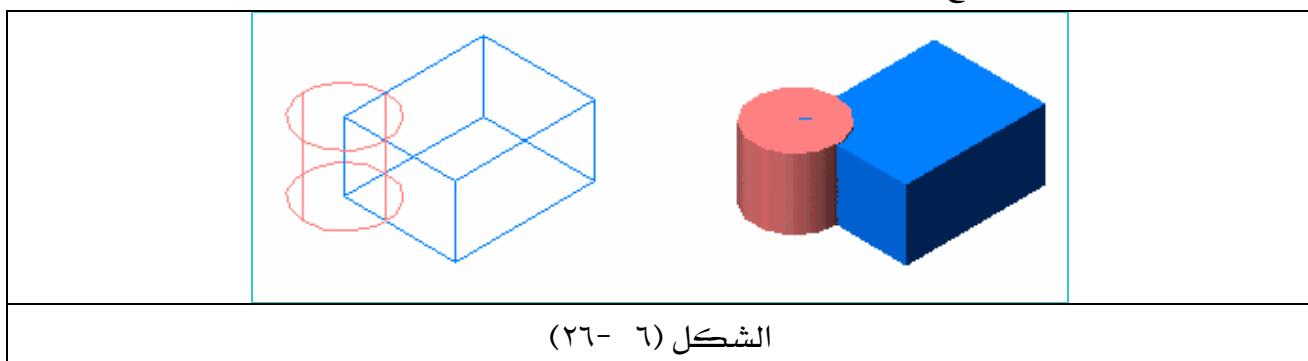


الحل:

١ - نشط الأمر Intersect ①

٢ - نشط المكعب والاسطوانة سوف تبدو منقطة انظر ، الشكل (٦ - ٢٧) .

٣ - اضغط Enter أو انقر على الفأرة يمين لإتمام عملية التقاطع .

سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ - ٢٨) .

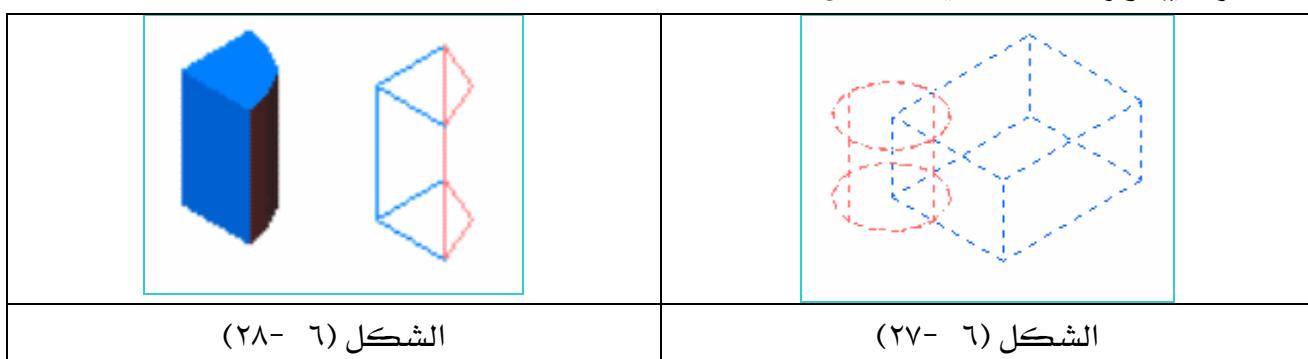



❖ إنشاء رسوم لأجسام ثلاثية البعد بطريقة البثق.

طريقة البثق هي تحويل الرسوم ثنائية البعد إلى رسوم ثلاثية البعد وذلك بإعطاء الرسوم ارتفاع هو حد البثق أو مقداره ، وبثقب الرسوم ثنائية البعد يجب أن يتتوفر بها شرطان وهما :

١ - أن يكون نوع الخط Polyline ف (المستطيل ، الدائرة ، والمضلع ، ومجمع الخطوط) جميعها خطوط Polyline .


٢ - أن يكون الخط مغلقاً حتى يمكن بثقبه .

❖ أمر البثق Extrude

يمكن تشغيل هذا الأمر من القائمة Solids شكل (٦ - ١) مباشرة أو بالذهب إلى :

Extrude ← Solids ← Draw

مثال (١) : أبثق الدائرة شكل (٦ - ٢٩) بمقدار ٦٠ وبزاوية ٧ درجات .

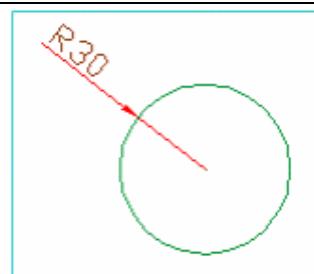

شكل (٦ - ٢٩)

الحل:

١ - نشط الأمر Extrude


Select objects:
٢ - نشط (اختر) الدائرة عندما تبدو الرسالة التالية :

٣ - اضغط Enter .


Specify height of extrusion or [Path]: 60
٤ - أدخل ارتفاع البثق (٦٠) عندما تبدو الرسالة التالية :

٥ - اضغط Enter .

Specify angle of taper for extrusion <0>: 7	٦ - أدخل زاوية البثق (٧) أمام الرسالة التالية:
	٧ - اضغط . Enter
	سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ - ٣٠)

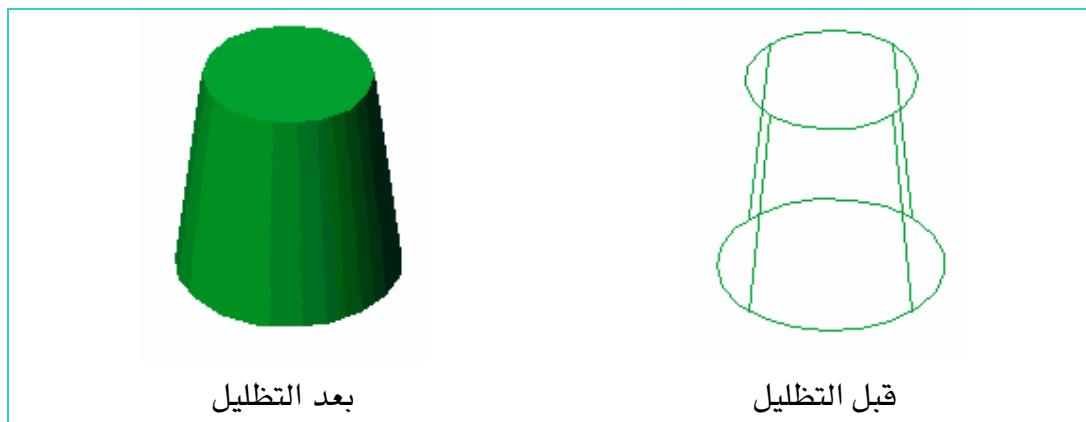

مثال (٢): ارسم الشكل (٦ - ٣١) بواسطة أمر Polyline ثم ابشه بمقدار ٥٠.

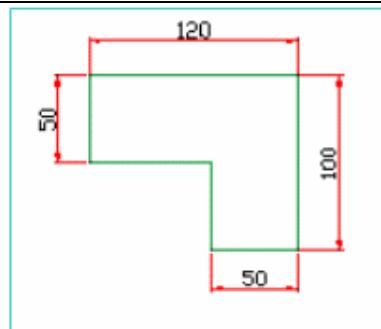

الشكل (٦ - ٣١)

الحل:

١ - نشط الأمر Extrude

٢ - نشط الشكل (٦ - ٣١) عندما تبدو الرسالة التالية :

[عندما تتشط الرسم سوف يبدو كما في الشكل (٦ - ٣٢)]

٣ - اضغط . Enter

٤ - أدخل ارتفاع البثق (٥٠) عندما تبدو الرسالة التالية :


٥ - اضغط Enter

٦ - اضغط Enter مرة ثانية لجعل زاوية البثق (٠) عندما تبدو الرسالة التالية :


Specify angle of taper for extrusion : <<0

- . Enter

سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ - ٣٣).

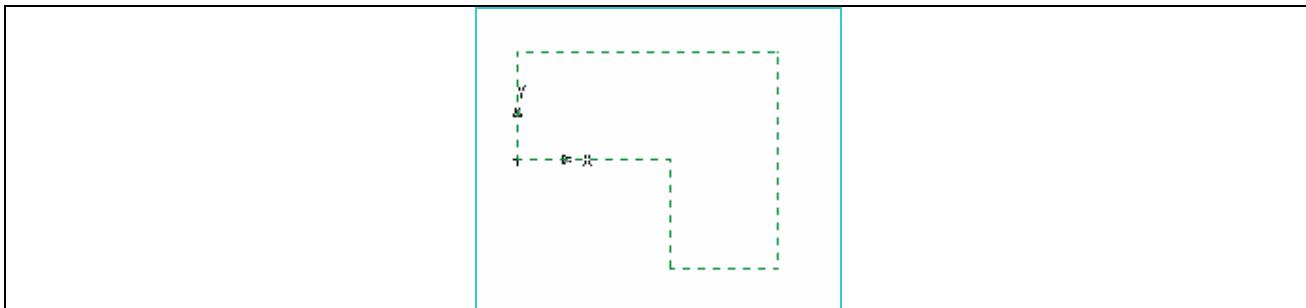

الشكل (٦ - ٣٢)

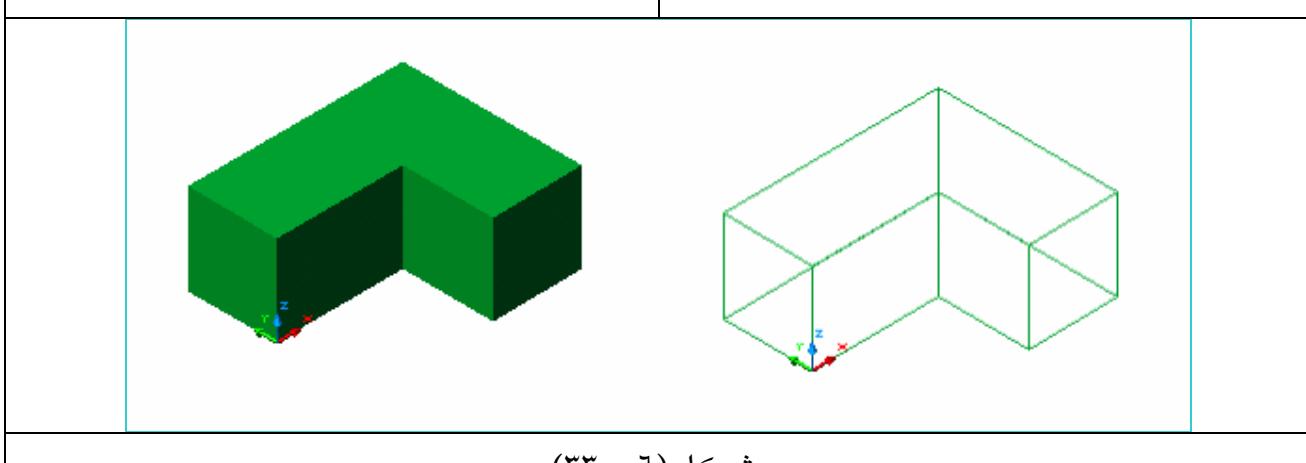

شكل (٦ - ٣٣)

❖ إنشاء رسوم ثلاثية البعد بطريقة تغيير Thickness .

إن جميع عناصر الرسم الأساسية كـ (المستطيل ، الدائرة القوس ، الخط) يكون ارتفاعها الافتراضي هو (صفر) فإذا ما غيرنا في هذا الارتفاع فسيكون الرسم الناتج هو رسم ثلاثي البعد وليس رسم ثلثي البعد ، مع ملاحظة أن النموذج المرسوم بهذه الطريقة ليس جسمًا مصممًا بل مفرغاً .

❖ أمر Thickness
يمكن تشبيط هذا الأمر وذلك بالنقر على :
١ - انقر على . Format
٢ - انقر على Thickness كما هو واضح بالشكل (٦ - ٣٤).
٣ - أدخل قيمة الارتفاع (السماكـة) الجديد أمام الرسـالة

 شكل (٦ - ٣٤)	<p>التالية :</p> <p>Enter new value for THICKNESS <0.0000>: ?</p> <p>٤ - اضغط Enter</p> <p>٥ - ارسم (خط ، مستطيل ، دائرة ... الخ) بالارتفاع الجديد.</p>
--	---

مثال (١) : ارسم أسطوانة مصممة بطريقة **Thickness** نصف قطرها ٢٥ وارتفاعها ٤٠ .

ملحوظة: قبل أن تبدأ بالرسم يفضل تحويل شاشة الرسم إلى الوضع الايزومטרי شكل (٦ - ٢) .



	الحل:
	Thickness ← Format ← -
Enter new value for THICKNESS <0.0000>: 40	٢ - أدخل الارتفاع (٤٠) أمام الرسالة التالية :
	٣ - نشط الأمر
Enter ← ← Enter ← ← أدخل نصف القطر (٥٠) .	٤ - أدخل المركز ولتكن مثلاً (٥٠) .
	سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦-٣٥)
الشكل (٦-٣٥)	

مثال (٢) : ارسم خط طوله ٧٠ وارتفاعه ٣٠ .

الحل :

١ - نشط القائمة Format ← اختر Thickness .

٢ - أدخل الارتفاع (٣٠) أمام الرسالة التالية :

Enter new value for THICKNESS <0.0000>:30


٣ - نشط الأمر . Line

٤ - أدخل النقطة الأولى للخط ولتكن (٦٠,٦٠) ثم اضغط Enter .

٥ - أدخل الإحداثي التالي @٧٠,٧٠ ثم اضغط Enter .

٦ - أدخل الإحداثي التالي @٦٠,٦٠ ثم اضغط Enter .

سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦-٣٦) .

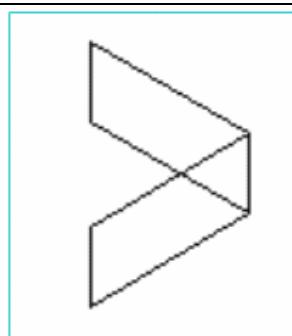

شكل(٦-٣٦)

ملحوظة : يتم تغيير Thickness أولاً ، قبل رسم العناصر الأساسية مثل (الخط ، الدائرة ... الخ) ماعدا المستطيل Rectangle ، فإنه يتم تنشيطه أولاً ثم يتم تغيير ارتفاعه.

❖ إنشاء القطاعات (Sections)

رسم القطاعات في AutoCAD يتم بطريقتين وهما :

- 1 - قطع الرسم (المجسم) وفصله إلى جزئين وذلك بالأمر Slice 
- 2 - رسم مسقط لمستوى القص وذلك بالأمر Section 

❖ الأمر Slice

يتم تنشيط الأمر Slice من شريط أدوات Solids مباشرة ، أو بالذهب إلى قائمة :

← Slice ← Solids ← Draw

طريقة عمل الأمر :


	1 - نشط الأمر  Slice
Select objects:	2 - اختر العنصر الذي تريد قطعه عندما تبدو الرسالة التالية :
	3 - اضغط Enter .
	4 - اختر مستوى القطع وذلك بتحديد ثلات نقاط على الجسم عندما تبدو الرسالة التالية :
:<points>	Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]
	مثال : اقطع المنظور شكل (٦ - ٣٧) إلى جزئين .






(٣٧- شكل)

	الحل :
	١ - نشط الأمر Slice .
Select objects	٢ - اختر الأسطوانة الموجفة سوف تبدو نشطة (منقطة) عندما تبدو الرسالة التالية
	٣ - اضغط Enter لإنتهاء الاختيار .
	٤ - حدد النقطة الأولى لمستوى القطع عندما تبدو الرسالة التالية :
Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]	٥ - حدد النقطة الثانية لمستوى القطع عندما تبدو الرسالة التالية :
: Specify second point on plane	
: Specify third point on plane	٦ - حدد النقطة الثالثة لمستوى القطع عندما تبدو الرسالة التالية :
	أنظر للشكل (٦-٣٨) لترى نقاط تحديد المستوى .
	٧ - انقر بال فأرة على جهة (جانب) مستوى القطع الذي تريد ظهوره عندما تبدو الرسالة التالية
:Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides	سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦-٣٩)

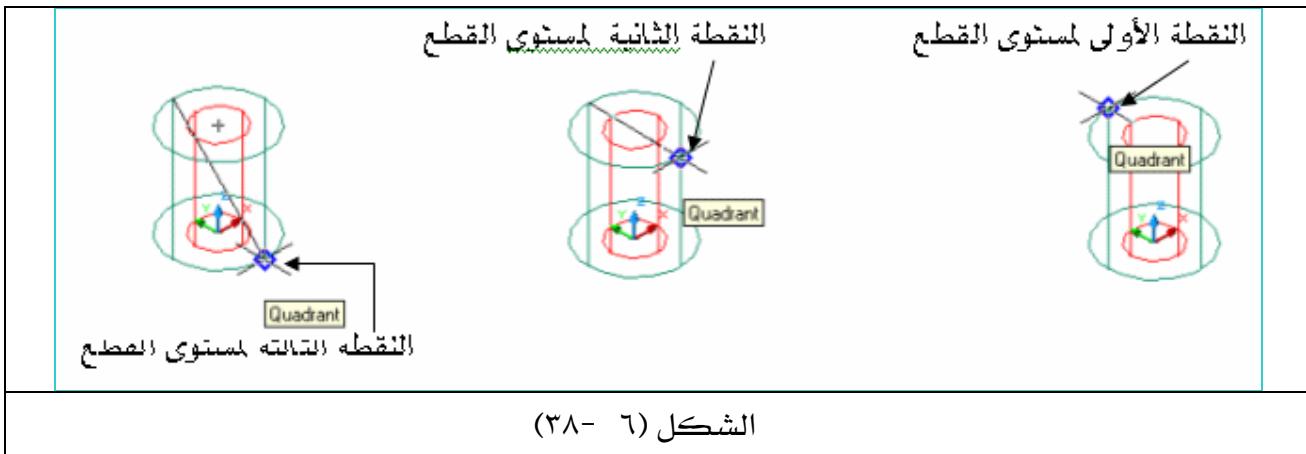

(٣٨- شكل)

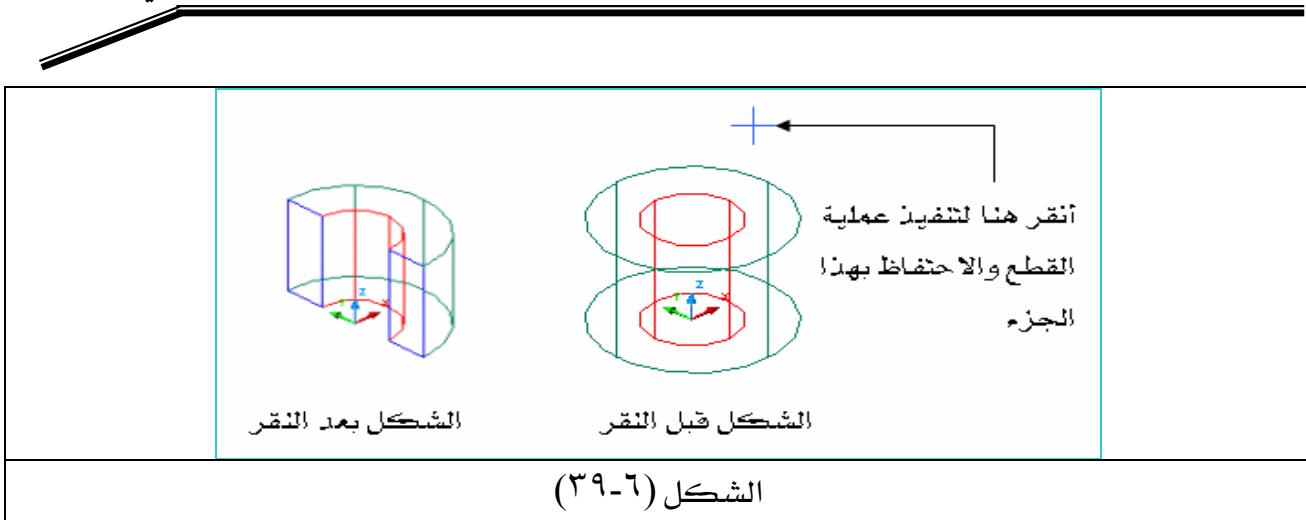



أما إذا قررت الاحتفاظ بالجزئين المقطوعين كما في الشكل (٦ - ٣٩) فما عليك سوى عدم تنفيذ الخطوة رقم (٧) ، والانتقال مباشرة للخطوة رقم (٨).

٨ - اكتب الحرف (B) وهو الحرف الأول من كلمة Both عندما تبدو الرسالة التالية :
Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: B

سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ - ٤٠)

٩ - نشط الأمر تحريك (Move) اختار أحد جزئي النموذج وحركه قليلاً سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ - ٤١) .

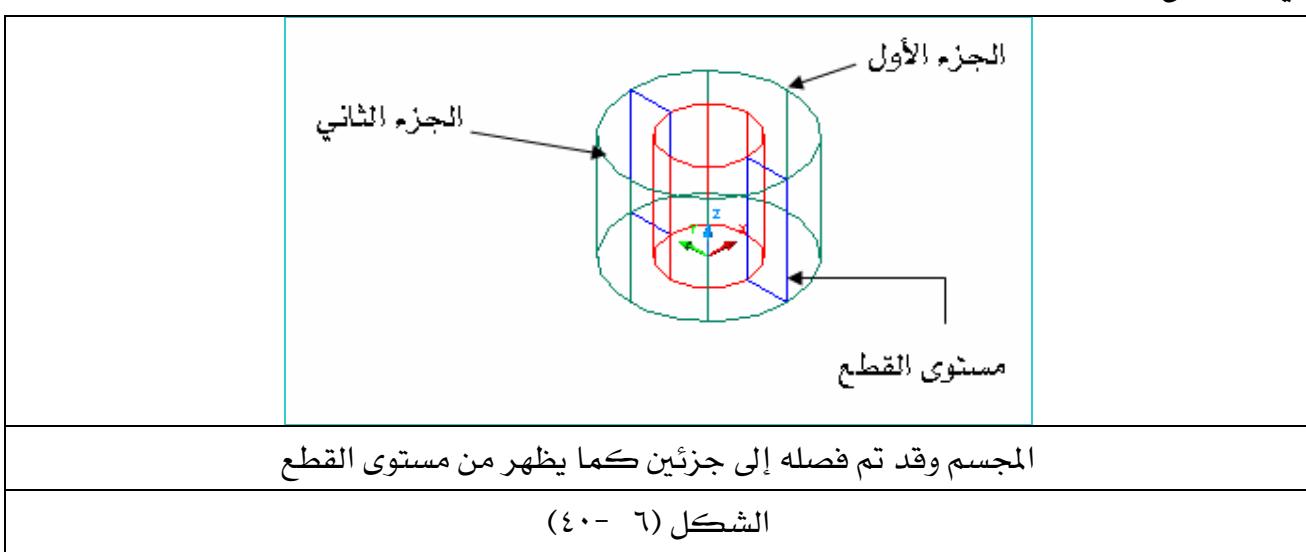


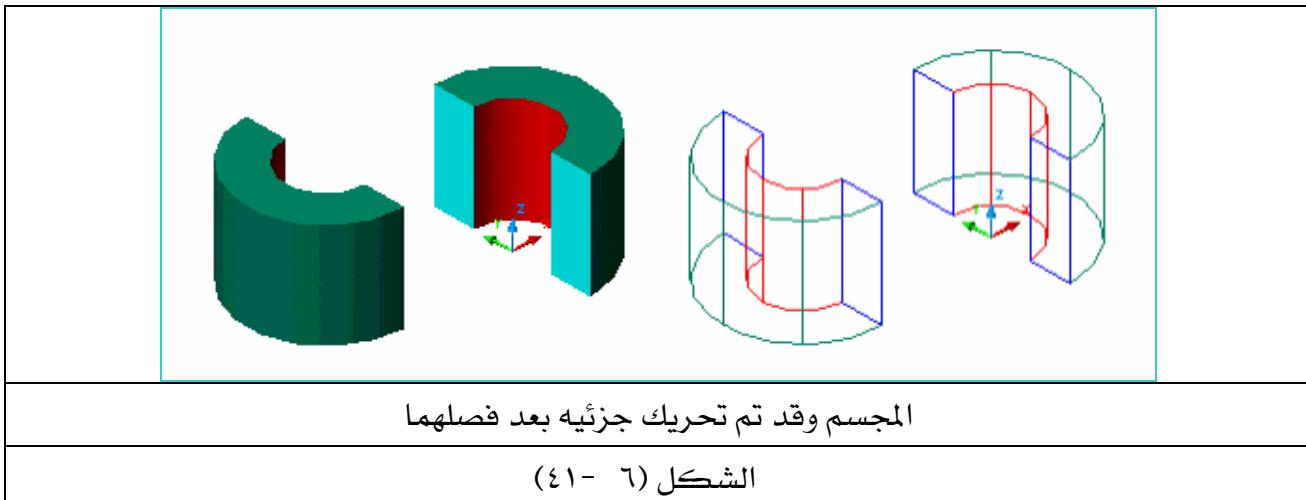

❖ الأمر Section

يتم تنشيط الأمر Section من شريط أدوات الرسم Solids مباشرة ، أو بالذهب إلى قائمة :

Section Solids ← Draw

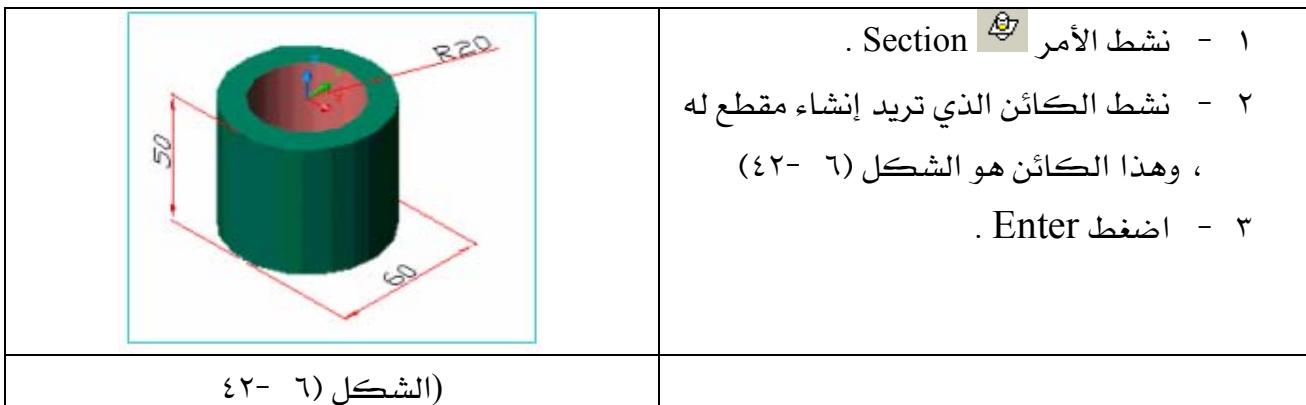

٤ - اختر مستوى القطع وذلك بتحديد ثلات نقاط على المجسم عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify first point on Section plane by[Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points points]:


٥ - حدد النقطة الثانية لمستوى القطع عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify second point on plane:


٦ - حدد النقطة الثالثة لمستوى القطع عندما تبدو الرسالة التالية :

Specify third point on plane:

أنظر للشكل (٦ - ٣٨) لترى نقاط تحديد المستوى .

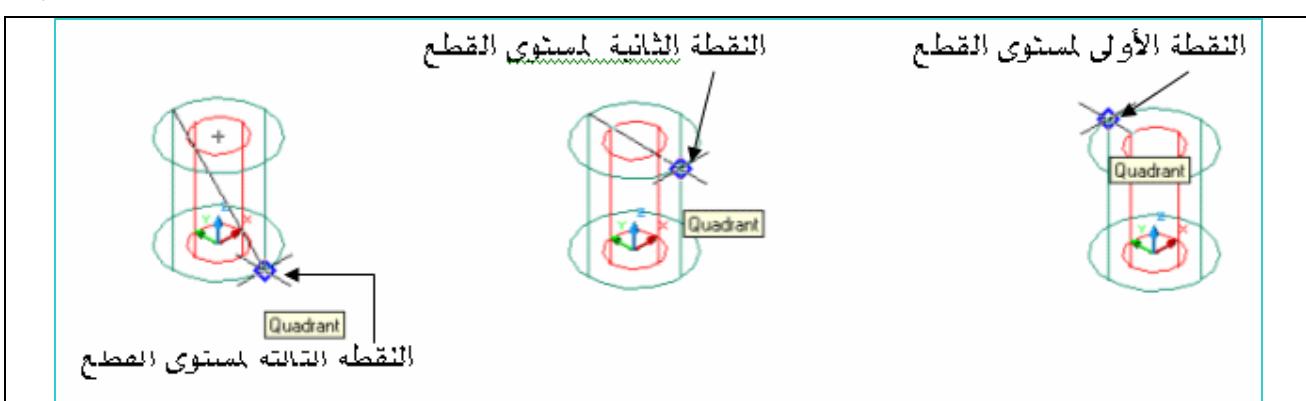


سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦ - ٤٤) عندما تحدد النقطة الثالثة مستوى القطع .

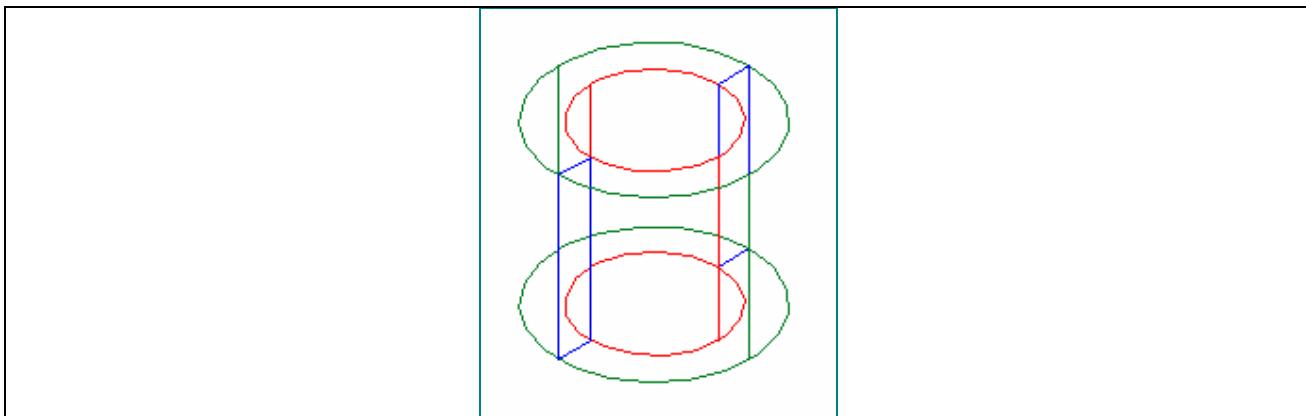


مسقط مستوى القص قبل تحريكه

٧ - حرك مسقط مستوى القطع ليبدو كما في الشكل (٦ - ٤٥).

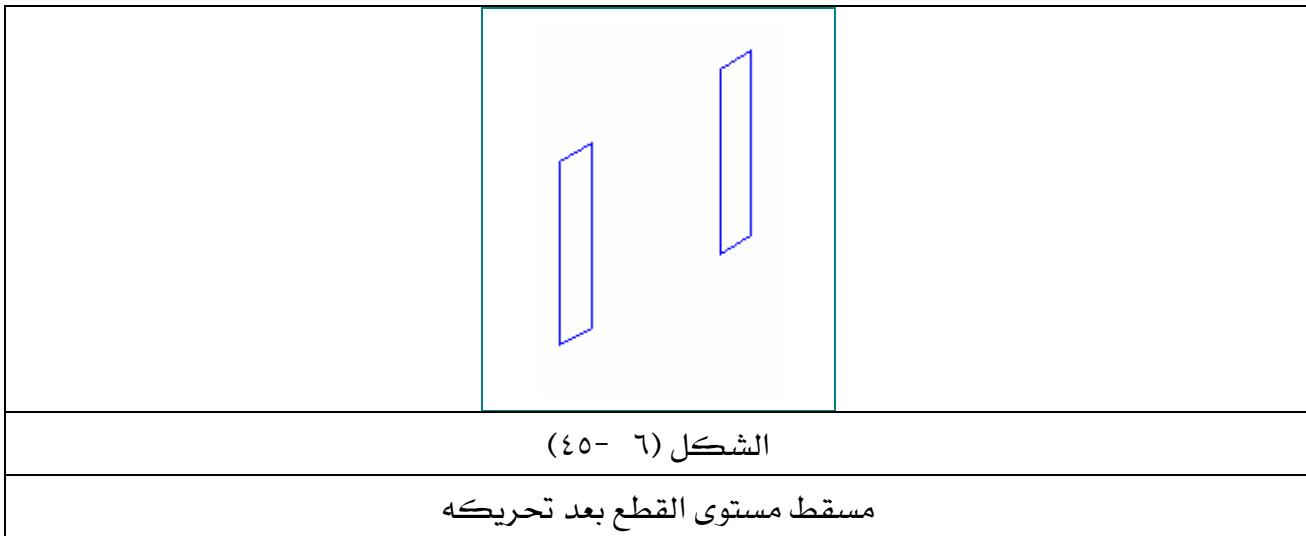



❖ استنتاج المساقط للرسوم ثلاثية البعد View ports

استنتاج المساقط للأشكال المنظورية من العمليات السهلة في AutoCAD ، فبواستطعة كتابة الأمر (Viewports) يمكن إظهار المسقط الرأسي (View Front) ، أو المسقط الأفقي (View Top) أو الجانبي (View said) ... الخ ، أو إظهار المساقط كلها وترتيبها حسب الرغبة ، ويتيح لنا برنامج AutoCAD إجراء التعديل على المسقط النشط مع مشاهدة ما يحدث لبقية المساقط من جراء هذا التغيير أو التعديل .

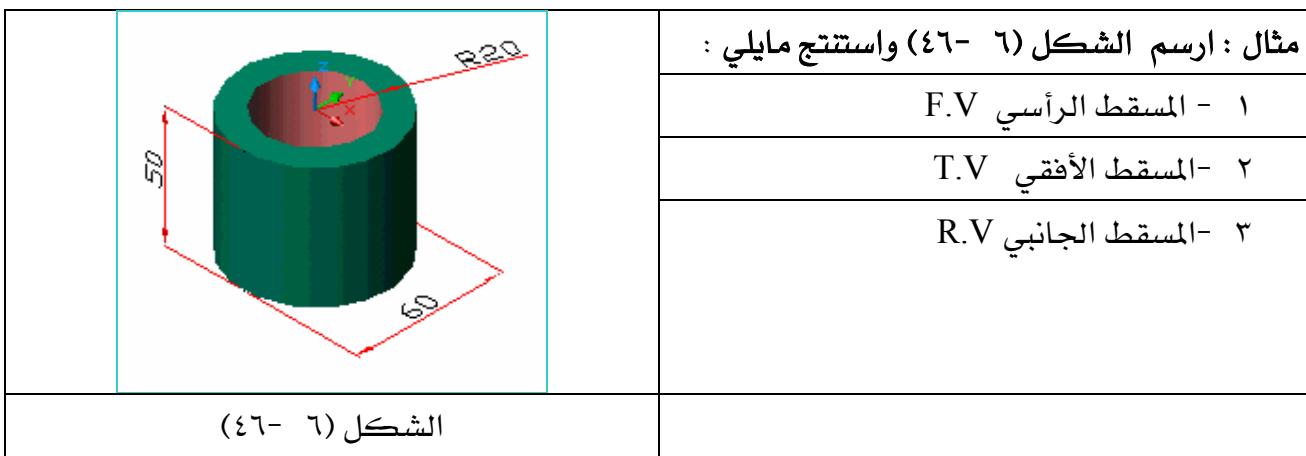

الحل :

- ١ - نشط القائمة View ← اختيار Viewports ← سوف تبدو قائمة منسدلة عندها أخترا
- سوف يبدو لك مربع حوار الشكل (٦ - ٤٧). ← Viewports New

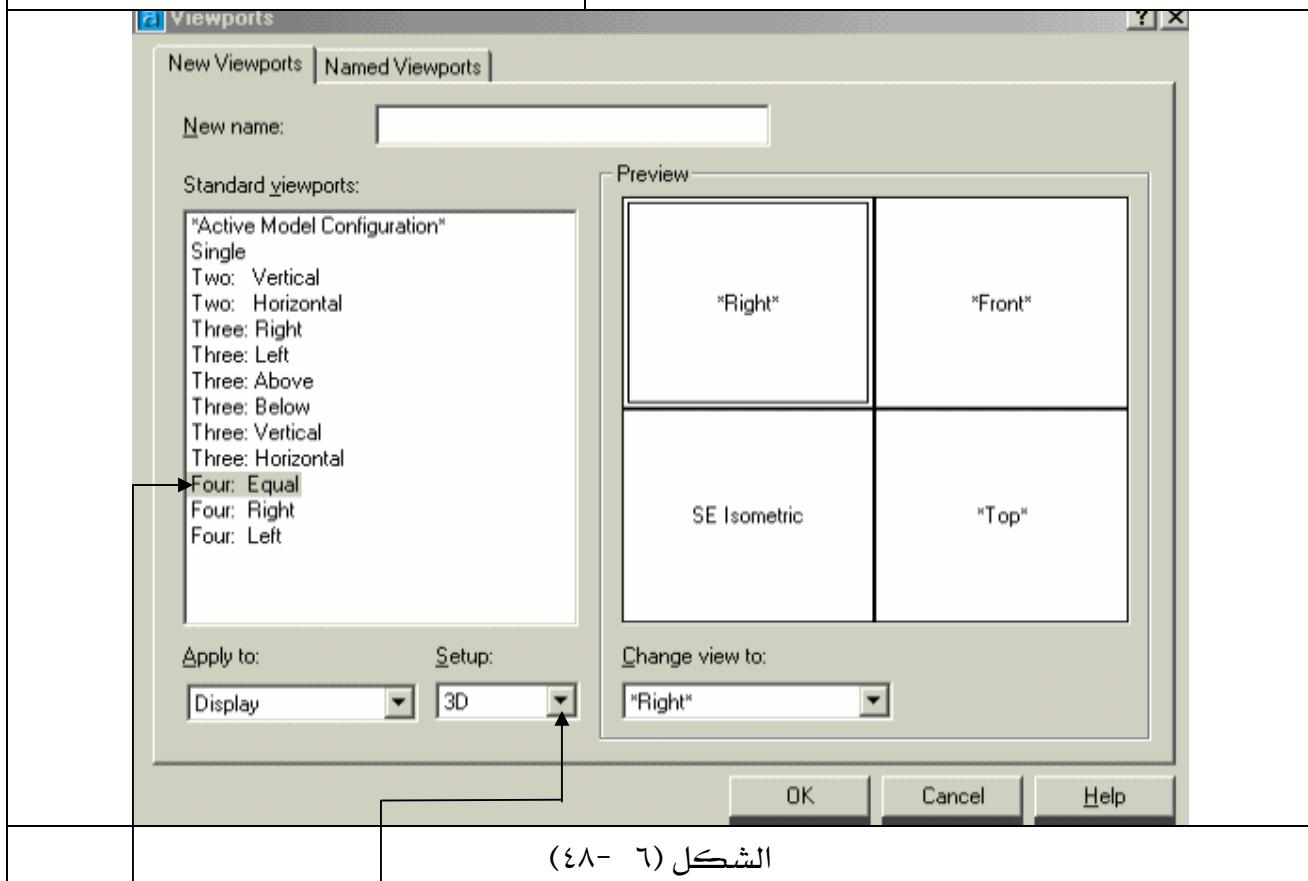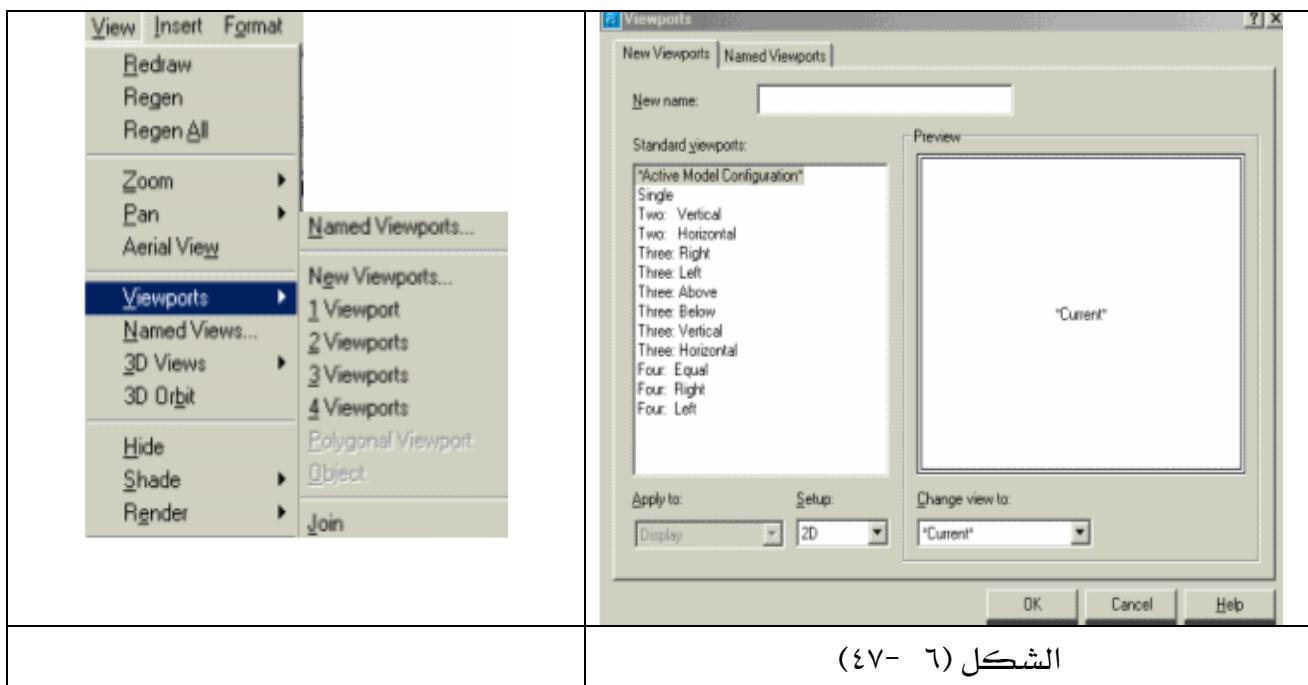


٢ - حول Setup من (D٣ إلى D٢) وذلك بالنقر على الأسهم التالي.

٣ - انقر على Four Equal ، سوف يبدو لك مربع الحوار التالي الشكل (٤٨ - ٤٨).




٤ - انقر على OK أو اضغط Enter سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٤٩-٦).

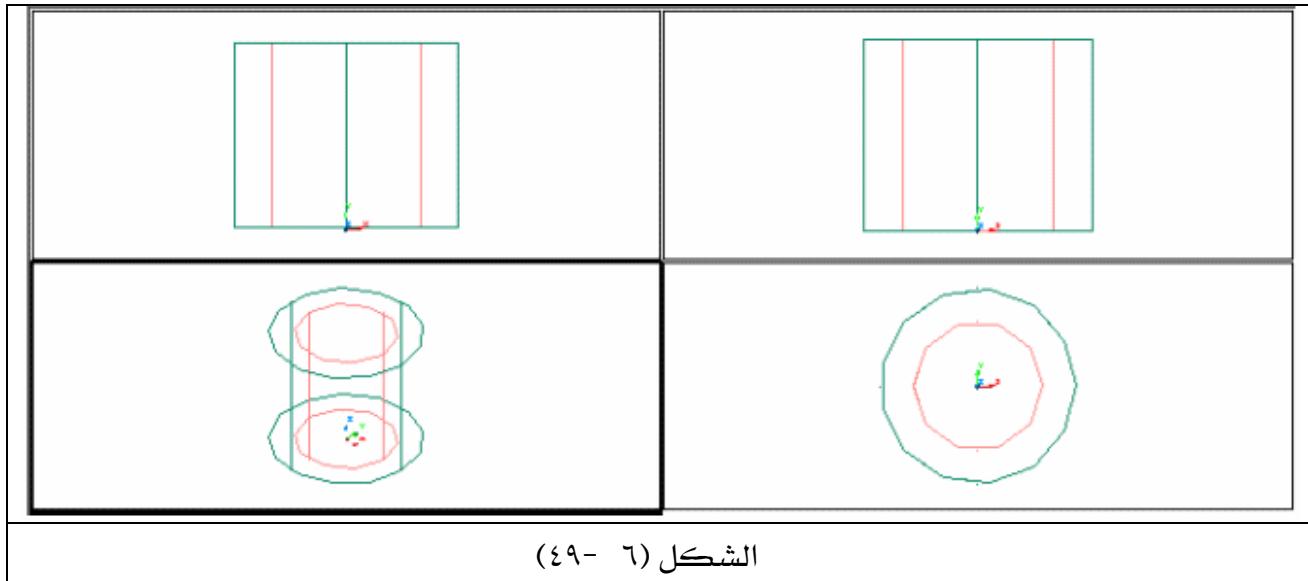

٥ - اضغط على المربع السفلي الأيسر في الشكل (٤٩-٦) لجعله نشطاً.

٦ - انقر على View ← اختر Shade ← Flat Shaded

سوف يتحول المنظور السلكي في المشاهدة السابقة إلى منظور مظلل ، انظر الشكل (٥٠-٦).

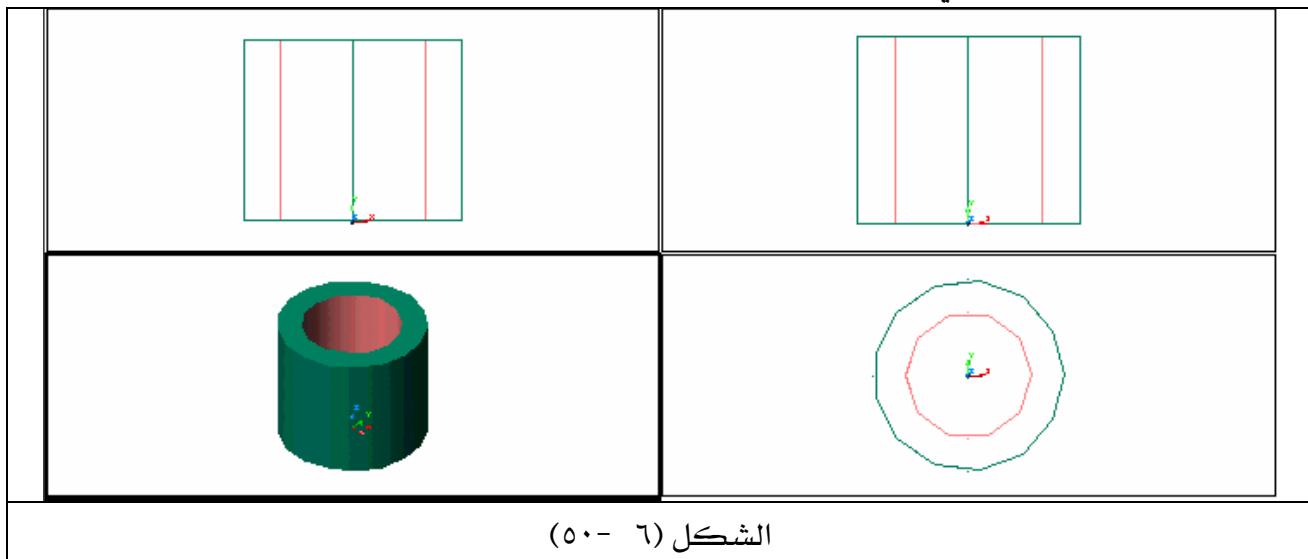

ملحوظة : المسقط المحاط بمربع أسود داكن يعني أن هذا المسقط هو المسقط النشط الذي سيقع عليه أي تعديل أو إضافة .



المشروع الأول

١ - حول شاشة الرسم من D2 إلى D3 كالتالي :


View 3D Views SW Isometric

٢ - حول الرسم إلى الشكل السلكي كالتالي :

View shade 3D Wireframe


Command: _box	3 - نشط الأمر Box من القائمة Solid
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 0,0	✓ أدخل النقطة (٠,٠)
Specify corner or [Cube/Length]: 60,50	✓ أدخل النقطة الثانية (٦٠,٥٠)
Specify height: 10	✓ أدخل الارتفاع (١٠)
سوف يبدو الرسم كما هو مبين في الشكل (١-A)	
الشكل ١-A	


Command: _cylinder	4 - نشط الأمر cylinder من القائمة Solid
Current wire frame density: ISOLINES=4	
✓ ادخل مركز الأسطوانة (١٠,١٠) عندما تبدو الرسالة التالية :	
Specify center point for base of cylinder or[Elliptical] <0,0,0>: 10,10	
specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 5	✓ أدخل نصف قطر الأسطوانة
✓ أدخل الارتفاع (١٥) عندما تبدو الرسالة التالية :	
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 15	
سوف يبدو الرسم كما هو مبين في الشكل (٢ - A -)	

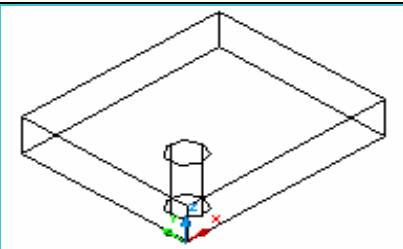

(A- ٢) الشكل (A- 2)


Command: _mirror	5 - نشط الأمر Mirror من القائمة Modify
Select objects: 1 found	✓ اختر الأسطوانة السابقة سوف تبدو منقطة
	✓ اضغط Enter أو الفأرة يمين
Specify first point of mirror line:	✓ حدد النقطة الأولى لخط التمازج
Specify second point of mirror line:	✓ حدد النقطة الثانية لخط التمازج
Delete source objects? [Yes/No] <N>	✓ هل تريد مسح العنصر السابق أم لا ✓ اضغط Enter
	سوف يبدو الرسم كما هو مبين في الشكل (A- ٣)

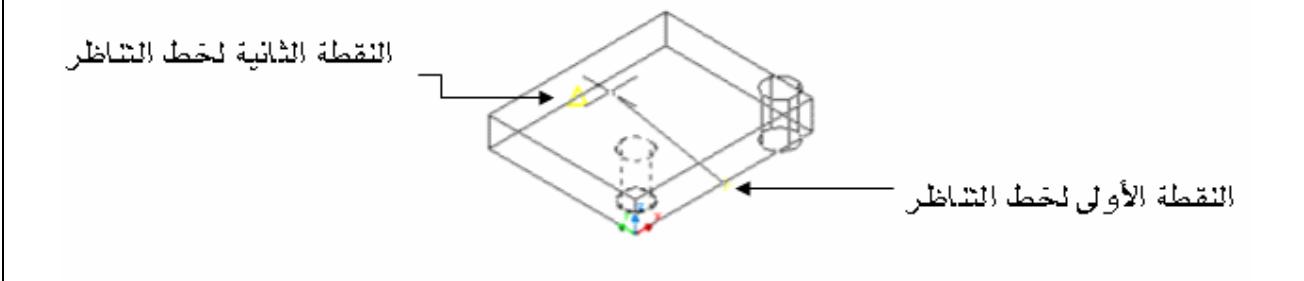

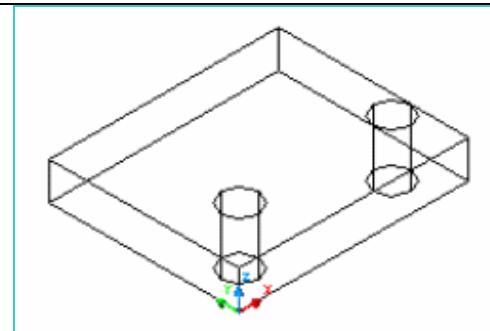

الشكل (٣ - A)

٦- انقل مستوى الرسم UCS إلى سطح المكعب كما هو مبين في الشكل (٤ - A)
 اختر النقاط كما هو مبين في Tools New ucs 3 point
 الشكل (٤ - A) أدناه ، بواسطة Osnap.

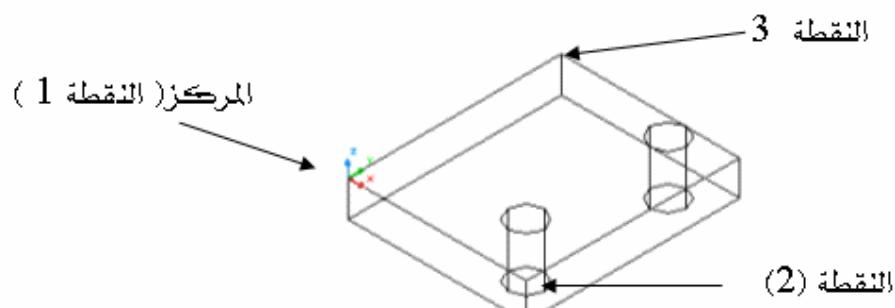

الشكل (٤ - A)

٧ - نشط الأمر

✓ اختر بالفأرة النقطة (١) أو اكتب 0,0 Enter ، انظر الشكل (٥ - A)


Specify corner or [Cube/Length]:
10,60

✓ أدخل الإحداثي التالي : (١٠,٦٠)

Specify height: 50

✓ أدخل الارتفاع (٥٠)


سوف يبدو الرسم كما هو مبين في الشكل (6-A)

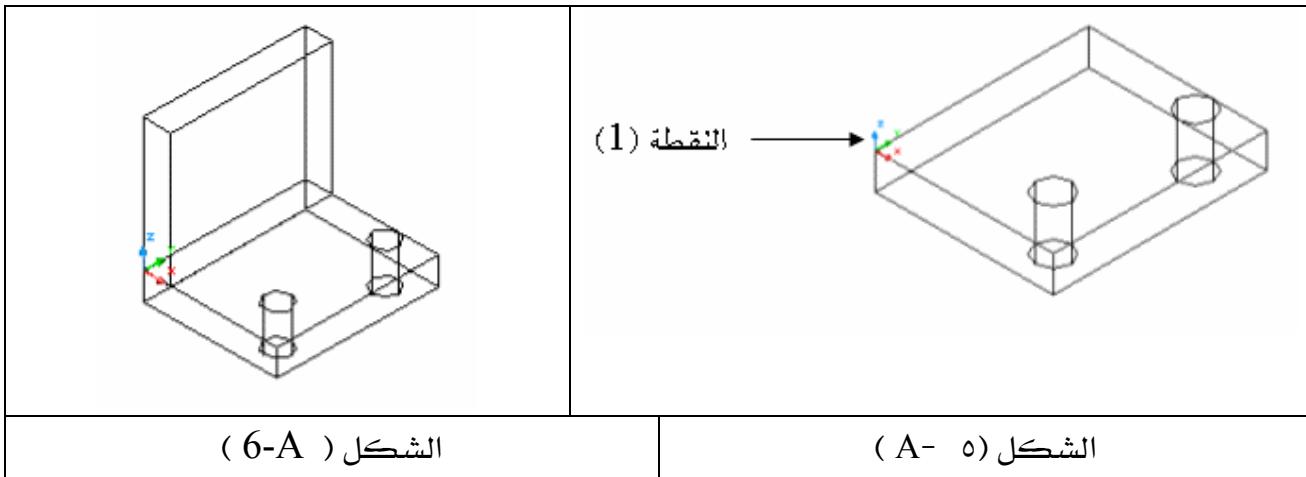

٨ - انقل مستوى الرسم ucs إلى واجهة المكعب الجديد كما يبدو في الشكل (A- 7)

Tools ← New ucs ← point ٣ ← اختر النقاط

كما هو مبين في الشكل أدناه ، بواسطة Osnap

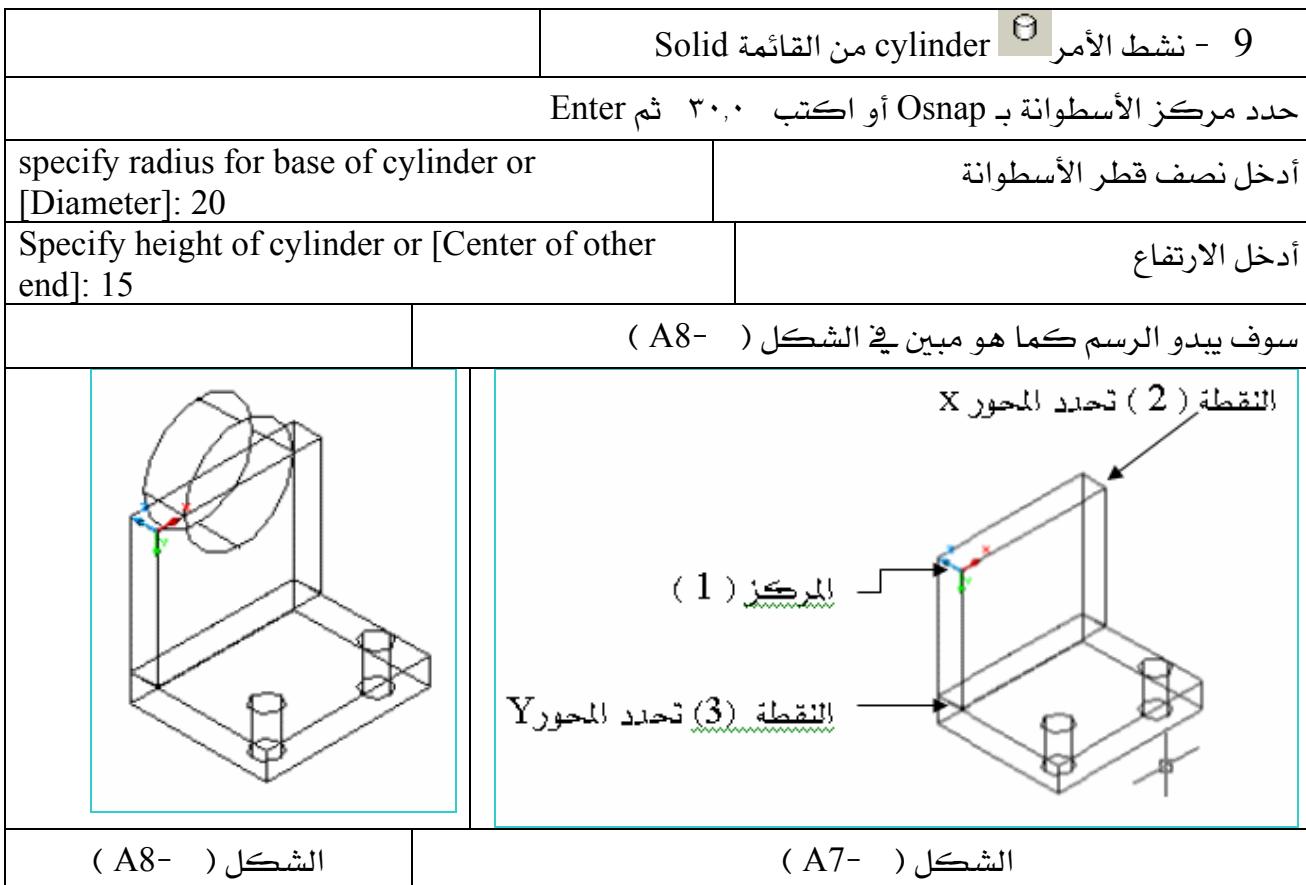



١٠ - ظلل الشكل وأنظر ماذا حدث :

View ←

← shade flat shaded

١١ - حول الرسم إلى الشكل السلكي لكي تتابع عملية الطرح :


D Wireframe ← shade ← View

١٢ - نشط الأمر subtract من قائمة Solids Editing


✓ نشط المكعب (١ و ٢) بالفأرة ثم اضغط الفارة يمين أو Enter

سوف تبدو خطوط المكعبين منقطتين انظر الشكل (٩- A).

✓ نشط جميع الأسطوانات الثلاث سوف تبدو خطوط الأسطوانات منقطة انظر الشكل (10-A)

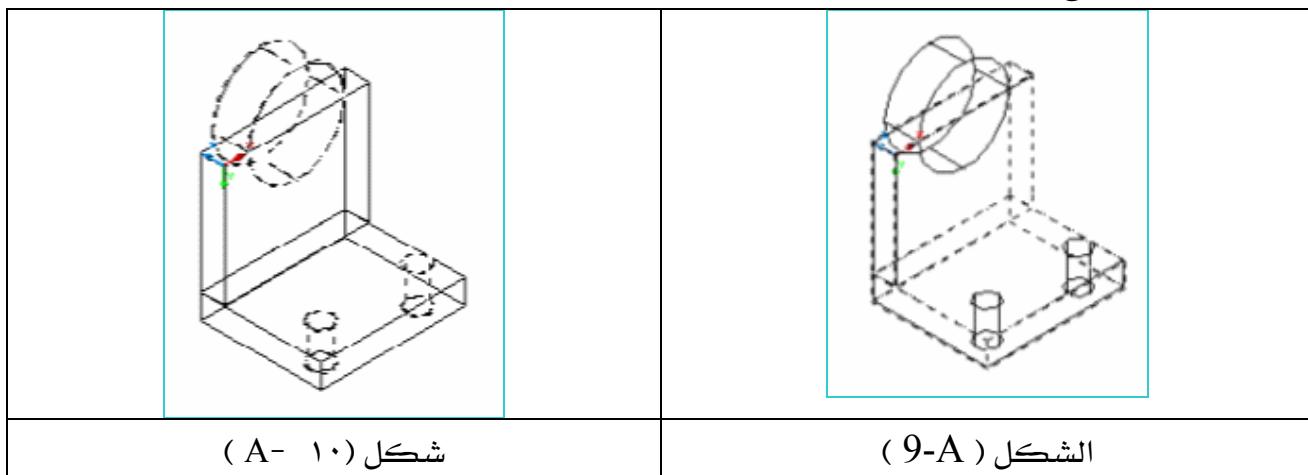


✓ اضغط زر الفأرة يمين أو Enter من لوحة المفاتيح سوف تبدو الرسمة كما بالشكل (١١ - A)

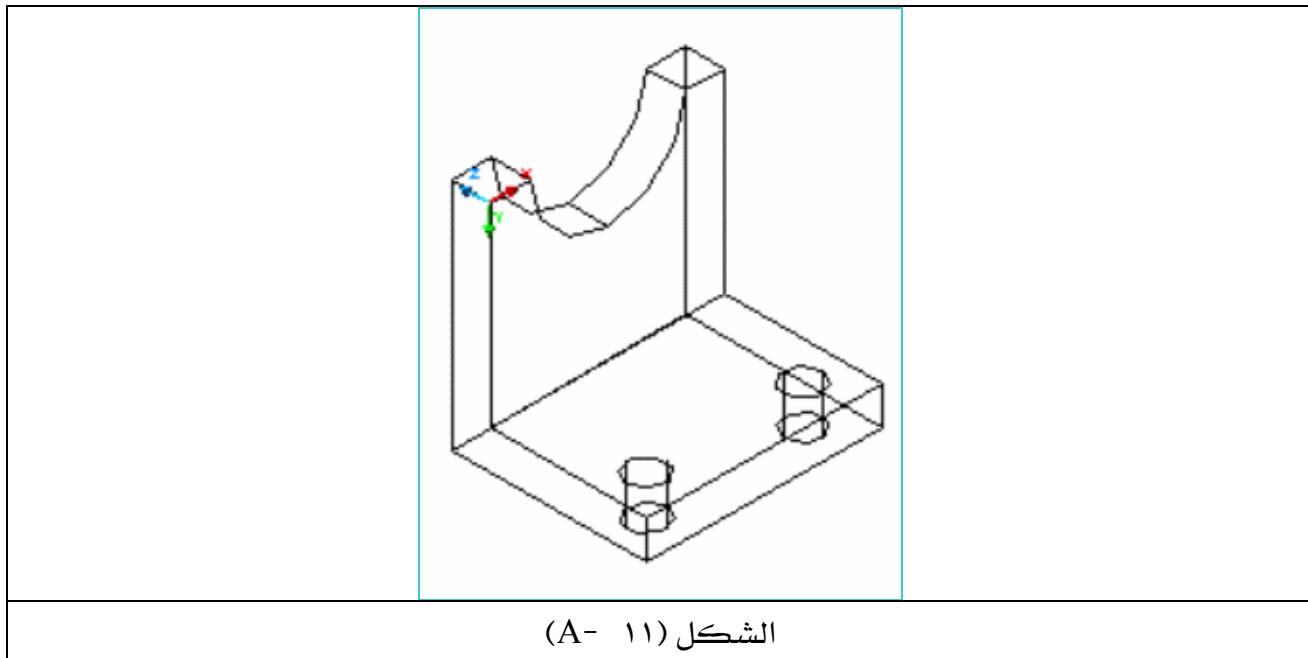



المشروع الثاني

في هذا المشروع سوف نتعرف على التطبيقات العملية لـ أمر البثق Extrude ، وذلك بتحويل المستطيل إلى مكعب ، وأمر الطرح Subtract لطرح المكعب السابق والدائرة Ø ٤٠ ، من كامل النموذج ثم ربط العناصر الناتجة لتتصرف وكأنها عنصر واحد وذلك بواسطة الأمر Union ، بالإضافة إلى ما تعلمناه في المشروع الأول من كيفية تغيير UCS لتعديل مستوى الرسم لنتتمكن من رسم عناصر النموذج ، انظر الشكل (B)

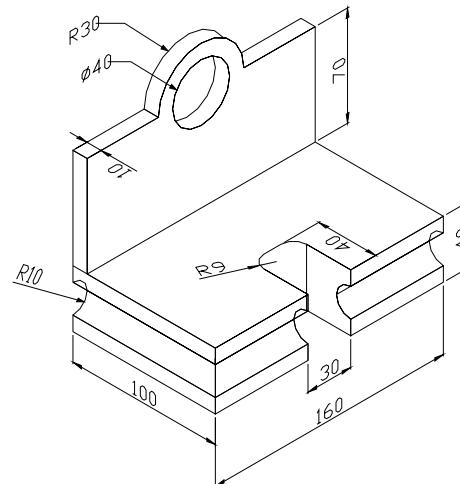

الشكل (B)

١ - حول واجهة الرسم من D٣ إلى D٢ كما تعلمنا في المشروع الأول.

٢ - حول واجهة الرسم إلى الشكل السلكي كما تعلمنا في المشروع الأول.

Command: _box	٣ - أنقر على الأمر BOX سوف تظهر الرسالة التالية :
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: 0,0	✓ ادخل الركن الأول (٠٠٠)
Specify corner or [Cube/Length]: 160,100	✓ ادخل الركن الثاني (١٦٠،١٠٠)
Specify height: 40	✓ ادخل الارتفاع (٤٠)


ملحوظة : بعد أي رقم يكتب من لوحة المفاتيح يجب أن تضغط Enter .



٤ - أنقل الـ UCS إلى سطح المكعب .

Command: _rectang	٥ - انقر على الأمر مستطيل
✓ ادخل الركن الأول (٦٥,٠) للمستطيل أمام الرسالة التالية :	
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 65,0	
Specify other corner point or [Dimensions]: @30,40	✓ ادخل الركن الثاني (@٣٠,٤٠)
	سوف يصبح رسمك كما بالشكل (B-1)

Command: _fillet	٦ - انقر على الأمر Fillet لعمل تقويسه صغيرة للمستطيل
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10	
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: r	✓ اكتب R ثم اضغط Enter
Specify fillet radius <10.0000>: 9	✓ ادخل نصف القطر (٩) ثم Enter
[Select first object or [Polyline/Radius/Trim]	✓ نشط الصلع الأول
Select second object:	✓ نشط الصلع الثاني
	سوف يصبح رسمك كما بالشكل (B-2) .

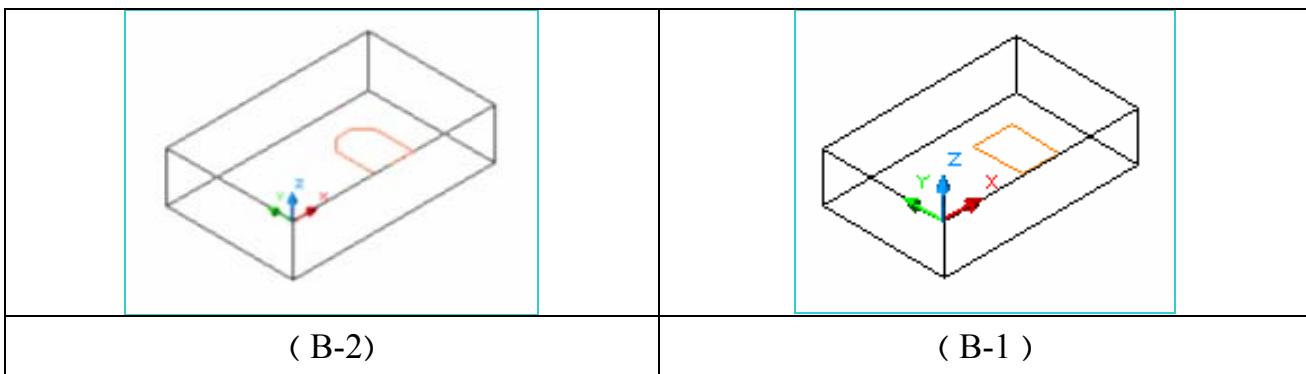




Command: _extrude	7 - انقر على أمر البثق Extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4	
Select objects	✓ نشط المستطيل الذي رسم سابقاً
Specify height of extrusion or [Path]: -40	✓ أدخل ارتفاع البثق (-٤٠)
Specify angle of taper for extrusion <0>:	اضغط Enter ✓
	سوف يصبح رسمك كما بالشكل (B-3)
(B-4)	(B-3)

٨ - أنقل UCS إلى النقطة الموضحة بالشكل (B-4).

Command: _box	9 - انقر على الأمر Box
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>:	اضغط Enter
Specify corner or [Cube/Length]: 10,160	ادخل الإحداثي (١٠،١٦٠)
Specify height: 70	ادخل ارتفاع المكعب (٧٠)
	سوف يبدو رسمك كما في الشكل (B-5)

٩ - أنقل UCS إلى النقطة الموضحة بالشكل (B-6)

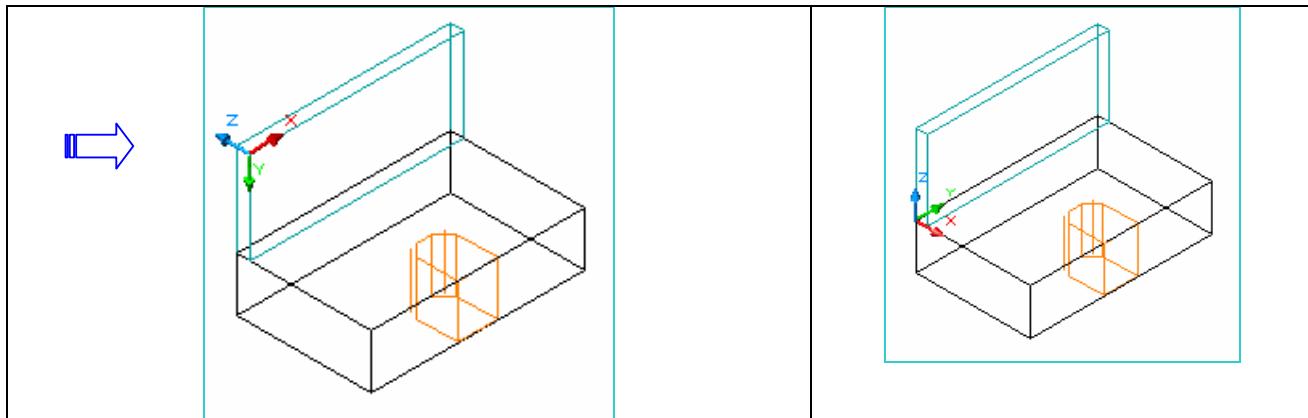



الشكل (B-6)

الشكل (B-5)

١١ - انقر على أمر أسطوانة .


حدد مركز الأسطوانة إما بـ Osnap وذلك بالتقاط منتصف المحور X أو بكتابه الإحداثي التالي:

Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0> : 80,0 ✓


✓ أدخل نصف قطر الأسطوانة
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 30

✓ أدخل ارتفاع الأسطوانة
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 10

سوف يصبح رسمك كما في الشكل (B-7)

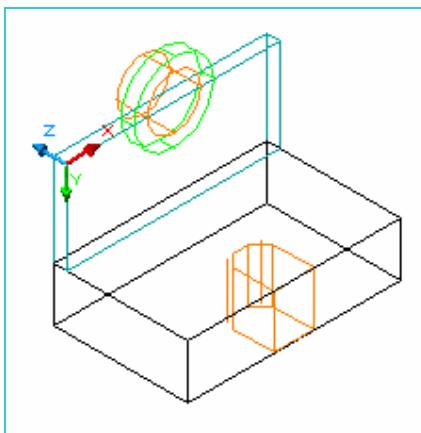

الشكل (B-8)

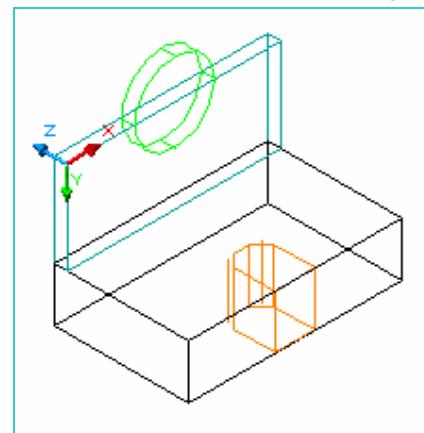

الشكل (B-7)

١٢ - انقر على أمر أسطوانة .

✓ لتحديد مركز الأسطوانة التقط وسط الخط للمحور X أو التقط مركز الأسطوانة السابقة أو
أدخل الإحداثي (٨٠,٠) ثم تابع الإدخالات كما هو موضح أدناه :

Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0> : 80,0

✓ أكتب D ثم اضغط Enter
Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: D

✓ ادخل قطر الأسطوانة (٤٠)
Specify diameter for base of cylinder: 40

✓ ادخل ارتفاع الأسطوانة(٢٣)
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 23

سوف يصبح رسمك كما بالشكل (B-8)

وعند تطليله سوف يصبح كما بالشكل (B-9)

١٣ - انقر على أمر الطرح


✓ نشط الكائنات الظاهرة في الشكل (B-10)
Select objects:



	✓ اضغط Enter أو الفأرة يمين
B-11	✓ نشط الأسطوانة ذات اللون البرتقالي والمستطيل المثبت ذو اللون البرتقالي ، انظر الشكل ()
	✓ اضغط Enter أو الفأرة يمين ، انظر إلى الشكل (B-12)

 الشكل (B-10)	 الشكل (B-9)
--------------------	-------------------

 الشكل (B-12)	 الشكل (B-11)
--------------------	--------------------

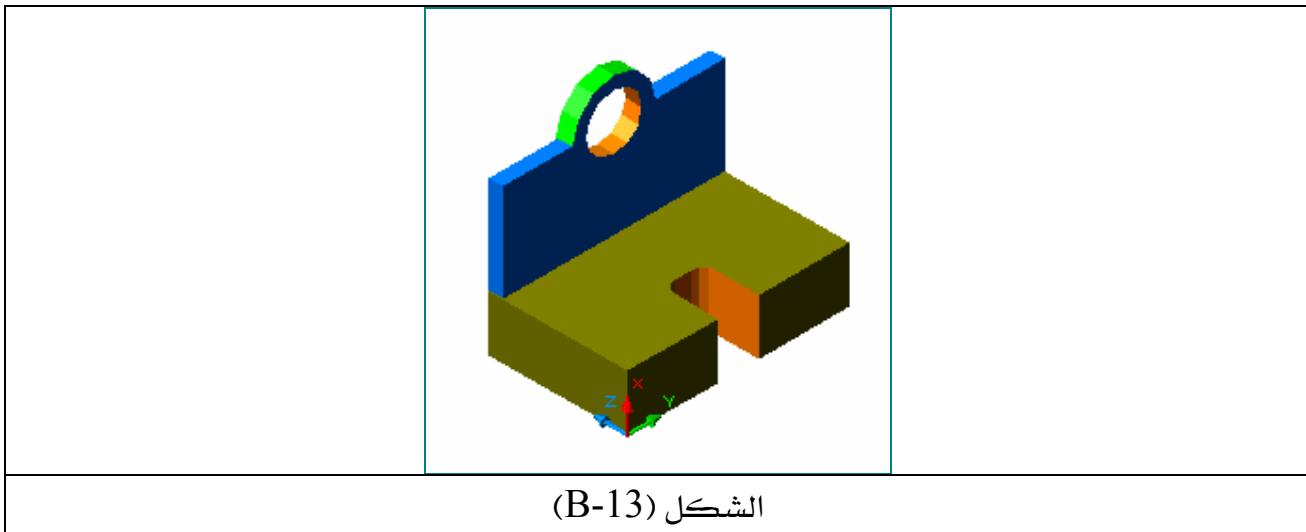

14 - أنقل UCS إلى النقطة الموضحة بالشكل (B-13) بعد أن تقوم بتنظيله .

15 - انقر على أمر أسطوانة cylinder .

✓ حدد مركز الأسطوانة بالتقاط منتصف المحور X ، أو بإدخال النقطة (20,0).

Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:


✓ أدخل نصف قطر الأسطوانة (10) ثم اضغط Enter .

Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 10

✓ أدخل ارتفاع الأسطوانة (100) ثم اضغط Enter .

Specify height of cylinder or [Center of other end]: 100

سوف يبدو الرسم كما في الشكل (B-14) ، بعد ذلك اضغط مفتاح Esc .

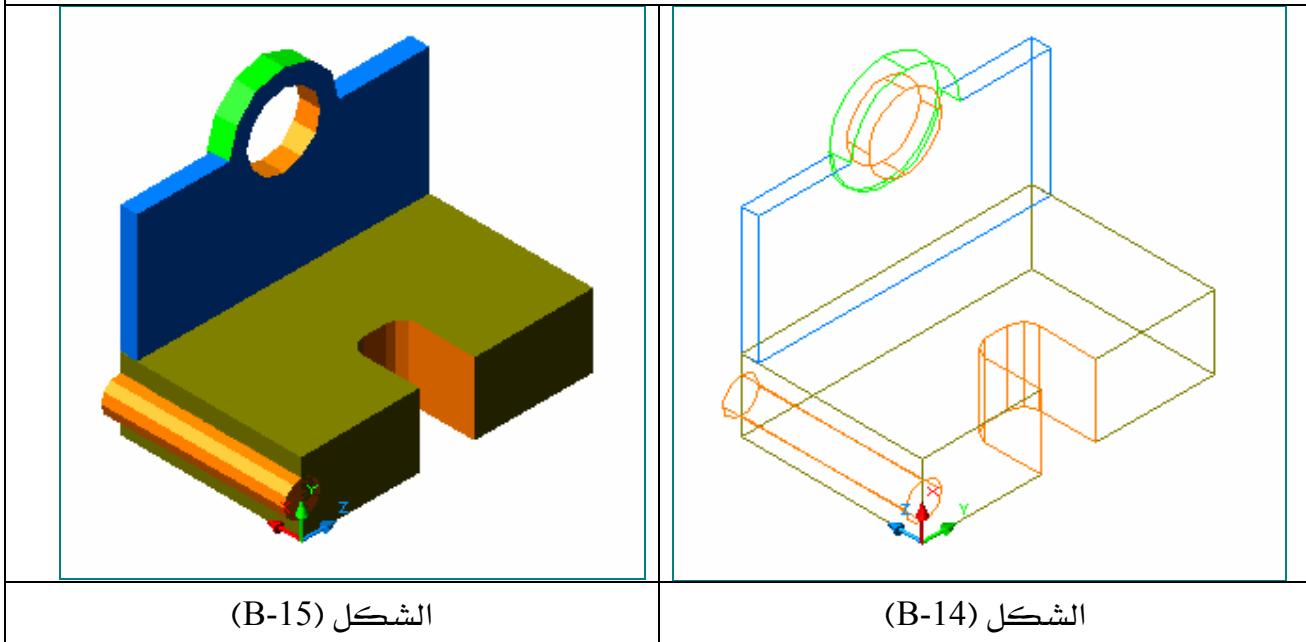



16 - أنقل UCS إلى النقطة الموضحة بالشكل (B-15) بعد أن تقوم بتنظيله.

17 - انقر على أمر أسطوانة .

✓ حدد مركز الأسطوانة بالتقاط منتصف المحور Y ، أو بإدخال النقطة (0,20).

Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:


✓ أدخل نصف قطر الأسطوانة (10) ثم اضغط Enter.

Specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 10

✓ أدخل ارتفاع الأسطوانة (100) ثم اضغط Enter.

Specify height of cylinder or [Center of other end]: 100



سوف يبدو الرسم كما في الشكل (B-16) ، بعد ذلك اضغط مفتاح Esc .

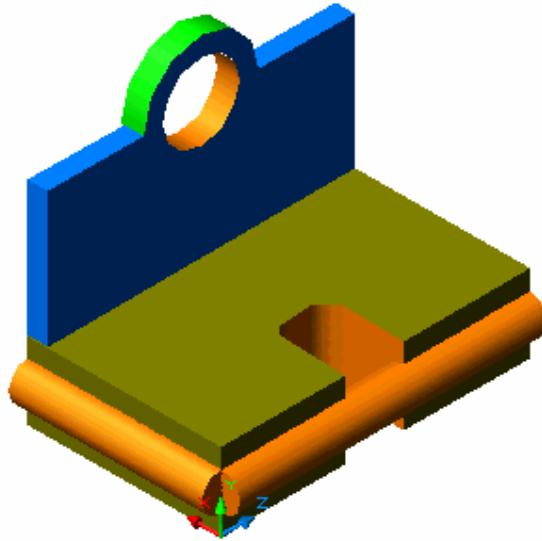

الشكل (B-16)

18 - انقر على أمر الطرح .


Select objects:	✓ نشط الكائنات (النقطة) في الشكل (B-17)
	✓ اضغط Enter أو الفأرة يمين
Select objects:	✓ نشط المكعب كما بالشكل (B-18).
	✓ اضغط Enter أو الفأرة يمين سوف يبدو رسمك كما في الشكل (B-19).

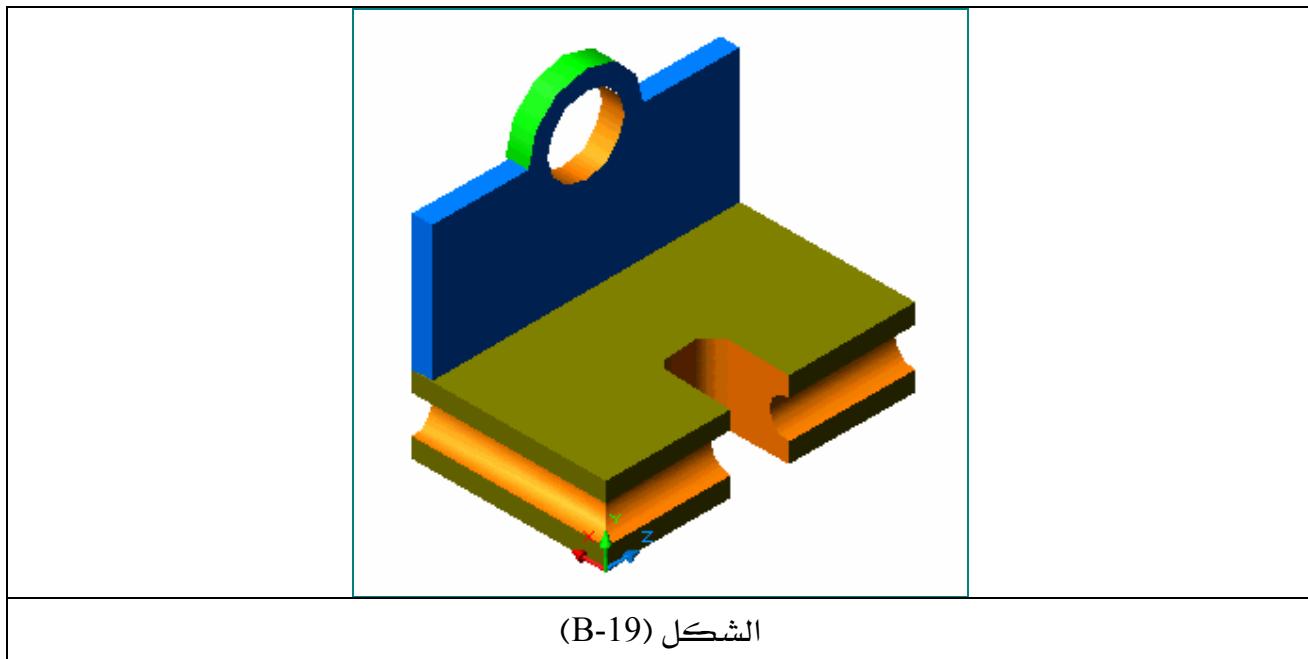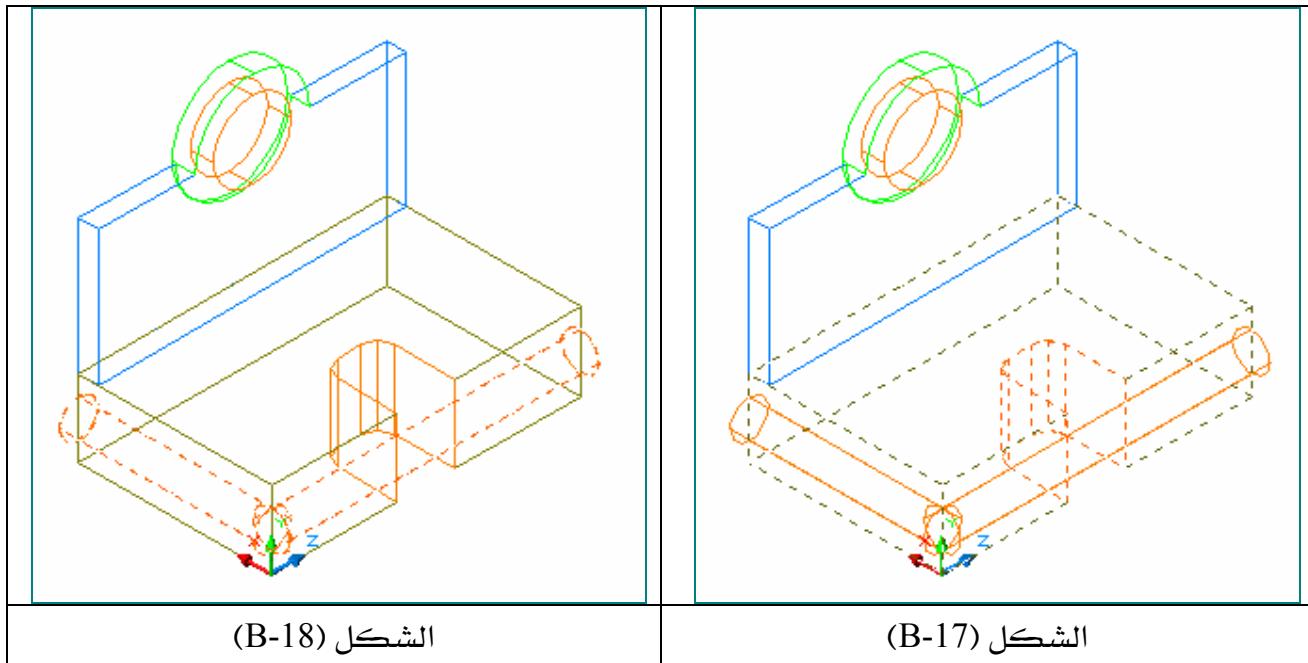



المشروع الثالث

في هذا المشروع سوف نتعلم كيف نحول رسم ثلثي الأبعاد إلى رسم ثلاثي الأبعاد وذلك بالرسم في أحد المساقط ، علماً أن رسم هذا المشروع سوف يكون في المسقط الرأسي (الأمامي) ، وهو المسقط الرئيسي كما هو معروف من قواعد الرسم الهندسي وذلك لأن المسقط الرأسي هو المسقط الوحيد الذي يجب أن يظهر أغلب أجزاء الرسم وعندما يكتمل رسم المسقط الأمامي ، نقوم بربط جميع العناصر لتصرف وكأنها عنصر واحد عن طريق الأمر **join** بعدها نقوم بإيجاد البعد الثالث لهذا المسقط عن طريق أمر البق **extrude** ، وبعد أن يكتمل أجزاء المشروع نقوم بفصله إلى جزأين وذلك بالأمر **slice** ثم نستخرج القطاع من هذا النموذج بواسطة الأمر **section** ، ونجري عليه عمليات التهشير **hatch** عند ذلك تكتمل أجزاء المشروع .

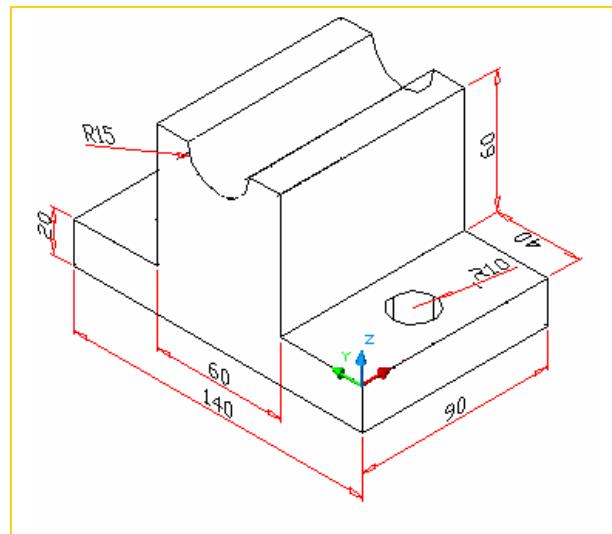


الشكل D ()

١ - حول المسقط الحالي (Top) إلى المسقط الأمامي (Front) وذلك كالتالي :

انقر على View front ————— D Views ٣ ————— View

٢ - نشط الأمر line ، ثم ابدأ الرسم كما هو موضح بالشكل (D-1)

Command: _line Specify first point 0,0,0
Specify next point or [Undo]: @ 140,0
Specify next point or [Undo]: @ 0,20
Specify next point or [Undo]: @ -40,0
Specify next point or [Undo]: @ 0,60
Specify next point or [Undo]: @ -15,0

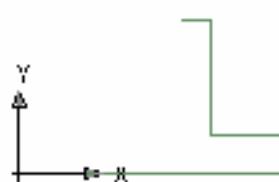

(D-1 (



- ٣ - تم الآن رسم الجهة اليمنى من الرسم انقر على مفتاح الهروب Esc مررتين .
- ٤ - نشط الأمر **line** ، لرسم الجهة اليسرى من الرسم ، ثم ابدأ الرسم كما هو موضح بالشكل (D-2)

Command: _line Specify first point0:0,0 Specify next point or [Undo]: @ 0,20 Specify next point or [Undo]: @ 40,0 Specify next point or [Undo]: @ 0,60 Specify next point or [Undo]: @ 15,0	
	الشكل (D-2)

- ٥ - انقر على مفتاح الهروب Esc مررتين لإنتهاء الأمر **line** .
في الخطوة التالية سوف نرسم القوس الذي يصل بين الشكلين .

	٦ - نشط قائمة Draw ← اختر ← اختر Arc
	٧ - التقط بالفأرة نهاية الخط كما هو موضح بالشكل (D-3) لتحديد بداية القوس .
	٨ - التقط بالفأرة نهاية الخط لتحديد نهاية القوس
	٩ - أدخل نصف قطر القوس ١٥ ثم Enter يجب أن يبدو الرسم كما هو واضح بالشكل (D-4)
	الشكل (D-3)
	الشكل (D-4)

١٠- عند هذه المرحلة لا يمكن تحويل الرسم السابق إلى ثلاثي الأبعاد إلا بعد تحويل عناصر الشكل (D-4) إلى النوع (مجمع خطوط Polyline) لتصبح وكأنها عنصر واحد سواء كانت خطوط أو أقواس ، وإليك الطريقة :



نشط القائمة **Modify** ← اختر **Polyline** ← اختر **Object** ← سوف تظهر الرسالة التالية:

Command: _pedit Select Polyline or [Multiple]:

نشط بالفأرة أحد أضلاع الشكل (D-4) سوف يصبح الخط منقط وتظهر الرسالة التالية :

Do you want to turn it into one?

<Y>

عندما تظهر الرسالة السابقة اضغط **Enter** لكي تواافق على تحويل جميع العناصر وكأنها عنصر واحد ، بعدها سوف تظهر الرسالة التالية :

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype

قم باختيار الحرف الأول من الكلمة **Join** في الرسالة أعلاه ، ثم اضغط **Enter**

ثم قم بتنشيط الشكل (D-4) ليصبح منقطاً عندما تظهر الرسالة التالية

اضغط بعدها على **Enter** مرتين ليكتمل توحيد العناصر

ملحوظة : في الخطوة السابقة أي خطوة توحيد العناصر لا تشعر بتغير في الرسم ولكنك إذا أردت أن تمسح مثلاً القوس فقط فإن جميع عناصر الشكل سوف تمسح وهكذا أي تغيير آخر .

11 - انقر على أمر **البثق**

12 - سوف يتحول مؤشر الفأرة إلى مربع انتقاء نشط أحد أضلاع الشكل سوف تصبح جميع عناصر الشكل منقطة (نشطة) .**Enter** بعدها اضغط

13 - أدخل ارتفاع البثق

14 - أدخل زاوية ميل البثق

15 - حول الرسم من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد بحيث يظهر في الوضع . SE Isometric يجب أن يبدو الرسم كما بالشكل (D-5))


16 - حول الرسم إلى الشكل السلكي .

17 - أنقل **ucs** إلى الموضع الموضح بالشكل (D-6)

18 - انقر أمر رسم **أسطوانة**

19 - ادخل مركز الأسطوانة ٤٥,٢٠

20 - ادخل نصف قطر الأسطوانة ١٠

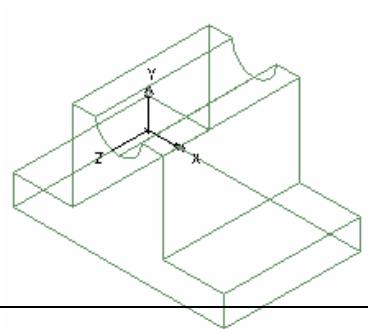



	21 - أدخل ارتفاع الأسطوانة ٢٠ أو أكثر
الشكل (D-5)	سوف يبدو الرسم كما بالشكل (D-7)
الشكل (D-6)	الشكل (D-7)

Command: _mirror

22 - انقر على أمر التناظر Mirror ثم تابع الإدخالات
لتالية :

Select objects: 1 found

نشط الأسطوانة سوف تبدو منقطة وتظهر الرسالة التالية

Select objects:

اضغط Enter أمام الرسالة التالية


اختر بالفأرة نقطتي خط التناظر كما هو واضح بالشكل (D-8) عند ظهور الرسالة التالية :

Specify first point of mirror line: Specify second point of mirror line


Delete source objects? [Yes/No] <N>

اضغط Enter أمام الرسالة التالية:

سوف يبدو رسمك كما هو واضح بالشكل (D-9)

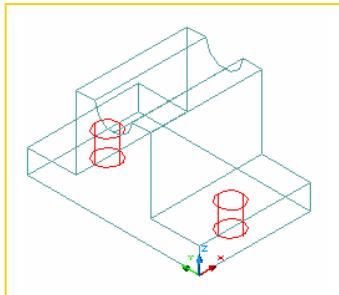


الشكل (D-9)

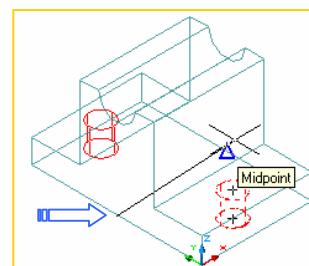


الشكل (D-8)

23 - نشط أمر قطاع section ، ثم تابع ادخالات الرسائل التالية :

:Select objects	نشط النموذج كاملا بالإضافة إلى الاسطوانتين ثم اضغط
Specify first point on plane:	حدد بالفأرة النقطة الأولى لمستوى القطاع ، الشكل(D-10)
Specify second point on plane:	حدد بالفأرة النقطة الثانية لمستوى القطاع ، الشكل(D-10)
Specify third point on plane:	حدد بالفأرة النقطة الثالثة لمستوى القطاع ، الشكل(D-11)



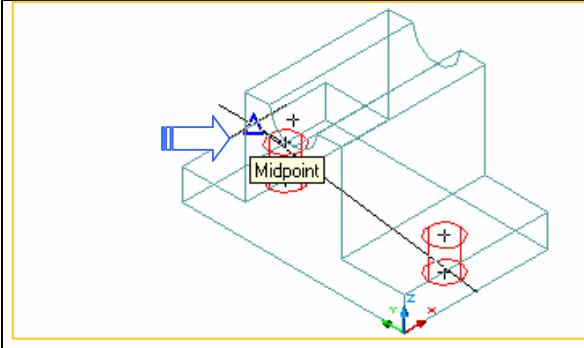


الشكل(D-11)

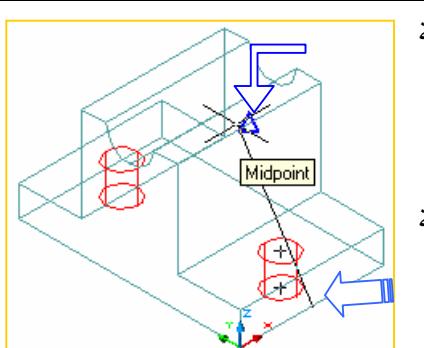

الشكل(D-10)


- 24 - سوف ييدو القطاع باللون الأزرق كما هو واضح بالشكل (D-12)
- 25 - حرك (انقل) القطاع الملون باللون الأزرق بواسطة الأمر  كما بالشكل (D-13)
- 26 - دور القطاع بزاوية (٤٥ درجة) بواسطة الأمر  كما بالشكل (D-14).

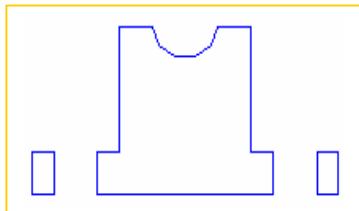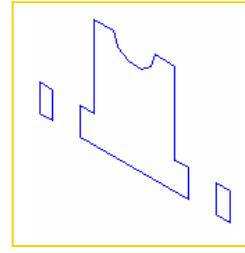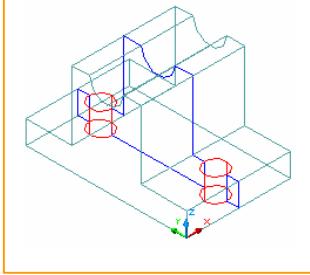 <p>الشكل(D-14)</p>	 <p>الشكل(D-13)</p>	 <p>الشكل(D-12)</p>
--	--	--



27 - أنقل UCS إلى الوضع الذي يظهر بالشكل (D-15)


28 - قم بعملية التهشير Hatch للشكل (D-14) ، ارجع إلى طريقة التهشير في الوحدة الثالثة

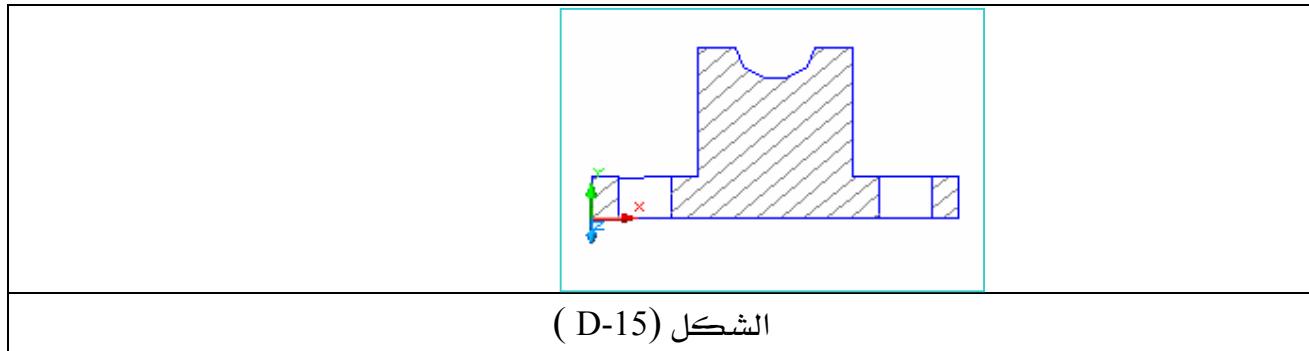


29 - انقر على أمر فصل النموذج Slice ، ثم تابع إدخالات الرسائل التالية :

Select objects:	نشط الشكل (D-9) بحيث يصبح منقط ثم اضغط Enter
	حدد بالفأرة مستوى القطع عندما تبدو الرسالة أدناه (مستعيناً بالشكل (D-10) و(D-11)).
Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>:	في الرسالة التالية أدخل الحرف B ثم Enter للاحتفاظ بجزئي الجسم المقطع ، انظر الشكل (D-12)
Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: b	

30 - حرك أحد الجزأين بعيداً عن الآخر ، عندها يجب أن يبدو رسمك كما بالشكل (D-16).

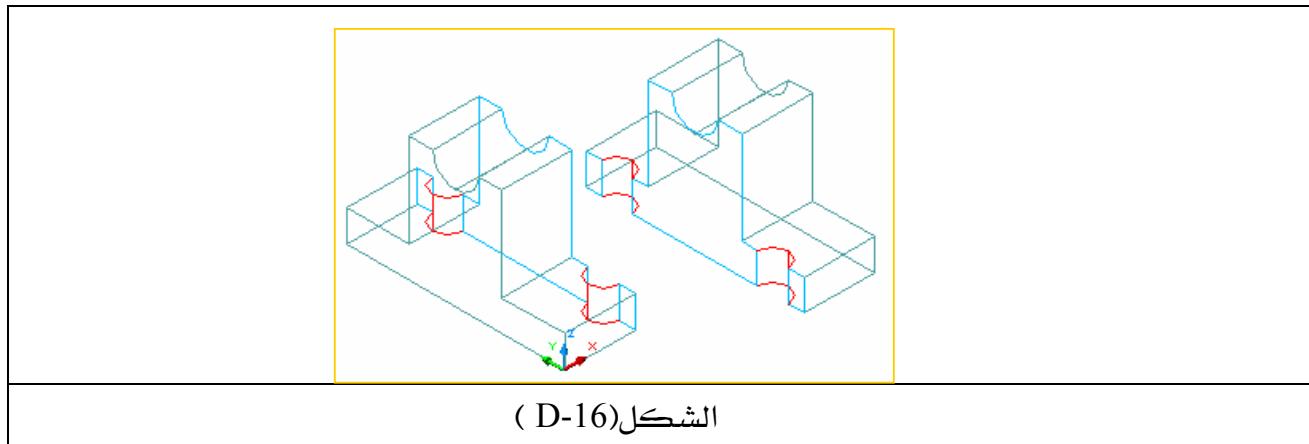

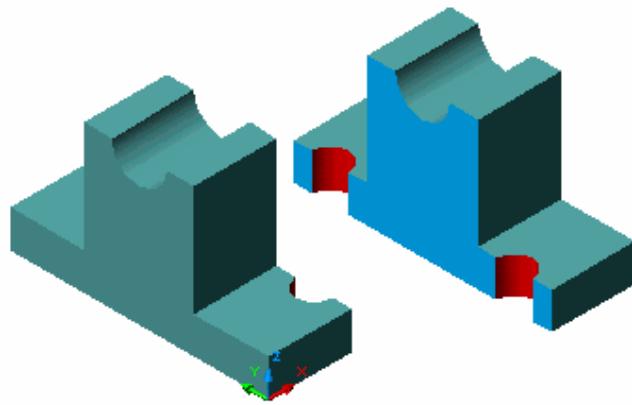

المشروع في صورته النهائية بعد إضفاء الألوان (الصبغة) عليه



تطبيقات شاملة

التطبيق الأول:

١ - ارسم المنظور الشكل (١) .

٢ - أضف الأبعاد إليه.

٣ - أضف الظل للنموذج كما يبدو في الشكل .

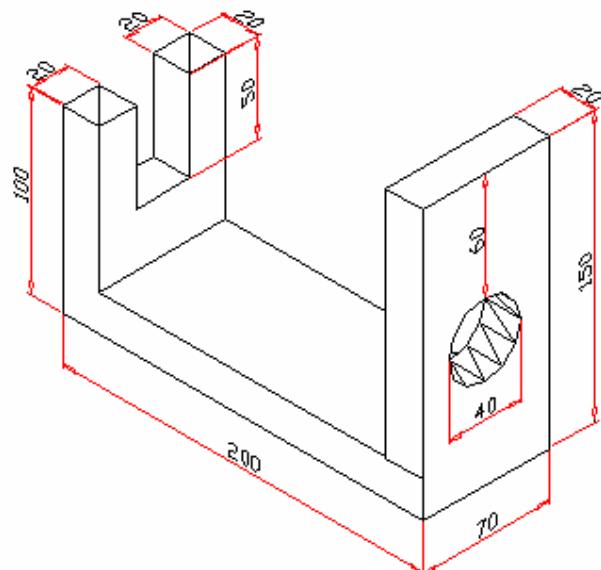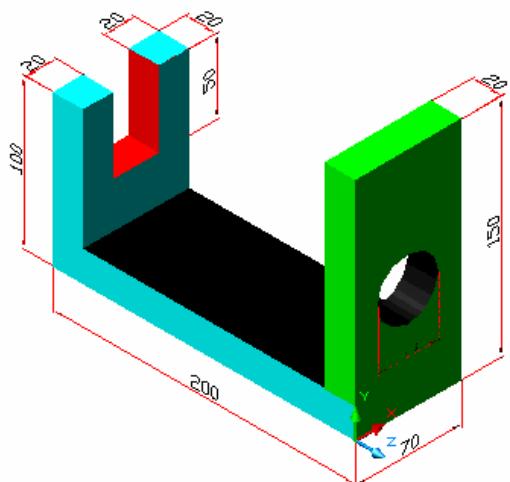


الشكل (١)




التطبيق الثاني :

- ١ . ارسم المجسم شكل (٢) .
- ٢ . أضف الأبعاد على المنظور .
- ٣ . أضف النص (Chamfer) بواسطة الأمر Text .
- ٤ . أضف النص (Through hole) بواسطة الأمر Quick leader .

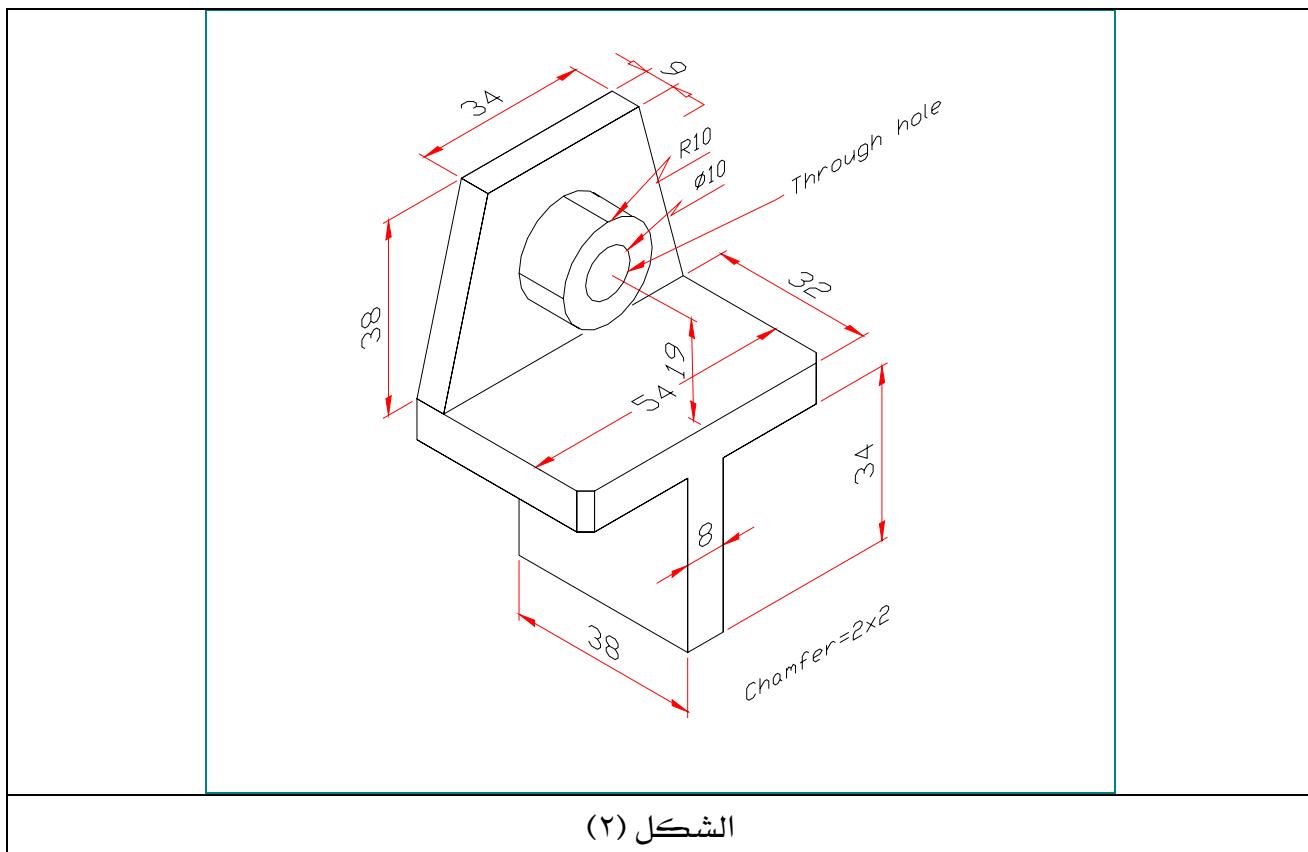




التطبيق الثالث :

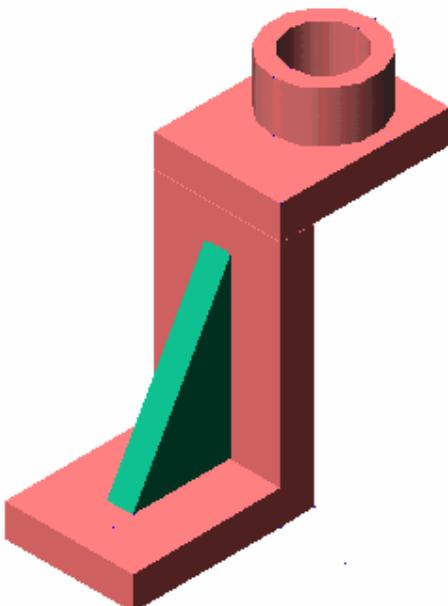


- ١ - ارسم المنظور شكل (٣).
- ٢ - اجعل الثقب نافذا للمكعب وللإسطوانة .
- ٣ - أضف الأبعاد للرسم.
- ٤ - استخرج المساقط التالية :


Top View -
left View -
Front View -

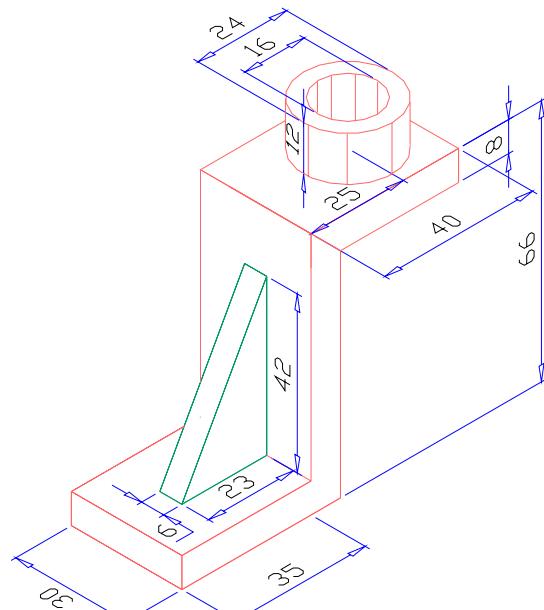

الشكل (٣)

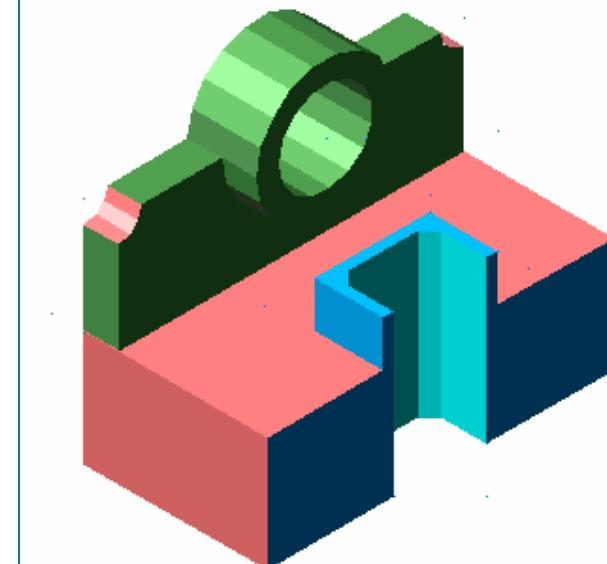**التطبيق الرابع:**



- ١ - ارسم المجسم شكل (٤) علماً أن قيمة (Chamfer = 10).
- ٢ - أضف الأبعاد على المجسم.
- ٣ - ظلل المجسم كما يلي في الشكل.


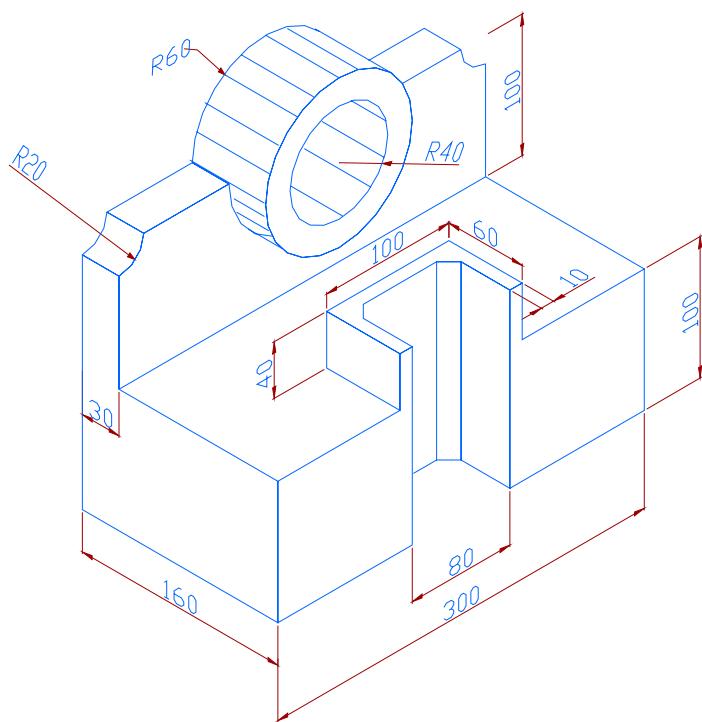
**الشكل (٤)**




التطبيق الخامس:

- ١ - ارسم الشكل (٥) في الوضع SW Isometric
- ٢ - انسخ الشكل (٥) ثم حوله إلى الوضع SE Isometric
- ٣ - أضف الأبعاد للمجسم .

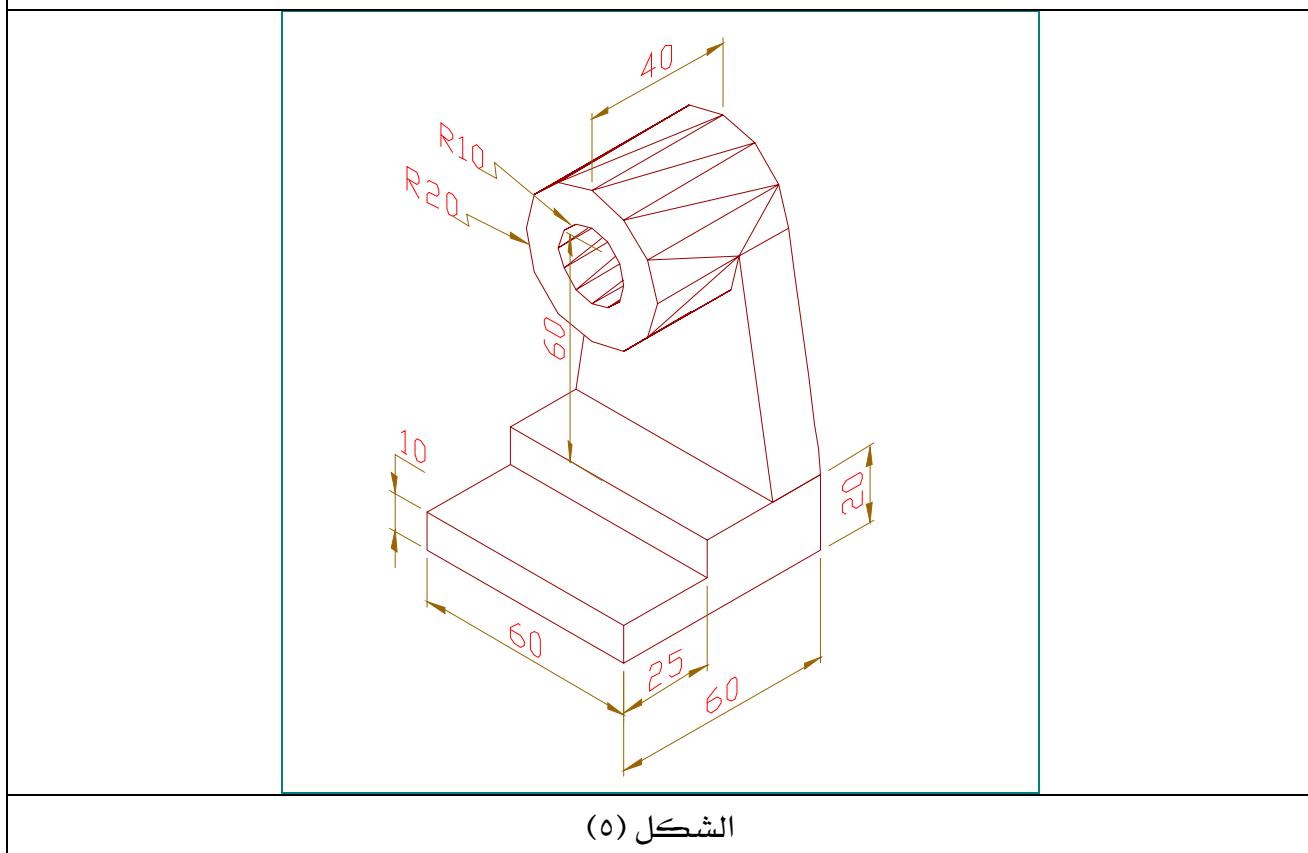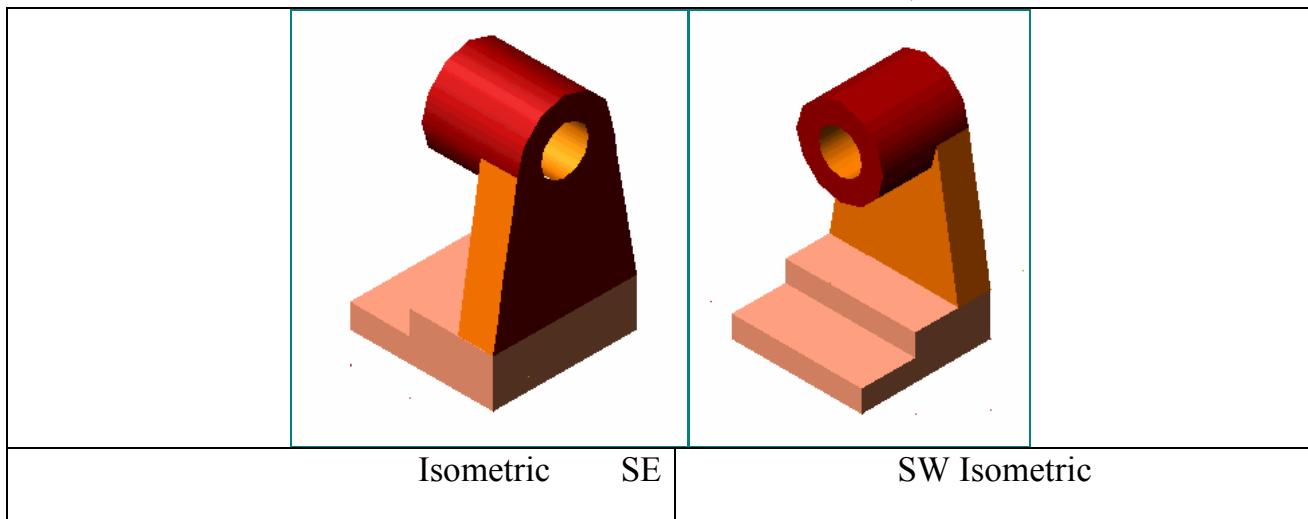

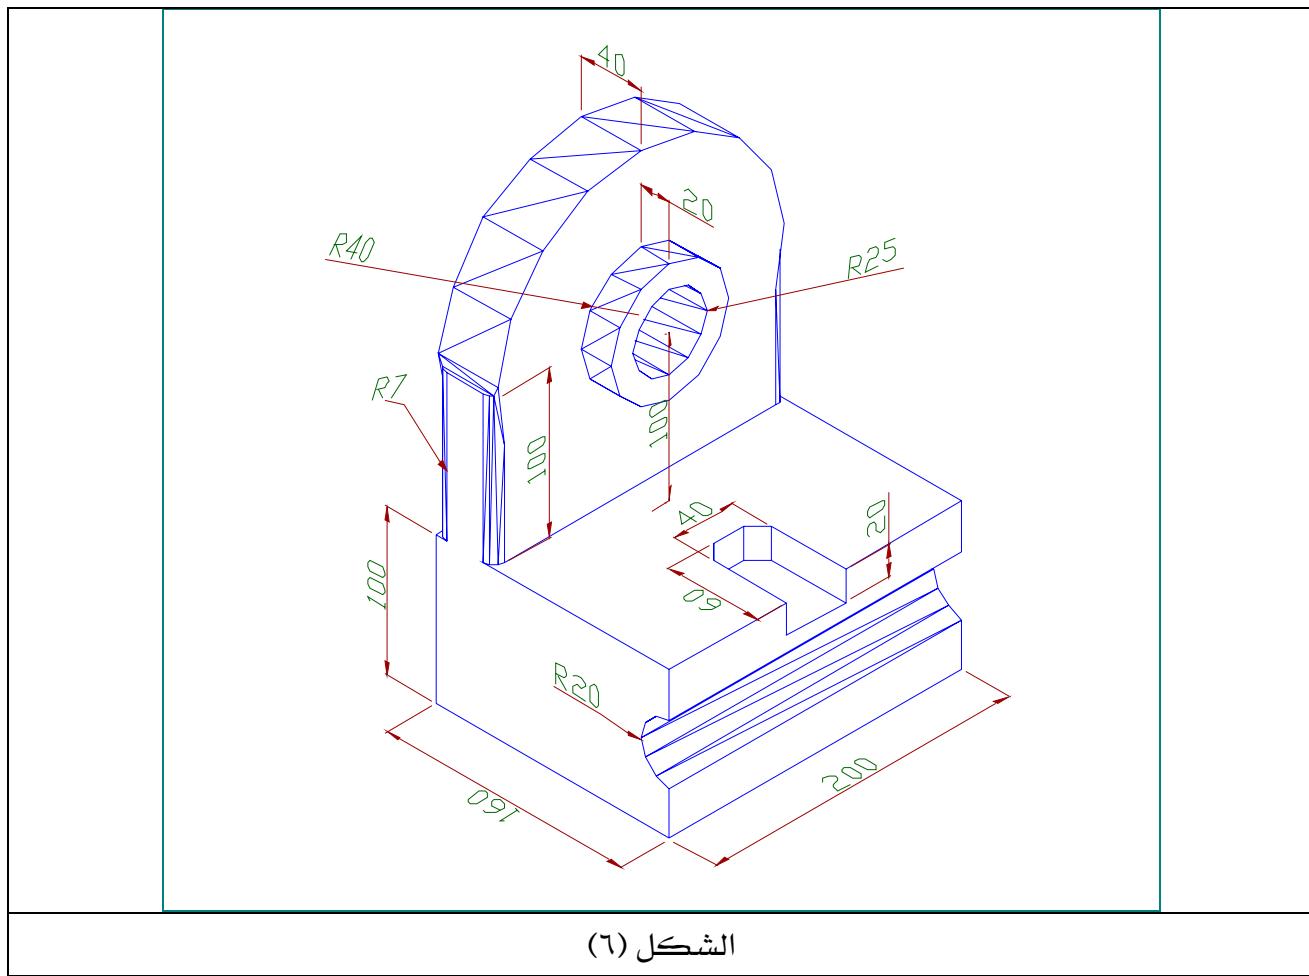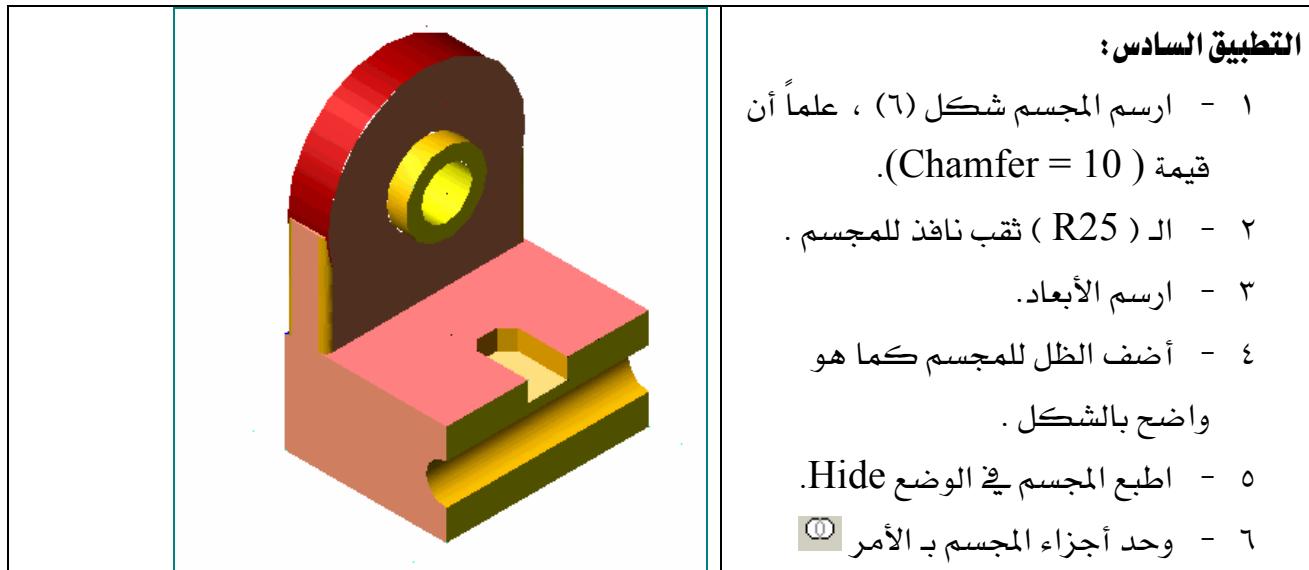


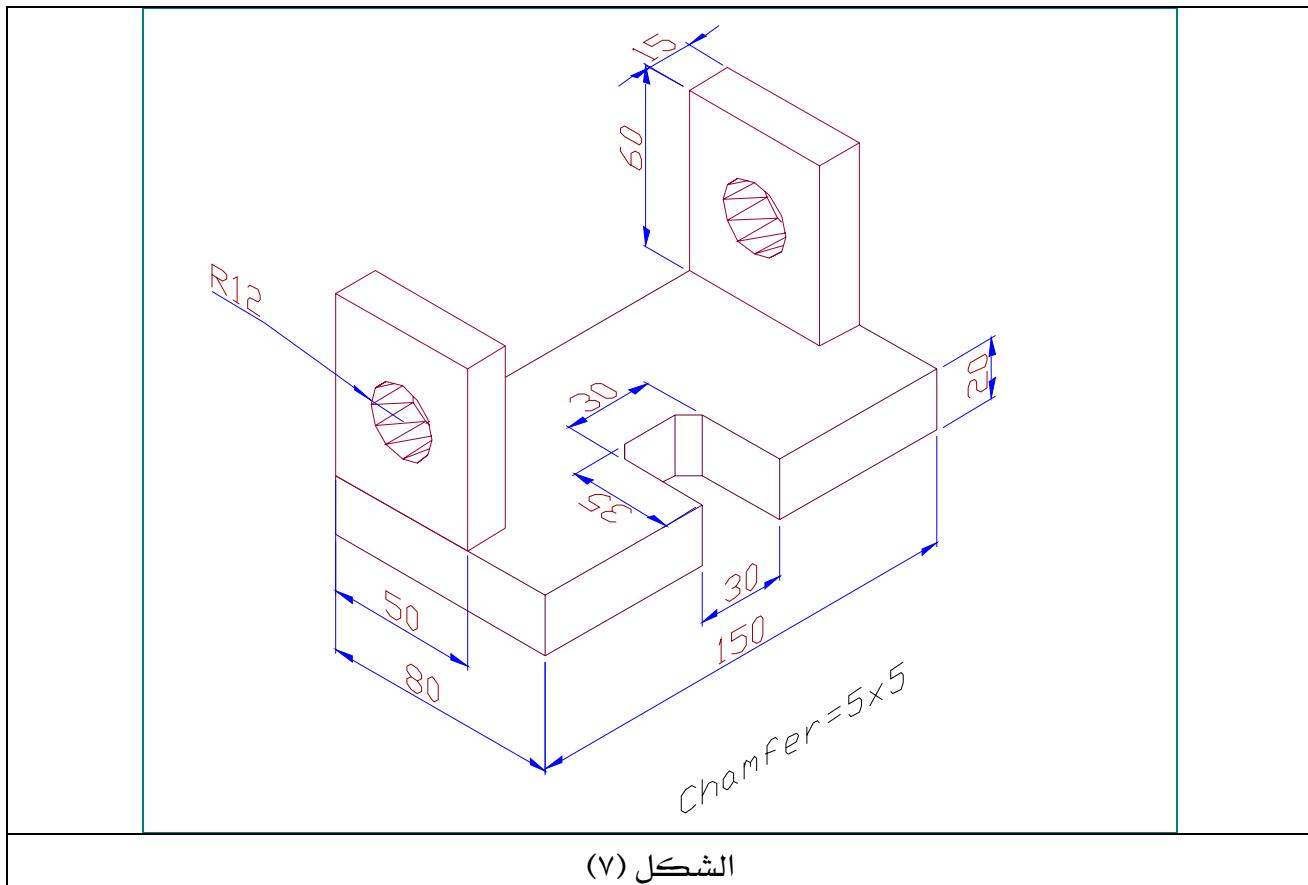

**التطبيق الثامن :**

- ١ - ارسم المنظور شكل (٨) .
- ٢ - ارسم قطاعاً له بواسطة الأمر
- ٣ - اقطع المسمى إلى جزئين بواسطة الأمر
- ٤ - هشر الأجزاء المقطوعة بواسطة الأمر


(انظر للإجابة المطلوبة في الصفحة التالية)

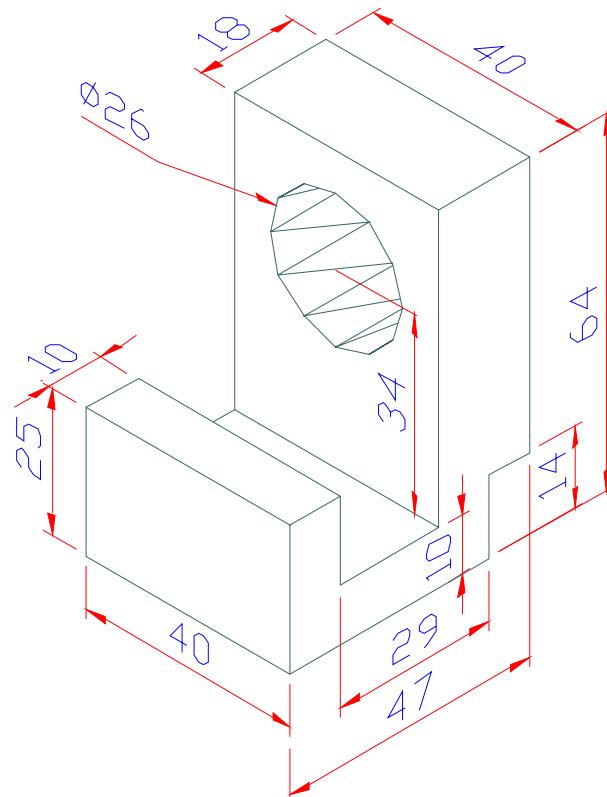**الشكل (٨)**




<p>المقطع الناتج</p>	<p>مسار القطع المطلوب تفريذه</p>
----------------------	----------------------------------

<p>المجسم بعد تهشيره</p>	<p>المجسم وقد تم فصله إلى جزئين</p>
--------------------------	-------------------------------------

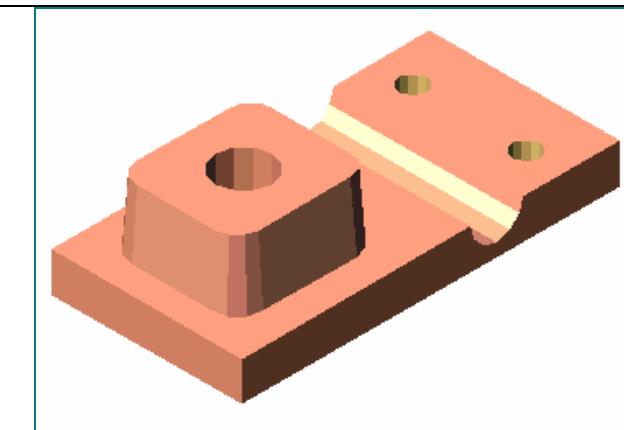**التطبيق التاسع:**

- ١ - ارسم المجسم شكل (٩) ، مع العلم أن جميع الثقوب نافذة .
- ٢ - قيمة $Fillet = 11$ ، وزاوية الميل تساوي (٥ درجات)
- ٣ - أبعاد الهرم الناقص (90×90) .

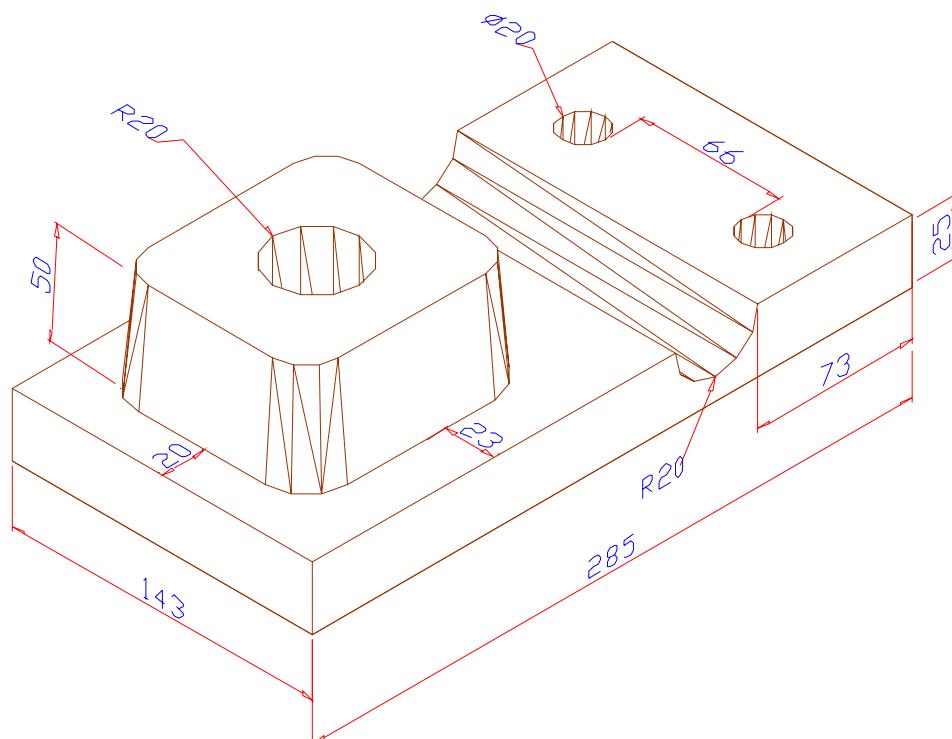

الشكل (٩)

الرسمة أعلاه منقولة بتصرف من كتاب الدليل الكامل AutoCAD ٢٠٠٠ لـ جورج أمورا .



الرسم بمساعدة الحاسوب

الطباعة

الطباعة

٧

الجدارة : طباعة الرسوم ثنائية وثلاثية البعد بأسلوب أتوCAD.

الأهداف :

عندما تكمل هذه الوحدة تكون قادراً على أن :

- ١ - تحديد الأسلوب الذي يجب أن تظهر به رسوماتك .
- ٢ - تغيير إعدادات الطباعة لتتوافق مع مقاييس وخصائص رسومك .
- ٣ - تطبيق رسوم ثنائية وثلاثية البعد وبمقاييس وخصائص مختلفة.

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ٩٠ % .

الوقت المتوقع للتدريب : أربع ساعات.

الوسائل المساعدة :

- ١ - استخدام التعليمات في هذه الوحدة وتطبيقاتها .
- ٢ - جهاز حاسب آلي مُحمل عليه برنامج الأتوCAD .
- ٣ - جهاز عرض Data Show .
- ٤ - طباعة ملونة .

متطلبات الجدارة :

احتياز الوحدات السابقة.

الطباعة وإخراج الرسوم

الطباعة في AutoCAD تعتبر من الأمور الفنية التي تعتمد على مدى قدرتك في إخراج الرسومات بشكل مناسب وجيد ، وذلك بسبب كثرة خيارات الطباعة ومربيعات الحوار التي سوف تبدو لك عندما تريد إخراج رسوماتك ، وبالتالي فإنك سوف تحتاج إلى وقت طويل لتجريب واختبار خيارات الطباعة لكي تضبط إعدادات طابعتك بالطريقة التي تناسبك .


ومع توفر هذا العدد الكبير من خيارات الإخراج ، لن نتمكن في هذه الوحدة سوى إعطاء مقدمة بسيطة تفي بحاجة المتدرب لكي يخرج رسوماته بشكل بسيط .

❖ ❖ أمر الطباعة plot


عندما تريدين طباعة أي رسمة بواسطة الإعدادات الافتراضية لحاسبك ، اتبع الخطوات التالية :

- ١ - تأكد من توصيل الطابعة بالحاسوب ومن تشغيلها .
- ٢ - شغل AutoCAD وافتح أي ملف رسم لديك مثلاً الشكل (٧-١) .
- ٣ - اختر View    لإظهار الرسم بأكمله على شاشة


. أو بالنقر على  من شريط الأدوات القياسية (Standard Toolbars) AutoCAD

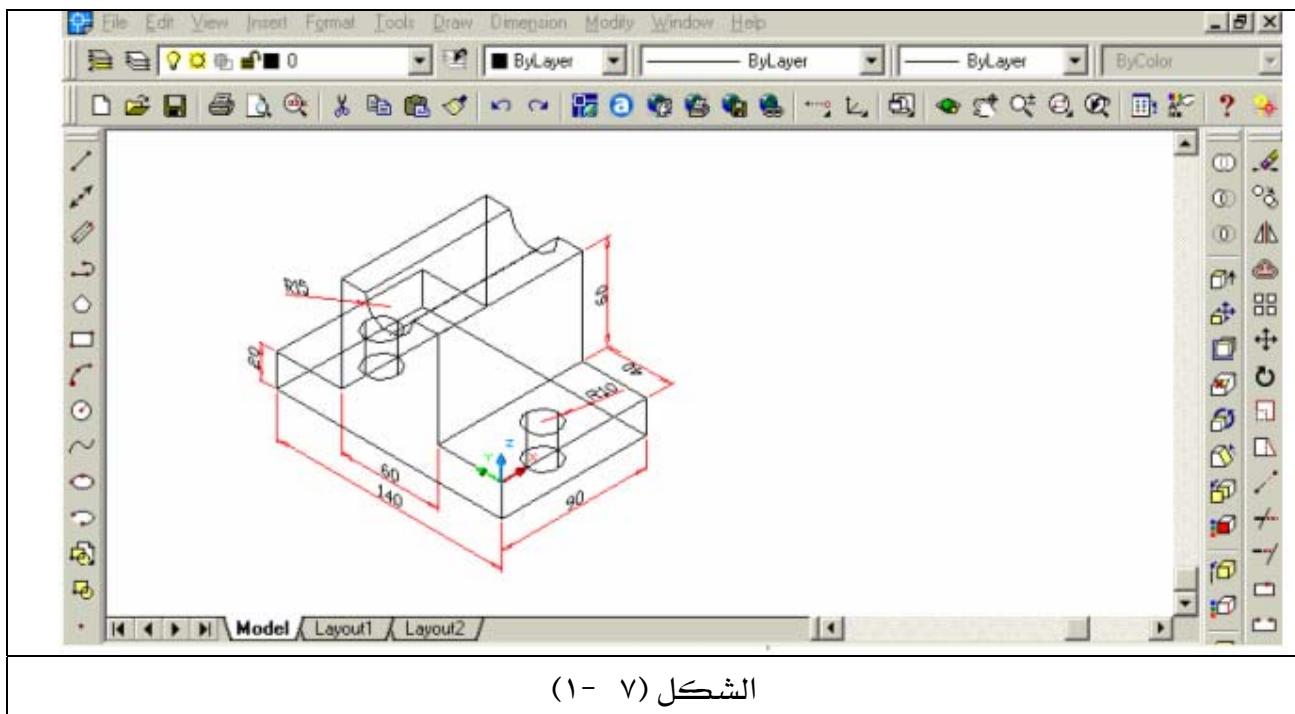

٤ - اختر Plot Preview ← File لمعاينة كيف يبدو الرسم عندما سيخرج من الطابعة ، أو بإمكانك معاينة الطابعة وذلك بالنقر على أيقونة  مباشرة ، سيبدو رسمك كما في الشكل (٧-٢) .

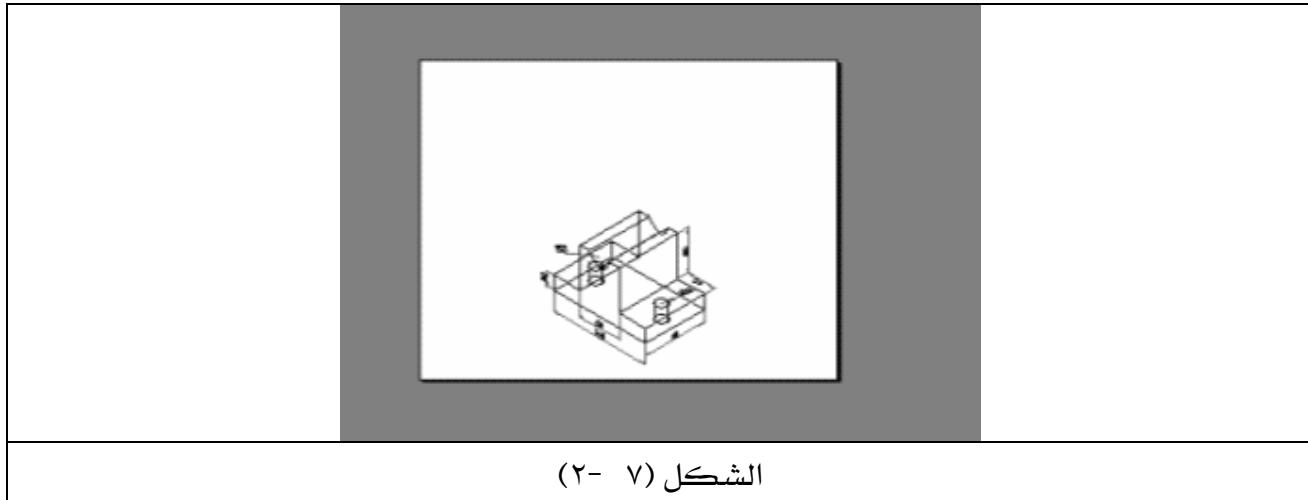


٥ - انقر على  أو اختر File Plot سيبعد لك مربع حوار شكل (٧-٣) أدناه.

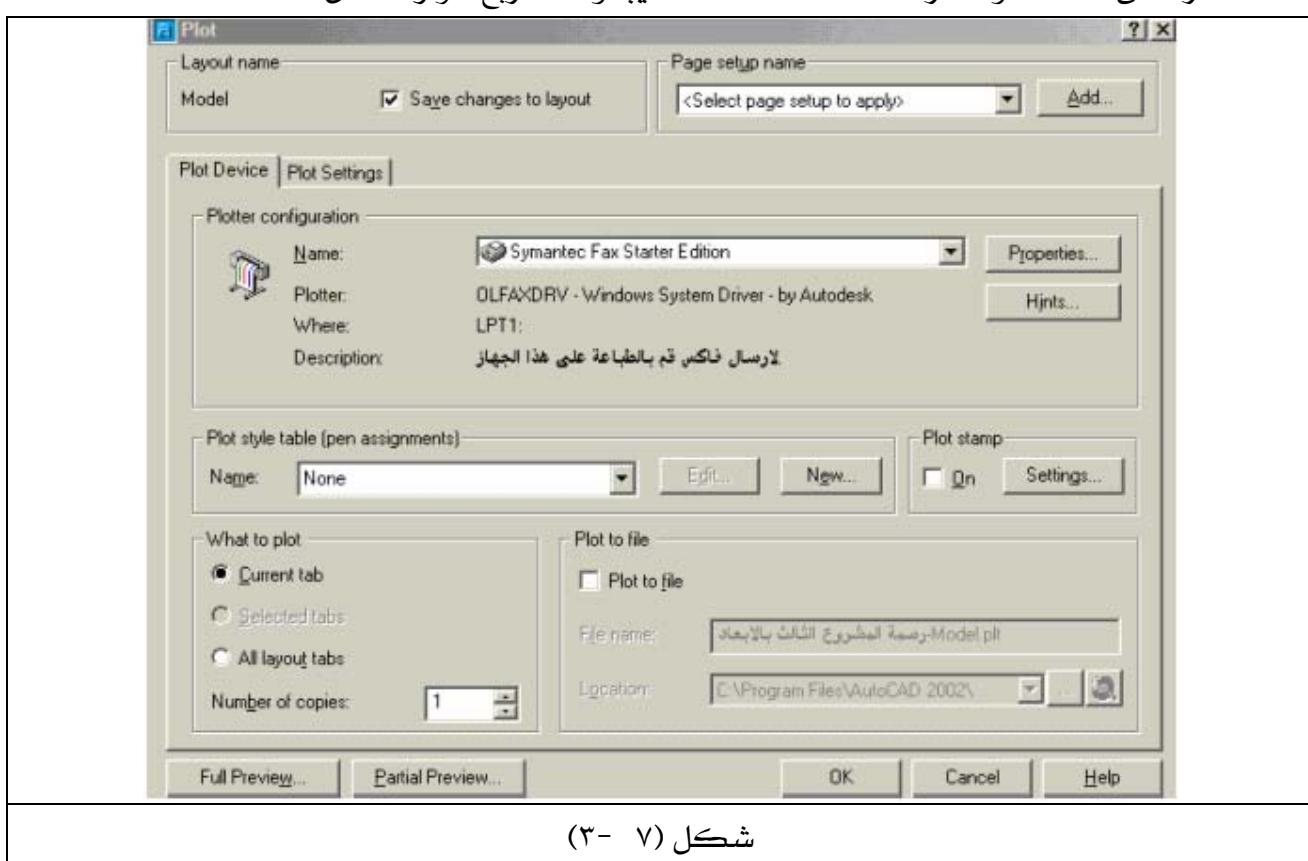

٦ - حدد نوع الطابعة لديك وذلك بالنقر على السهم شكل (٤-٧) ، سوف تبديلك قائمة منسدلة ، عندها انقر على اسم الطابعة لديك .



٧ - انقر على Plot Settings لإعداد صفحة الطابعة لديك ، سوف يبديلك الشكل (٥-٧).


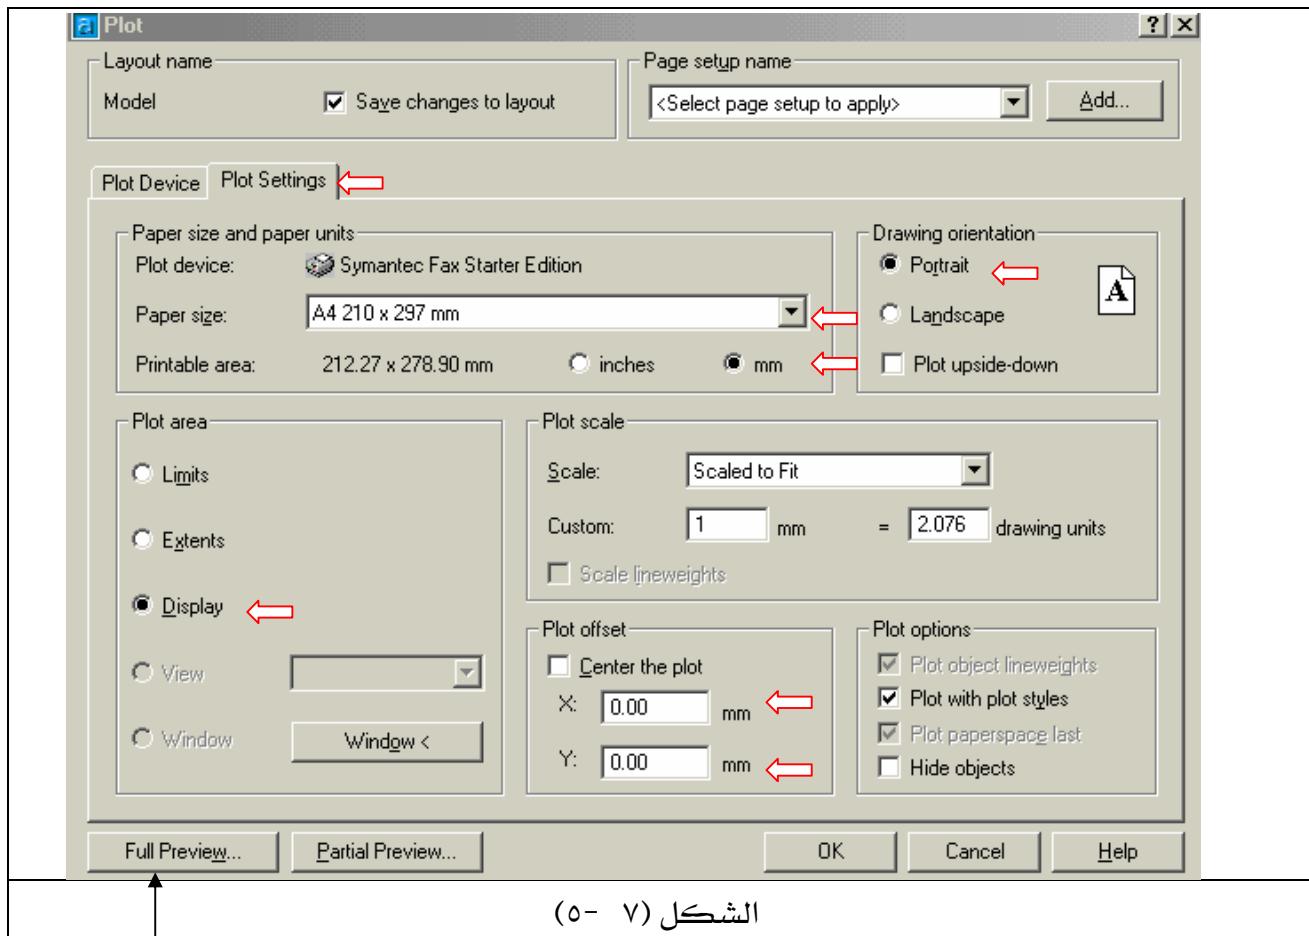


٨ - غير الإعدادات التي أمامها (سهم أحمر) لتبدو الإعدادات كما في الشكل أعلاه .

٩ - انقر على Full Preview لمشاهدة كيف سيبدو رسمك عند خروجه من الطابعة .

سوف يبدو رسمك في المشاهدة (المعاينة) قبل الطباعة كما في الشكل(٧-٦) ، ويلاحظ أن الرسم موجود في أسفل الصفحة ونحتاج إلى رفعه إلى وسط الصفحة .

١١ - اضغط على مفتاح الهروب Esc في لوحة المفاتيح ، سوف يرجع مربع الحوار شكل(٧-٥) عندما غير في قيمة Y من القيمة (٠) إلى القيم (٥٠ أو ٦٠ أو ٨٠) ثم عد وأنقر على Full Preview ليبدو رسمك كما في الشكل(٧-٧).

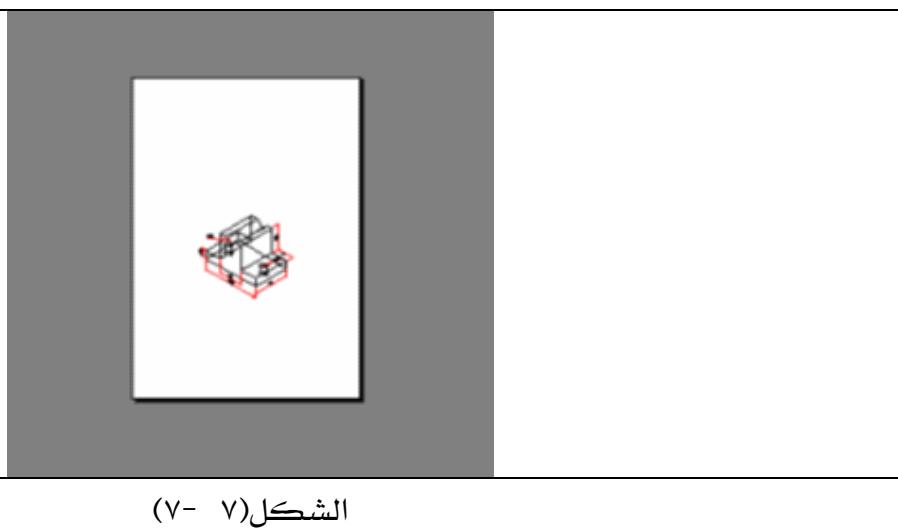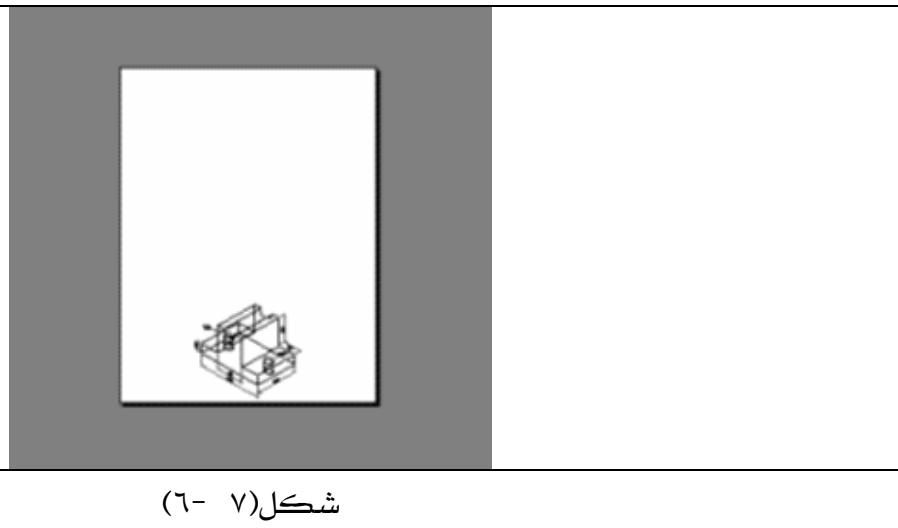

١٠ - اضغط Enter لتنفيذ عملية الطباعة واحتراجها .

Array	تكرار
Angular	زاوية
Break	فصل
Base point	نقطة الأساس
Block	كتلة
Box	صندوق
Chamfer	شطفة
Command	أمر
Cylinder	أسطوانة
Cone	مخروط
Circle	دائرة
Dimensioning	رسم الأبعاد
Diameter	قطر
draw	رسم
Erase	مسح
Extend	مد (تمديد)
Extrusion	بثق
Endpoint	نقطة النهاية
Fillet	قوس صغير (عصابة)
Grid	شبكة
Hatch	تهشير
Join	ربط
Line	خط
Mirror	نظير
Multiline text	نص متعدد الأسطر
Midpoint	نقطة البداية
Origin	نقطة الأصل

Offset	إزاحة أو ترحيل
Object snap – Osnap	ووثب أو قفز الكائنات
Object properties	خصائص الكائنات
Polygon	مضلع
Perpendicularity	تعامد
Pattern	نقش
Printer	طابعة
Polyline - plines	مجمع خطوط
Polar array	تكرار زاوي أو دائري
Rectangular array	تكرار على شكل صفوف وأعمدة
Rectangular	مستطيل
Radius	نصف قطر
Solid	مجسم
Sphere	كرة مصنمة
Select objects	اختيار العناصر أو الكائنات
Style	نمط
Trim	تشذيب
Tag	لقب
Tours	طارة
Tangent	مماس
UCS	نظام إحداثيات المستخدم
Union	توحيد
View	معاينة أو مشاهدة
View port	مشهد
Wireframe view	معاينة سلكية

المراجع

- 1- Mastering AutoCAD2002
- 2- 500 Electronic IC Circuits

اسم المؤلف

George Omura
James A.Whitson

المقدمة

١	الوحدة التدريبية الأولى
٢	برامج الرسم بالحاسب الآلي
٣	مزايا الرسم بالحاسب الآلي
٣	المكونات الأساسية للنظام ومتطلبات تشغيله
٤	كيف تنشط برنامج AutoCAD2002
٤	واجهة AutoCAD2002
٦	إخفاء أشرطة الأدوات
٧	تشييط أشرطة الأدوات
٩	تشييط أيقونة
١١	إخفاء أيقونة
١٢	النافذة AutoCAD2002 Today
١٢	فتح رسوم محفوظة
١٣	إنشاء رسوم جديدة
١٣	التبديل بين النظام المترى والنظام الإنجليزى
١٤	Template الواجهة
١٤	Wizards الواجهة
١٦	فتح مكتبة AutoCAD القياسية
١٧	تحريك أشرطة الأدوات
١٩	الوحدة التدريبية الثانية
٢٠	الرسم ثنائى البعد
٢٠	أقسام الأبعاد
٢٠	الأبعاد المطلقة
٢٠	الأبعاد التزايدية
٢١	أمر رسم خط أفقي أو رأسى
٢٢	أمر رسم خط مائل

٢٣	Circle	طرق رسم دائرة
٢٤	Rectangle	أمر رسم مستطيل
٢٥	Arc	طرق رسم قوس
٢٧	Polygon	طرق رسم مضلع
٢٩	Polyline	أمر رسم مجمع خطوط
٣٠	Status bar	شريط المعلومات
٣١	Grid	تشييط وتعطيل الشبكة
٣١		تغيير إعدادات الشبكة
٣٢	Object Snap	شريط أدوات الالتقاط أو القفر
الوحدة التدريبية الثالثة			
٣٥	Modify	عمليات التعديل
٣٦	Erase	طرق المسح
٣٨	Undo	أمر التراجع
٣٨	Redo	أمر الإعادة
٣٩	Fillet	أمر
٤٠	chamfer	امر الشطاف
٤١	Copy	أمر النسخ
٤٣	Offset	أمر الترحيل المتوازي
٤٤	Move	أمر التحرير والنقل
٤٥	Rotate	أمر التدوير
٤٦	Trim	أمر التشذيب
٤٧	Mirror	أمر التناظر
٤٩	Explode	أمر التفجير أو التفتيت
٥٠	Rectangular Array	أمر التكرار الصفي
٥٢	Rectangular Array	امر التكرار الزاوي
٥٤	Zoom	شريط أدوات التكبير والتصغير
٥٦		تطبيقات شاملة

٦٣	الوحدة التدريبية الرابعة	
٦٤	Block الكتل	
٦٥	Attribute إنشاء السمات	
٦٧	Block Make إنشاء الكتل	
٦٩	Insert Block إدراج الكتل	
٧١	أمثلة لرسم دوائر بنيوماتية	
٧٤	أمثلة لرسم دوائر الكترونية	
٧٧	الوحدة التدريبية الخامسة	
٧٨	إضافة الأبعاد والنصوص للرسوم	
٧٨	Dimensions	شريط أدوات رسم الأبعاد
٧٨	Style إعداد أسلوب بعد خاص	
٨٢	إنشاء الأبعاد للرسوم ثنائية البعد	
٨٥	إنشاء الأبعاد للرسوم ثلاثية البعد	
٨٧	إضافة النصوص للرسوم	
٨٧	Single Line Text	الكتابة بالطريقة السريعة
٨٧	Text Multiline	الكتابة بالطريقة
٩٠	Hatch التهشير	
٩٤	الوحدة التدريبية السادسة	
٩٤	الرسم ثلاثي الأبعاد	
٩٤	Solids	شريط أدوات رسم الأجسام المصممة
٩٥	تحويل شاشة الرسم من الرسم (ثنائي إلى ثلاثي) الأبعاد	
٩٦	Box رسم مكعب	
٩٧	Sphere رسم كرة	
٩٨	Cylinder	رسم أسطوانة
٩٩	Cone	رسم مخروط
١٠٠	Wedge	رسم إسفين
١٠١	Torus	رسم حلقة مصممة

١٠٣	Operations	العمليات المنطقية
١٠٤	Subtract	أمر الطرح
١٠٦	Union	أمر التوحيد
١٠٧	Intersect	أمر التقاطع
١٠٨	Extrude	إنشاء رسوم ثلاثة بعد بطريقة البثق
١١١	Thickness	إنشاء رسوم ثلاثة بعد بطريقة التغيير
١١٣	Sections	إنشاء القطاعات
١١٣	Slice	أمر قطع الشكل إلى جزئين بالأمر
١١٦	Sections	رسم مسقط لمستوى القص بالأمر
١١٨	View ports	استنتاج المساقط للرسوم ثلاثة بعد
١٢١		المشروع الأول
١٢٦		المشروع الثاني
١٣٤		المشروع الثالث
١٤٠		تطبيقات شاملة
١٥٠		الوحدة التدريبية السابعة
١٥١		الطباعة وإخراج الرسوم
١٥٥		المصطلحات
١٥٧		المراجع
١٥٨		الفهارس

تقدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم

المالي المقدم من شركة بي آيه إيه سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

