

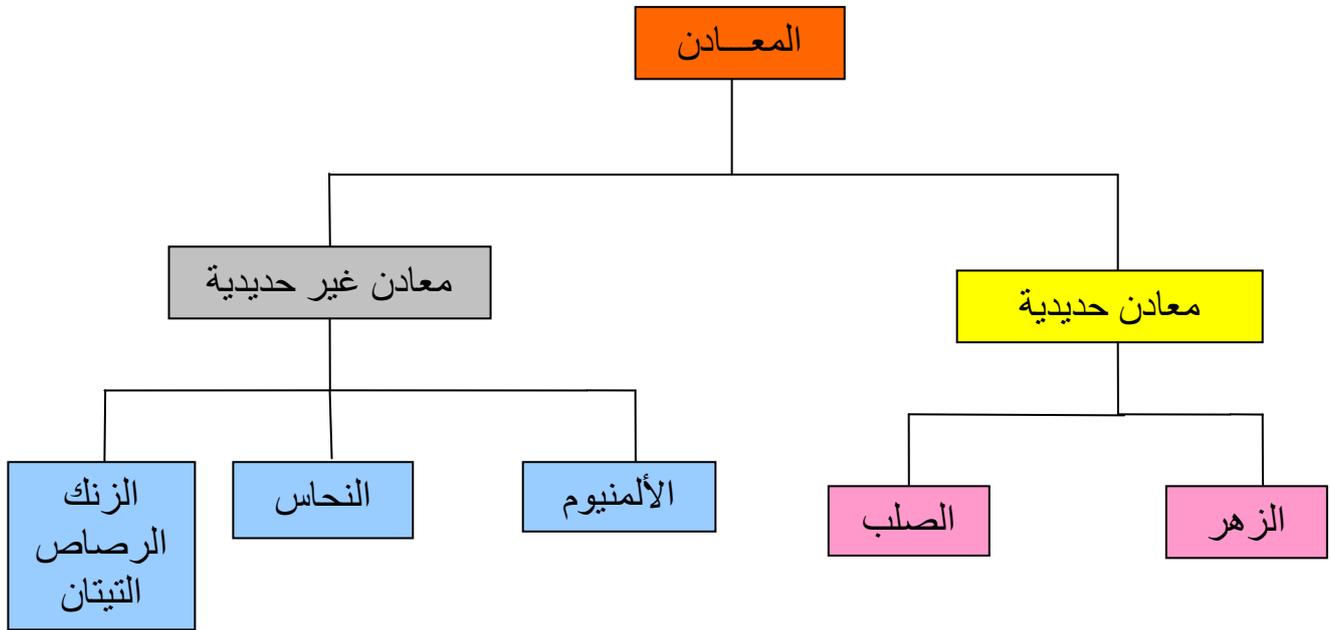
1- تمهيد :

تستخرج المعادن كلها من المناجم ، منها ما تستعمل على شكلها الأصلي مثل الذهب الفضة ، البلاتين .

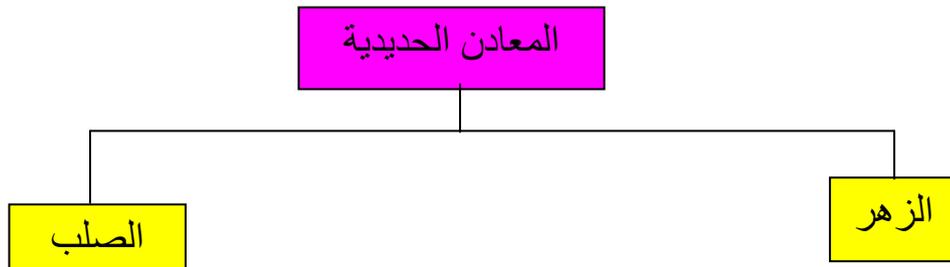
و منها التي تخطط بمعادن اخرى لتمثل مزيجا مثل الزهر ، الصلب ، البرونز ... الخ

2- تصنيف المعادن :

تصنف المعادن الى صنفين رئيسيين .

3-المعادن الحديدية :1-3 تعريف :

ان كل معدن يحتوي في تركيبته على الحديد يسمى معدن حديدي .

2-3 تصنيف المعادن الحديدية :

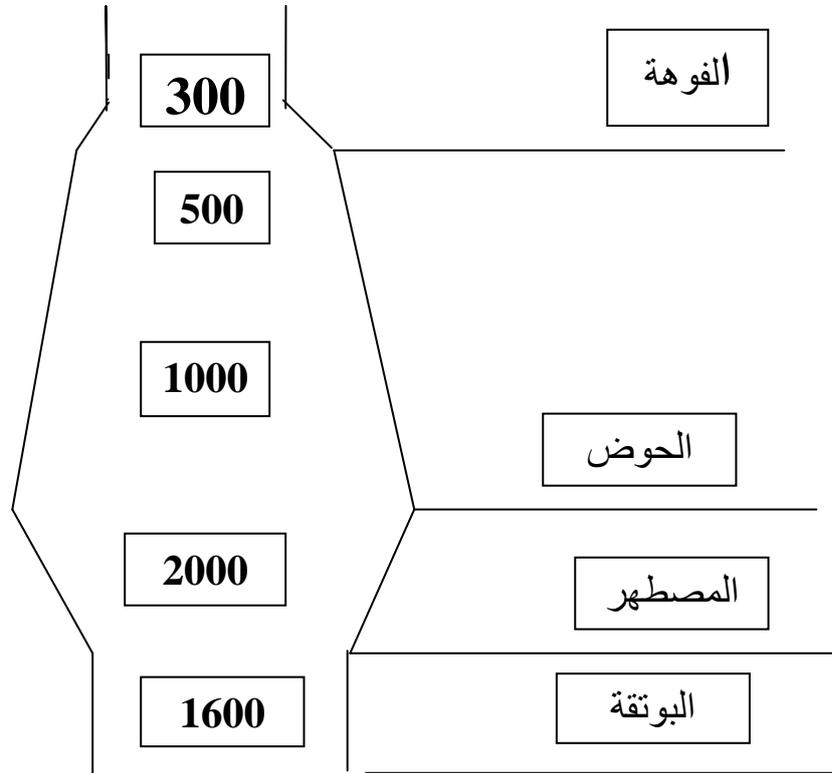
# الزهر

## 1-تعريفه :

هو مزيج من الحديد و الكربون حيث تتراوح نسبة الكربون به من 1.7% الى 6.67 %

## 2- اعداده :

يتم اعداد الزهر بتسخين اكسيد الحديد و الكربون (الفحم الحجري) الى درجة حرارة الإنصهار داخل الفرن العالي ثم صبه في قوالب .



## 3-المنتجات المحصل عليها :

عند نهاية الإعداد نتحصل على :

### ➤ الزهر :

- 80% من الإنتاج يوجه لصناعة الصلب .
- 10% من الإنتاج يخصص للسباكة (ثاني الإنصهار) .
- 10% من الإنتاج يخصص للقوالب .

### ➤ الجفاء :

- و هو الخبث الذي يطفو على سطح الزهر يخرج من فتحة خاصة .
- يستعمل في صناعة الإسمنت و تعبيد الطرق .

## 4- تعيينه :

نمیز اربع (4) اصناف من الزهر .

أ/ زهر غرافيتي رقائقي :

مثال :

ENGJL100

ENGJL : زهر غرافيتي رقائقي .

100 : مقاومة دنيا للإنكسار .

ب/ زهر غرافيتي كروي :

مثال :

ENGJS 350-22

ENGJS : زهر غرافيتي كروي .

350 : مقاومة دنيا للإنكسار .

22 : نسبة الإستطالة .

ج/ زهر مطروق بقلب ابيض :

مثال :

ENGJMW 350-4

ENGJMW : زهر طروق بقلب ابيض .

350 : مقاومة دنيا للإنكسار .

4 : نسبة الإستطالة .

د/ زهر طروق بقلب اسود :

مثال :

ENGJ MB 300-6

ENGJMB : زهر طروق بقلب اسود .

300 : مقاومة دنيا للإنكسار .

6 : نسبة الإستطالة .

الأصلا ب

1- تمهيد :

ان السبب الذي جعل الزهر يعاني من خصائص ميكانيكية ضعيفة هو نسبة الكربون العالية به و التي تفوق 1.7% .  
و لمعالجة هذه المشكلة كان لزاما علينا التخلص بنسبة عالية من الكربون .  
فكانت النتيجة الحصول على معدن جديد يدعى الصلب .

## 2- تعريف :

الصلب هو مزيج من الحديد و الكربون حيث تتراوح نسبة الكربون به بين 0.02 % و 1.7 % .

## 3- اعداده :

يتم اعداد الصلب انطلاقا من الزهر و خردة الصلب المستعملة لما تحتوي عليه من نسبة عالية من الحديد .  
يرتكز مبدأ الإعداد على تخفيض نسبة الكربون (اكسدة ) داخل افران يتم اختيارها حسب نوعية الصلب المراد الحصول عليه (فرن مارتن ، فرن كهربائي ) .

## 4- تعيينه :

الأنواع الكثيرة و المختلفة المطلوبة من طرف مصانع التحويل تفرض في بعض الأحيان تغييرا في تركيبية الصلب اثناء اعداده بإضافة بعض العناصر الكيميائية .  
و لهذا نجد امزجة متعددة .

## ا/ صلب ذو إستعمال عام :

مثال :

### **E 295**

E : صلب للإنشاءات الميكانيكية .  
295 : مقاومة دنيا للإنكسار .

مثال :

### **S 235**

S : صلب ذو استعمال عام .  
235 : مقاومة دنيا للإنكسار .  
يستعمل هذا النوع من الأصلاب في مجال الإنشاء الميكانيكي و المعدني .

## ب/ صلب غير ممزوج :

مثال :

### **C 30**

C : صلب غير ممزوج .  
30 : 0.30 % من الكربون .  
يستعمل هذا النوع من الأصلاب في مجال الإنشاء الميكانيكي و المعالجات الحرارية و الحدادة .

## ج/ صلب ضعيف المزج :

مثال :

### **35 Cr Mo 4**

- 35 : 0.35 % من الكربون .
- Cr : العنصر المضاف الأول و هو الكروم .
- Mo : العنصر الثاني المضاف و هو الموليبدان .
- 4 : نسبة العنصر الأول وتقدر ب : 1 % .

### ملاحظة :

- سمي الصلب بضعيف المزج كون ان نسبة أي عنصر مضاف لا تتعدى 5 % .
  - تسجل نسبة العناصر المضافة مضاعفة اربع مرات بالنسبة للعناصر التالية :  
Cu ,Co ,Mn ,Ni ,Si ,Cr
  - تسجل نسبة العناصر المضافة مضاعفة عشر مرات بالنسبة للعناصر التالية :  
Mo ,Nb ,Pb ,Ta ,Ti ,Va ,Zr
- يستعمل هذا النوع من الأصلاب في صناعة النوابض ، المدحرجات ، القطع المقاومة للاحتكاك .

### د/صالب قوي المزج :

مثال :

### X 2 Cr Ni 19 -11

- X : صلب قوي المزج .
- 2 : نسبة الكربون وهي 0.02 % .
- Cr : العنصر الأول المضاف و هو الكروم .
- Ni : العنصر الثاني المضاف و هو النيكل .
- 19 : نسبة الكروم و هي 19 % .
- 11 : نسبة النيكل و هي 11 % .

### ملاحظة :

- سمي الصلب بقوي المزج كون ان احد عناصره المضافة تفوق 5 %
  - تسجل نسب العناصر المضافة نقيمتها الحقيقية .
- يستعمل هذا النوع من الأصلاب في صناعة الصهاريج ، السدات ، التجهيز المنزلي و المجال النووي .